

Bobinado de motores eléctricos

Motores asíncronos

Motores monofásicos

Partes del motor eléctrico

Bobinados concéntricos

Bobinados excéntricos

Desarrollo práctico

Aislantes

Esquemas

 
Partes del motor

Las partes principales que componen un motor de c.a. Son el **rotor** y el **estátor**.

El **estátor** está formado por una carcasa de fundición y un en su interior constituido por chapa magnética apilada en la que se aloja el bobinado inductor.

El **rotor** o inducido está formado por un núcleo de chapa magnética solidario a un eje. Este circuito magnético puede ser bobinado o del tipo de jaula de ardilla.

El motor con rotor de jaula de ardilla es el más utilizado industrialmente debido a su robustez, su rendimiento y su escaso mantenimiento. El rotor de jaula de ardilla debe su nombre al parecido con las jaulas utilizadas para las ardillas.




Inducido de jaula de ardilla

Jaula de ardilla

Barras conductoras de
cobre o aluminio

Anillos de cortocircuito

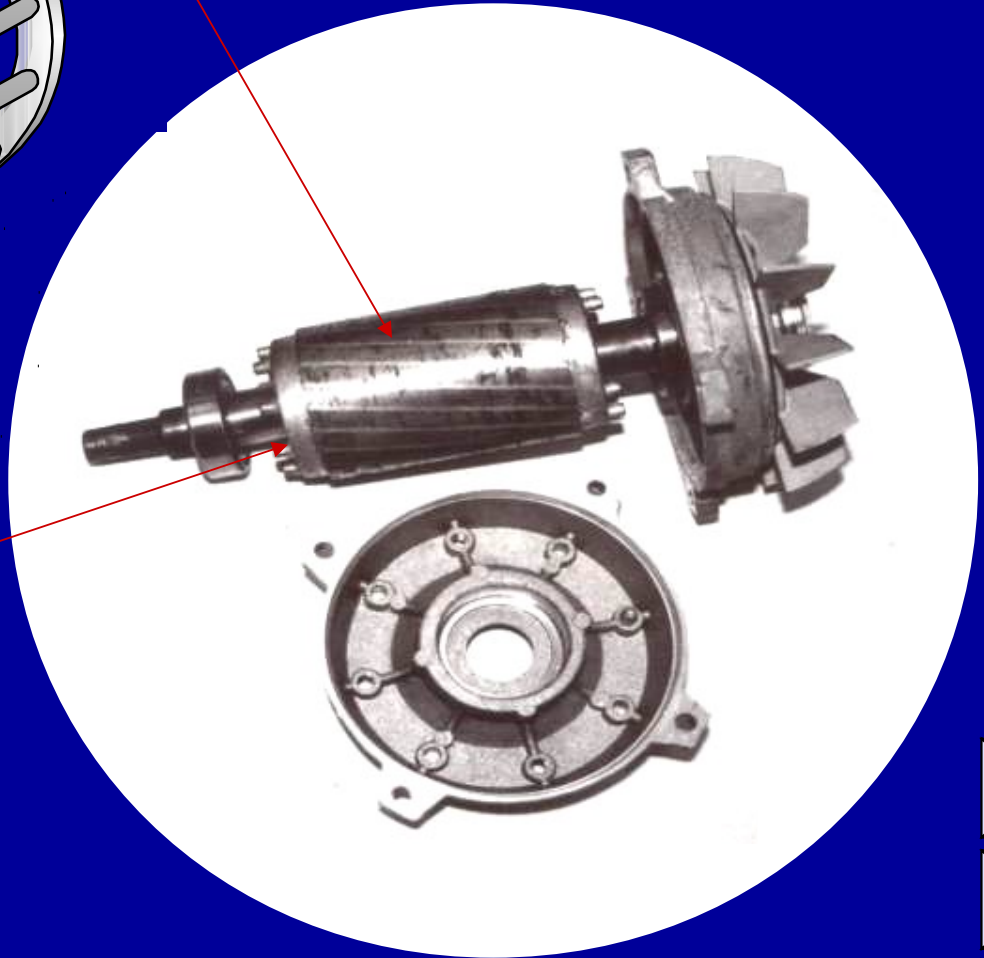

ESTATOR

 
 

Placa de
bornes

Carcasa



Núcleo
magnético



Ranuras

Radiadores
de refrigeración


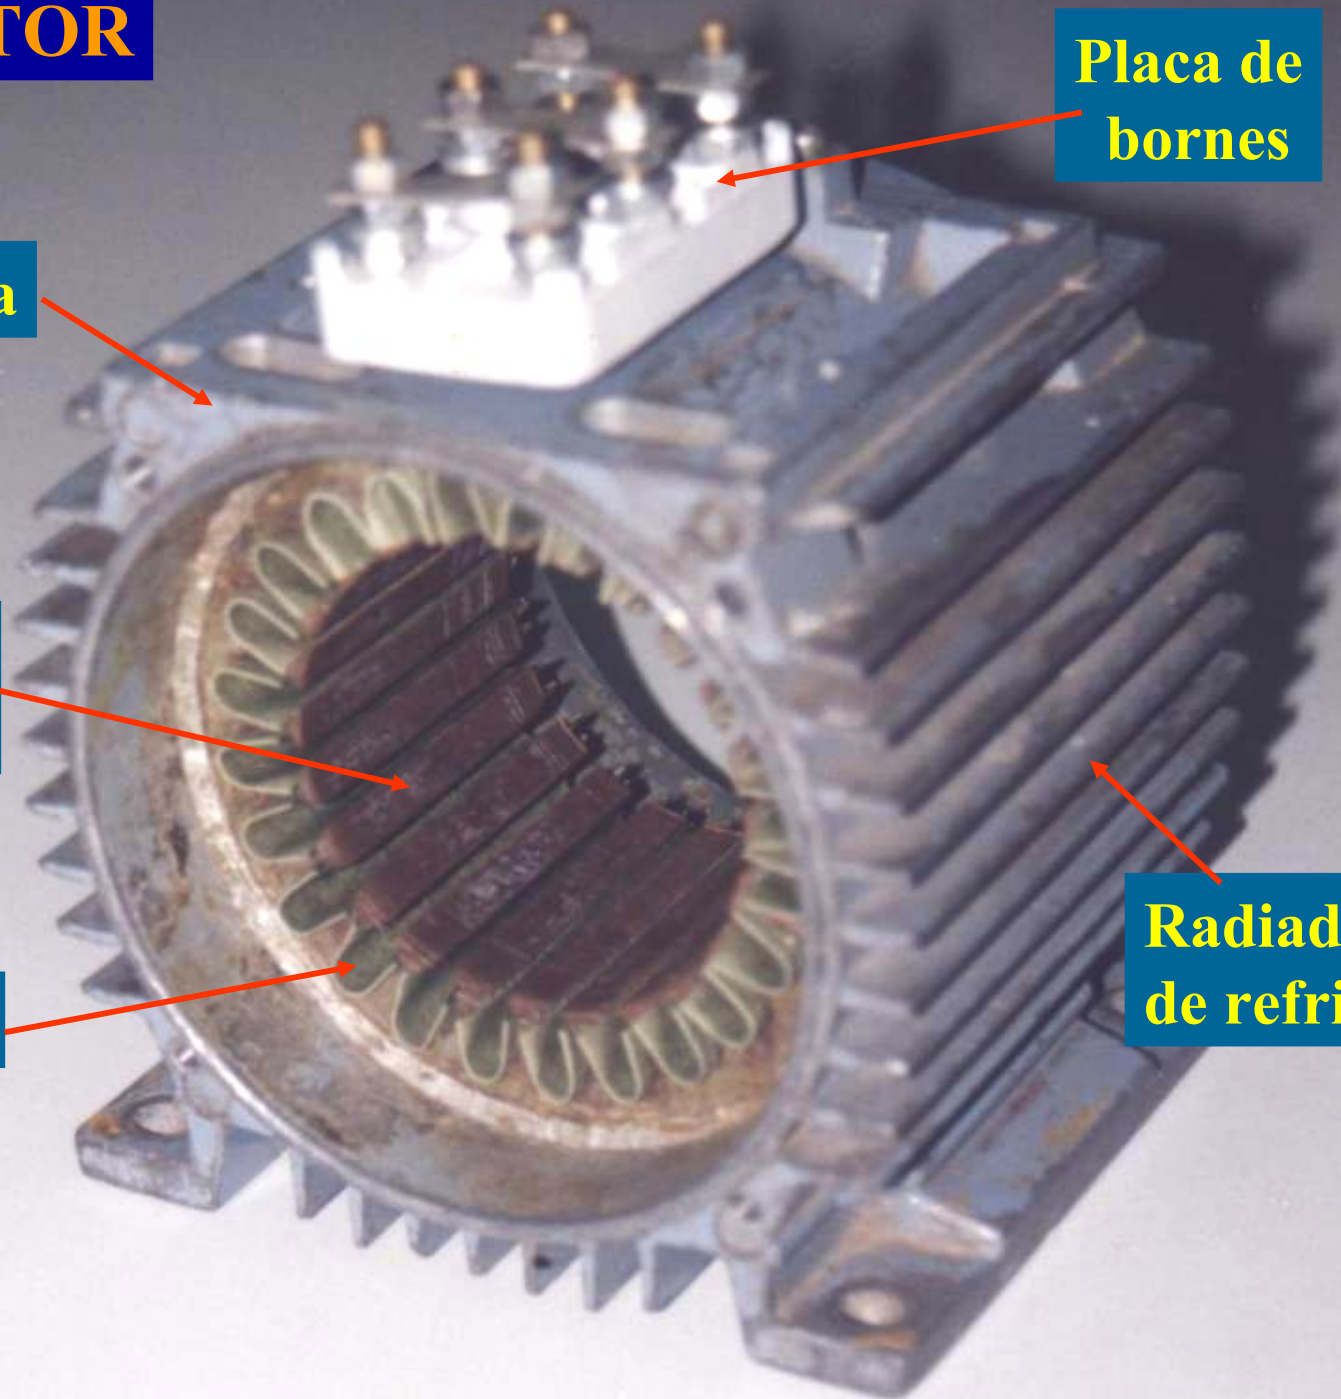


 Interior de un motor
de jaula de ardilla

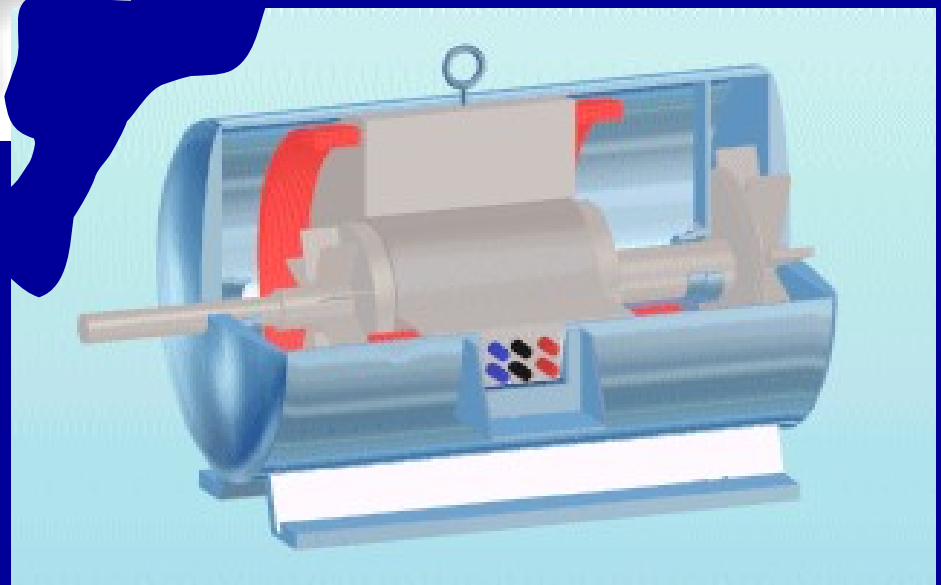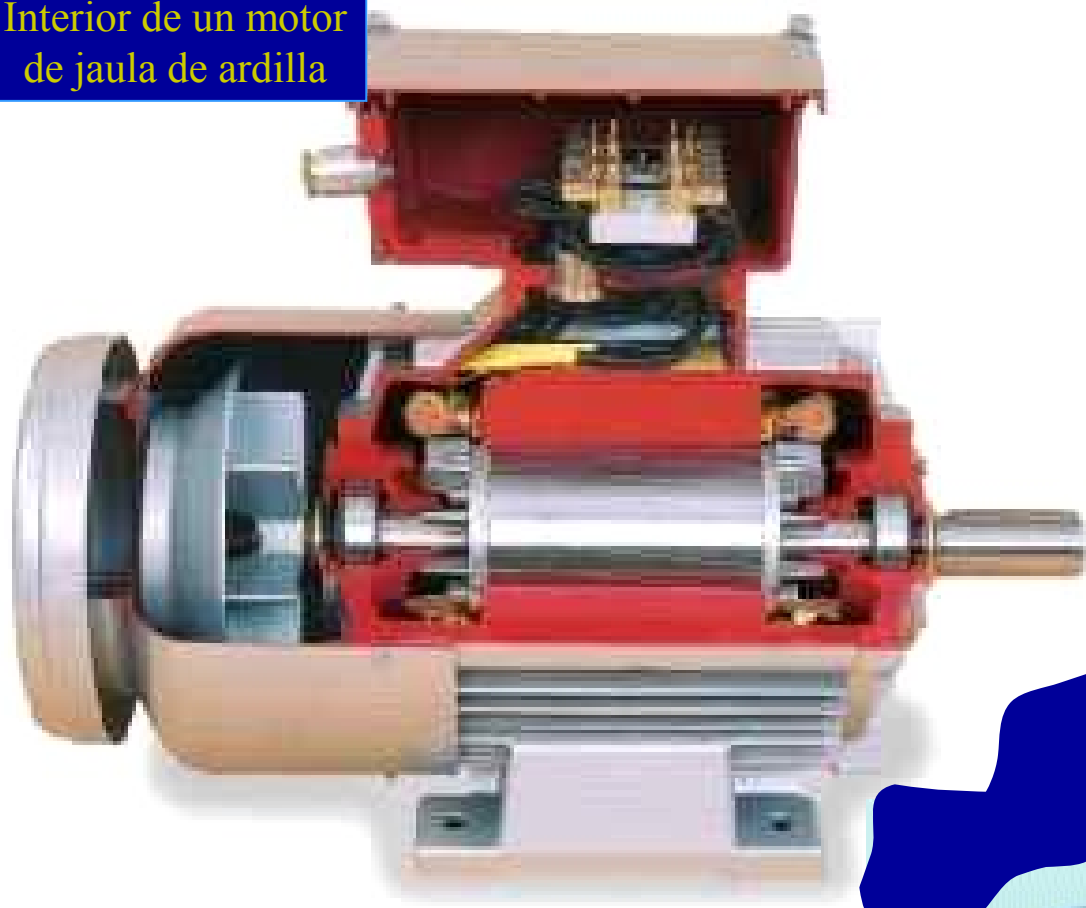

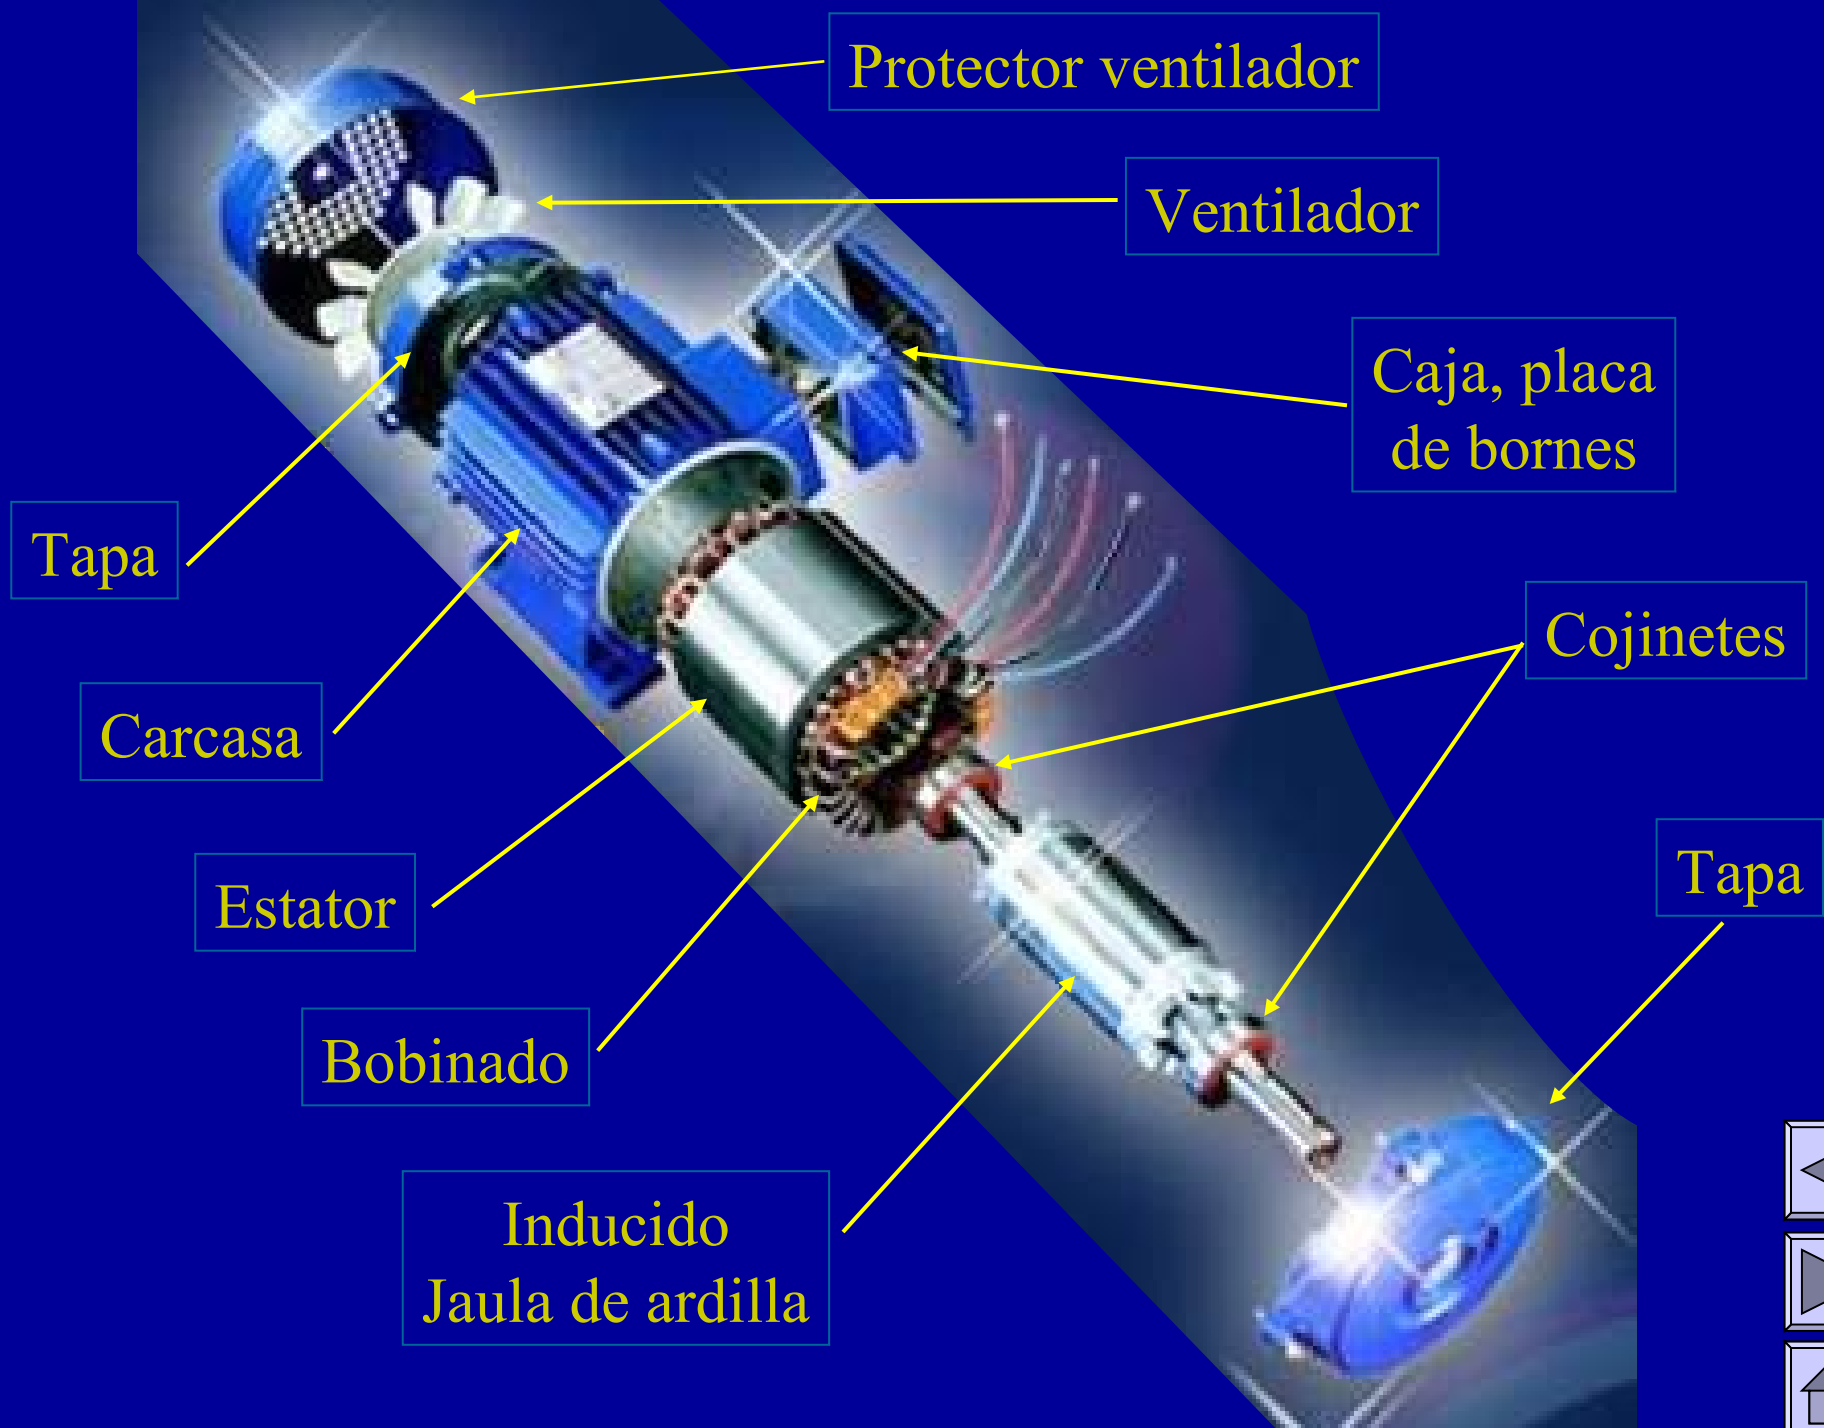


Motor asíncrono trifásico

  

Motor monofásico
de condensador




 
Condensador
de arranque



Motor lavadora



Tacodinamo

 Regulador



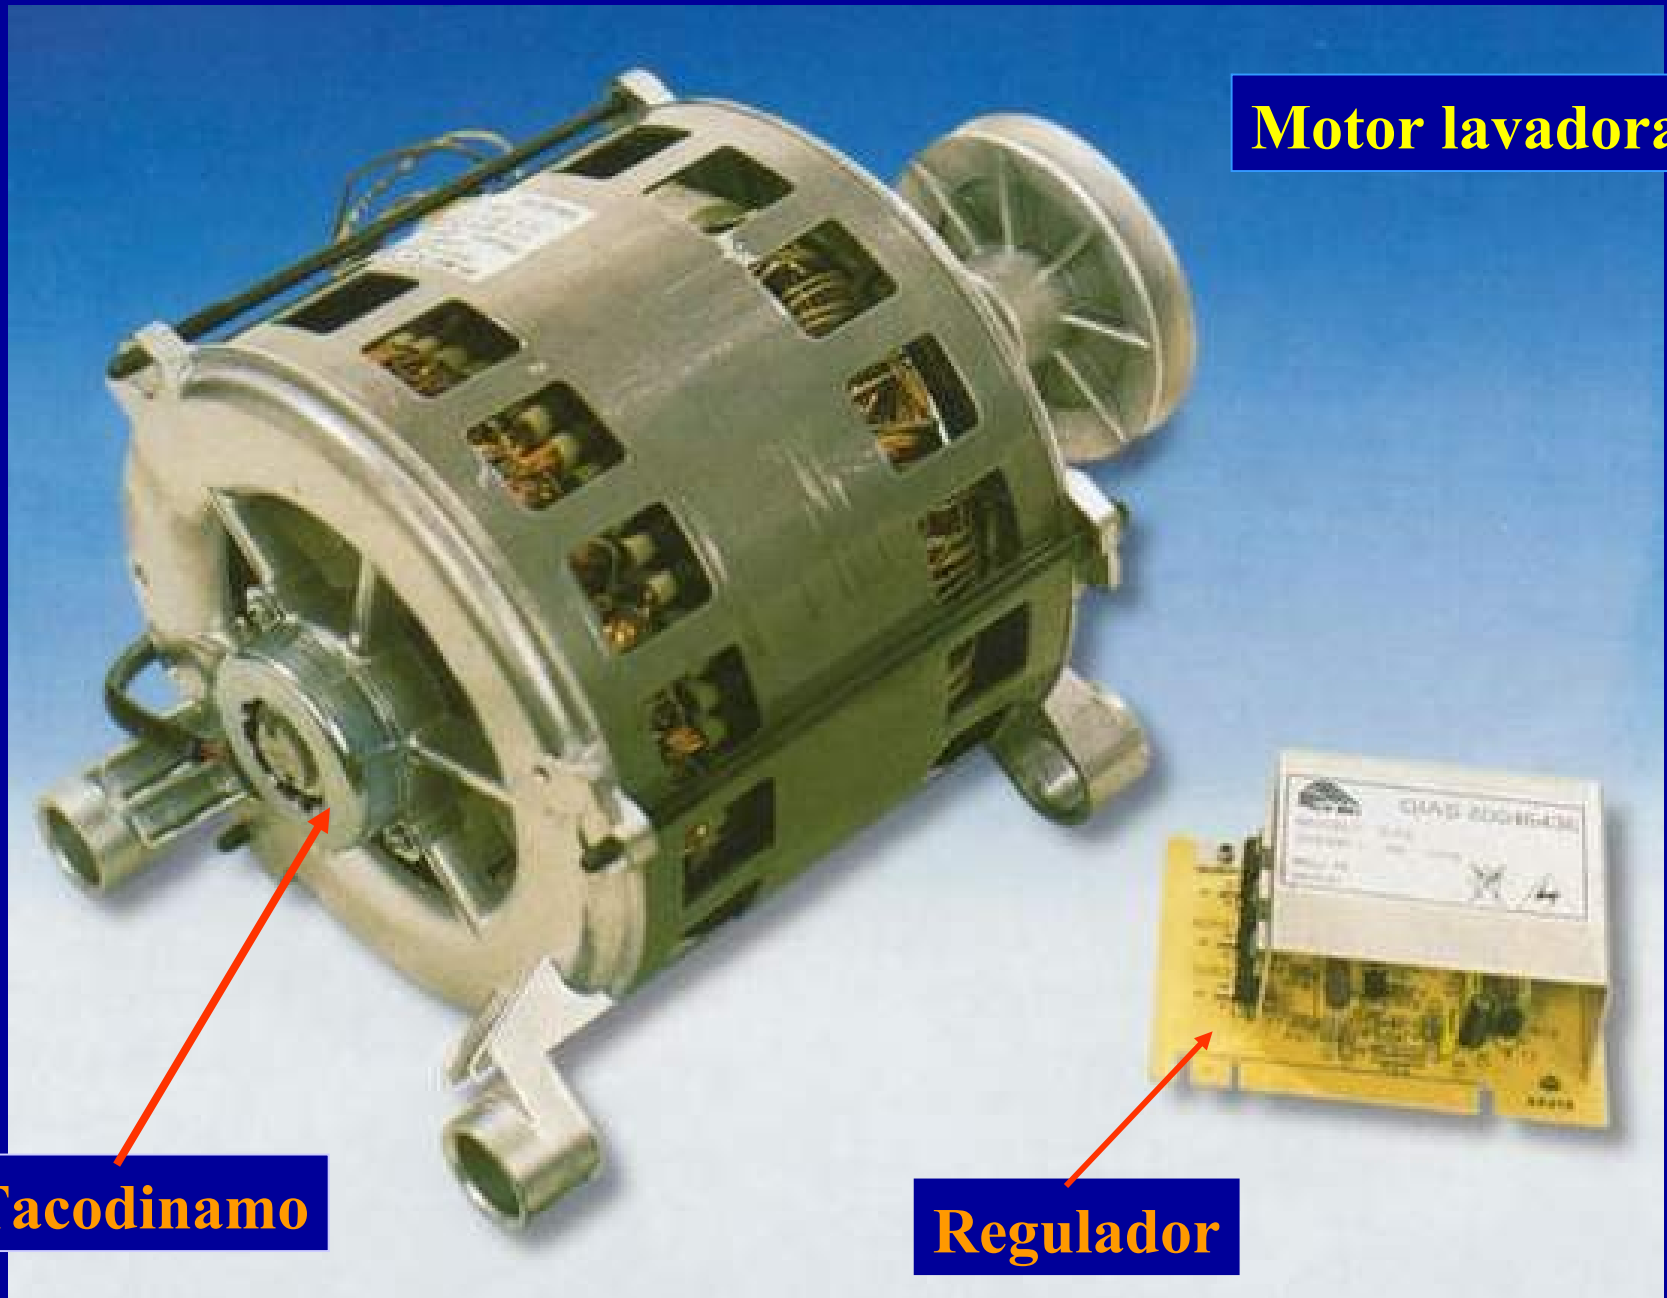




**Clavija de
conexiones**

  

Motores para lavavajillas

   




Motores para secadoras




Los bobinados de corriente alterna son concéntricos cuando las bobinas que forman los grupos son concéntricas.

Bobinas

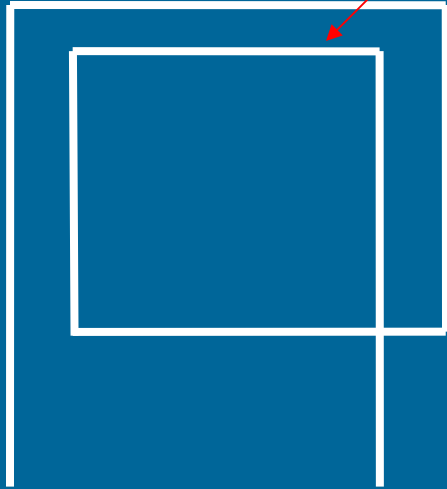


Grupo de 2 bobinas
concéntricas

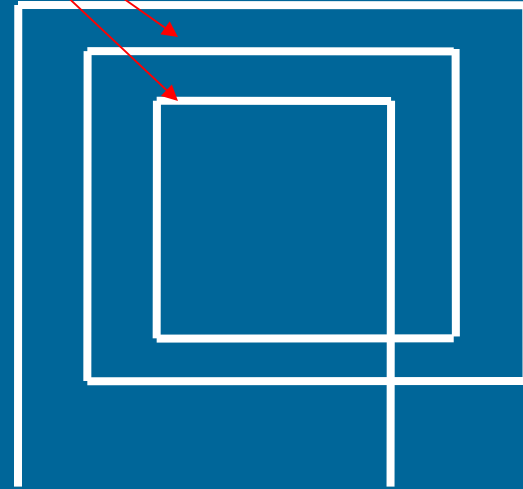


Grupo de 3 bobinas
concéntricas




CONEXIÓN DE GRUPOS CONCENTRICOS POR POLOS CONSECUCENTES

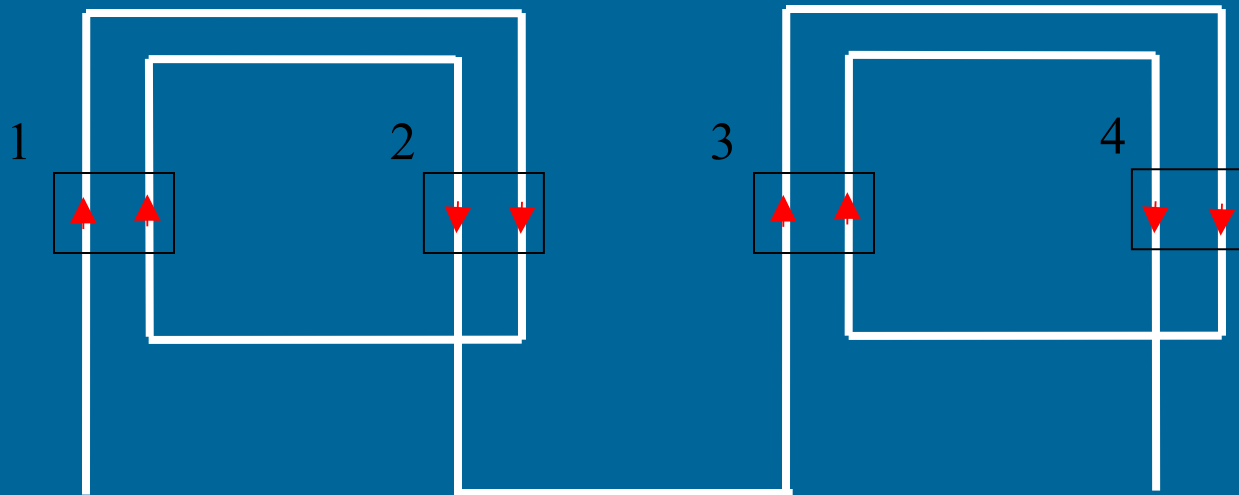

 
**EL NUMERO DE POLOS ES
DOBLE DEL NUMERO DE GRUPOS**



CONEXIÓN DE GRUPOS CONCENTRICOS POR POLOS

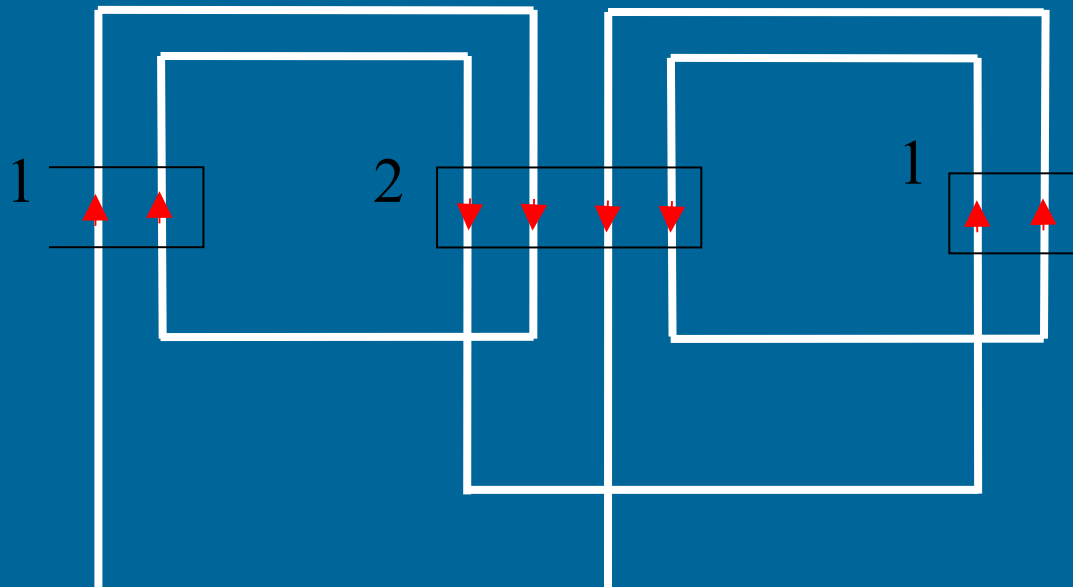

 **SE FORMA UN POLO POR GRUPO
IGUAL AL NUMERO DE GRUPOS**




BOBINADOS CONCENTRICOS

Los bobinados concéntricos pueden ser conectados por polos y por polos consecuentes.

Los monofásicos y bifásicos se ejecutan siempre por polos.

Los trifásicos se ejecutan siempre por polos consecuentes.

 Las razones son solo de tipo constructivo .



CALCULO DE UN BOBINADO CONCENTRICO

DATOS DEL MOTOR

Nº RANURAS - $K = 24$

Nº DE POLOS - $2p = 4$

Nº DE FASES - $q = 3$

CONEXIÓN - Polos consecuentes

$$\text{Nº de bobinas por grupo} - U = \frac{K}{2pq} = 2$$

 


$$\text{Nº de ranuras por polo y fase} - K_{pq} = \frac{K}{2pq} = 2$$

$$\text{Amplitud de grupo} - m = (q - 1) U = 4$$


$$\text{Paso de principios de fase} - Y_{120} = \frac{K}{3p} = 4$$

$$\text{Grupos por fase} - G_f = p = 2 ; G_t = G_f \cdot q = 6$$



RESULTADOS DEL CALCULO

AMPLITUD

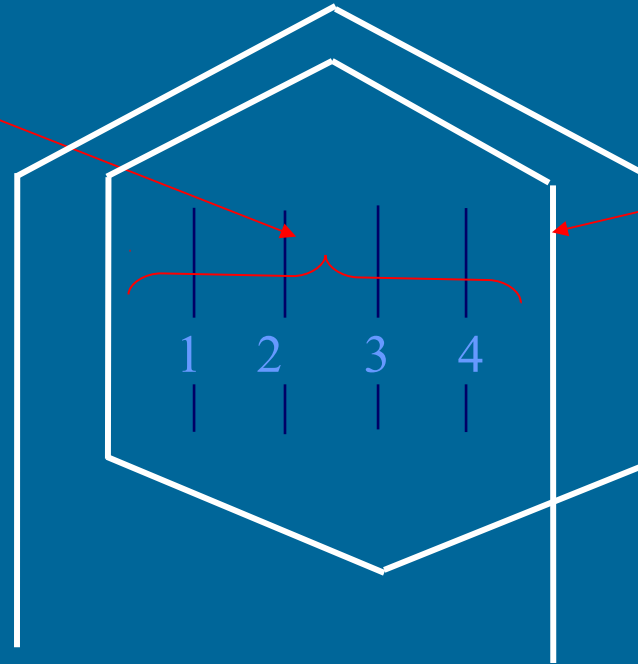

2 BOBINAS POR GRUPO

SERAN DOS GRUPOS
POR FASE, 6 EN TOTAL


TABLA DE
PRINCIPIOS

| U | V | W |
|----|----|----|
| 1 | 5 | 9 |
| 13 | 17 | 21 |

COGEREMOS EL 1 - 5 - 9

EN PANTALLA PARA PARA AVANZAR



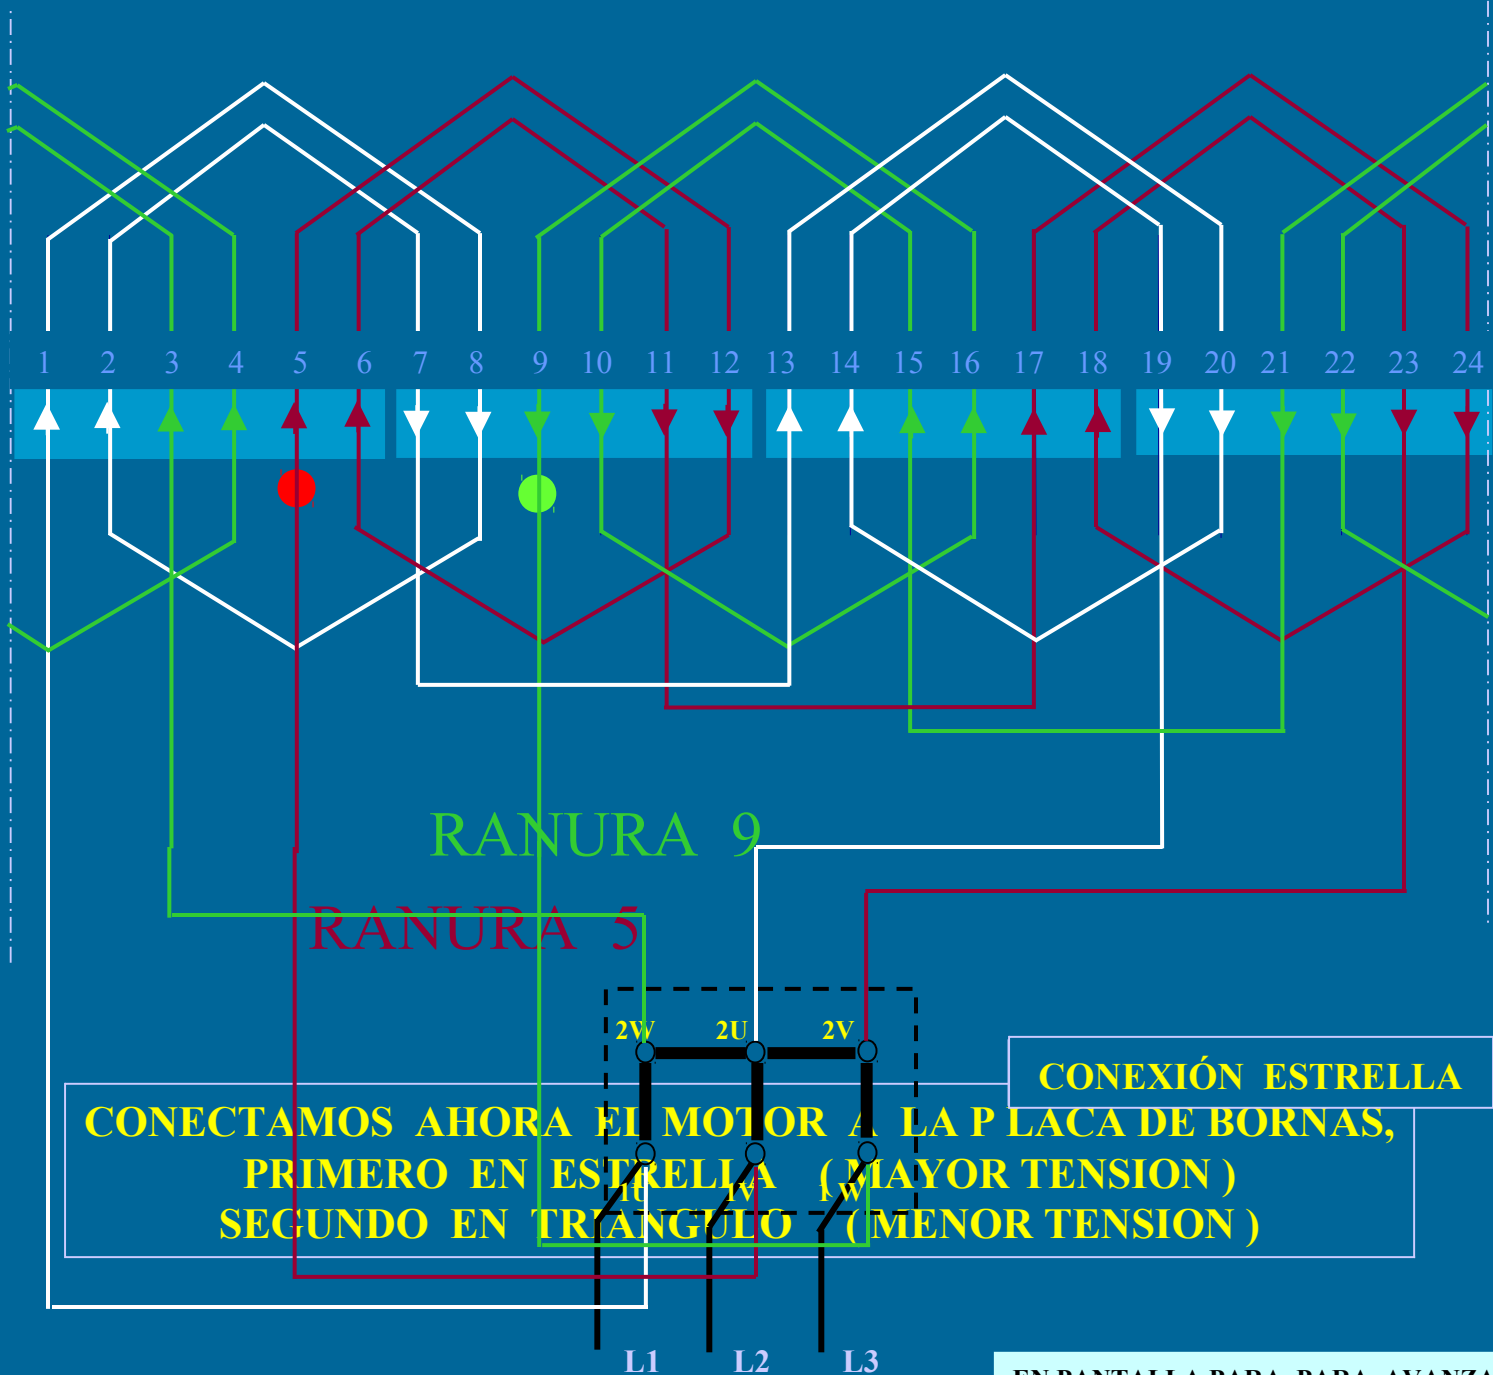

Otra forma de reparto de grupos para la realización del esquema

Datos de bobinado:

 
Será un bobinado concéntrico de ... $Y_K = 24$


Bobinas por grupo $U = 2$

Paso de principios $Y_{120} = 4$

Amplitud $m = 4$


Conexión por polos consecuentes



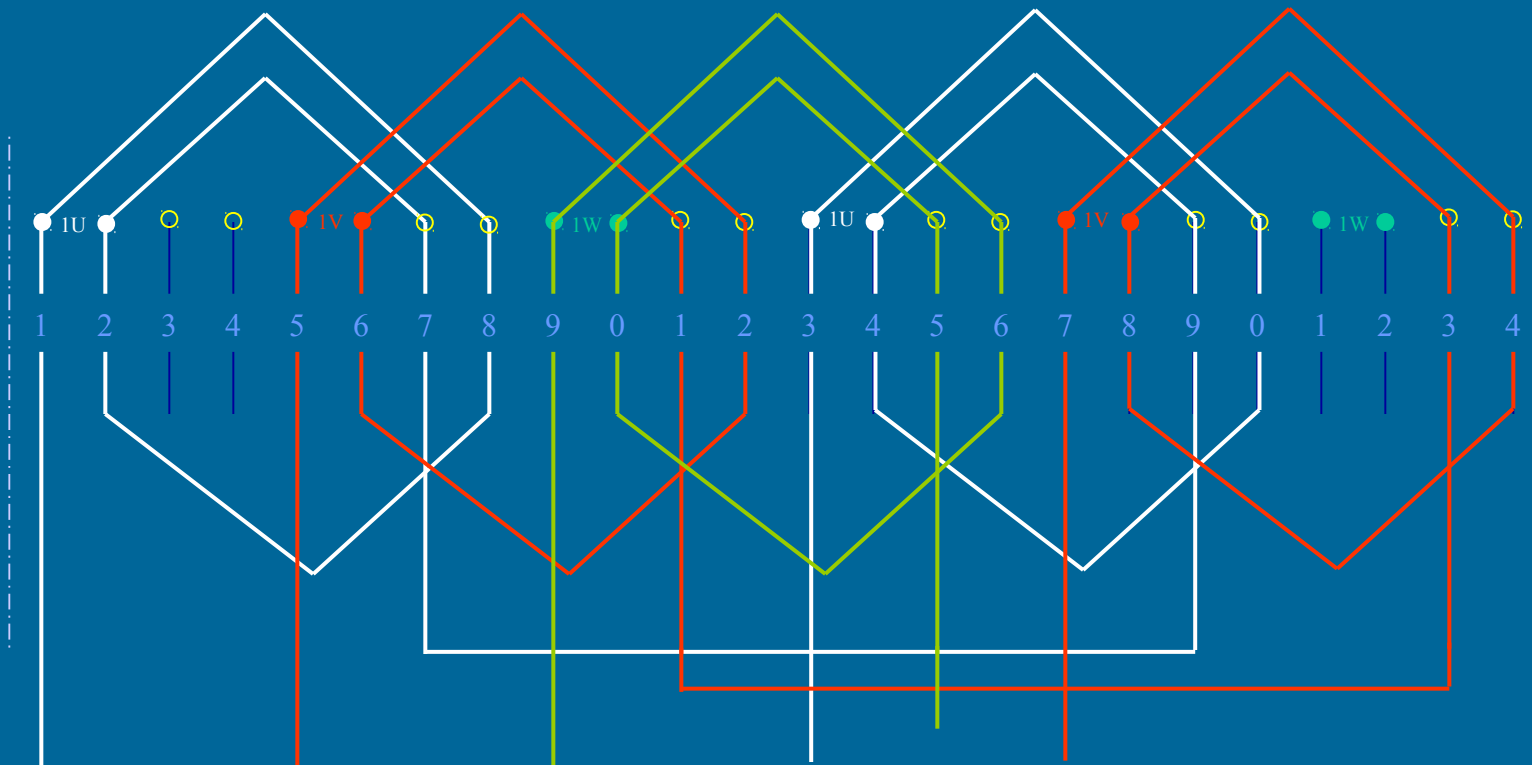

 Y así hasta terminar de colocar todas las bobinas.





Fin



Motores asíncronos

Giran a una velocidad inferior a la del campo magnético giratorio (velocidad de sincronismo).

Esta velocidad (de sincronismo) depende de la frecuencia de la corriente y del número de polos de la máquina.

$$n_1 = \frac{60 \cdot f}{p}$$

La velocidad real o velocidad del rotor es inferior a la de sincronismo

$$n_2 = \frac{60 \cdot f}{p} - \text{Deslizamiento}$$



BOBINADOS EXCENTRICOS

Estos bobinados pueden ser : **imbricados** y **ondulados**, a su vez de **una** y de **dos capas** . Los imbricados pueden ser **enteros** o **fraccionarios**.

En este tema estudiaremos solo los imbricados enteros. Estos serán:

- 1. -** De una capa cuando cada lado de bobina ocupa una ranura entera.
- 2. -** De dos capas (**o superpuesto**) cuando en una ranura se albergan dos lados de bobinas diferentes.

En los bobinados de una capa el ancho de bobina será siempre **impar** y aproximadamente igual al paso polar. Si es acortado, lo será en un numero de ranuras par.

Decimos que un paso **es diametral** cuando coincide el paso de bobina con el paso polar ; **acortado** cuando es menor que el paso polar y **alargado** cuando es mayor.

 


BOBINADOS EXCENRICOS IMBRICADOS

En los bobinados de una capa el ancho de bobina será siempre **impar** y aproximadamente igual al paso polar. Si es acortado, lo será en un numero de ranuras par.

Este acortamiento puede llegar a ser hasta un tercio del paso polar y en ocasiones solo se acorta para conseguir:


- 1.- Reducir la longitud del hilo a emplear.
- 2.- Reducir el estorbo en las cabezas de las bobinas.
- 3.- Reducir los armónicos de la fuerza electromotriz.




BOBINADOS EXCENRICOS IMBRICADOS

Se dice que un bobinado es excéntrico cuando las bobinas que forman un grupo son iguales.

Normalmente todos los bobinados excéntricos son ejecutados por polos.

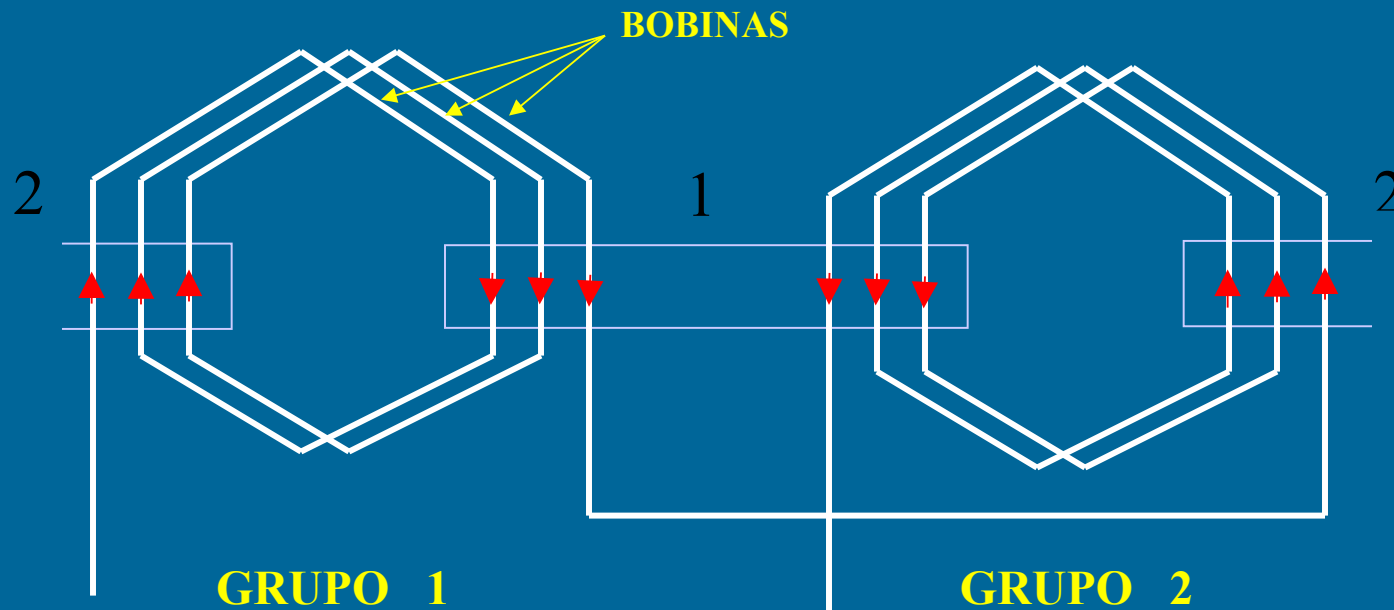

 SE FORMAN TANTOS POLOS COMO GRUPOS TENEMOS



CALCULO DE UN BOBINADO III, IMBRICADO (una capa)

DATOS DEL MOTOR

Nº de ranuras -- $K = 24$

Nº de polos -- $2p = 4$

Nº de fases -- $q = 3$

Conexión por polos

En un bobinado de una capa $B = K/2$

Nº. bobinas
por grupo

$$U = \frac{B}{2p q} = 1$$

Paso de
polar

$$Y_p = \frac{K}{2p} = 6$$

Paso de
principios

 
$$Y_{120} = \frac{K}{3p} = 4$$

Nº de grupos
por fase

$$G_f = 2p = 4$$

Nº de grupos
totales


$$G_t = 2p q = 12$$



RESULTADO DEL CALCULO

Y_p = PASO POLAR **6**
ACORTAMOS EN UNA RANURA
 Y_K = PASO DE RANURA **5**
DECIMOS PASO ACORTADO

U = RESULTAN GRUPOS DE
1 BOBINA

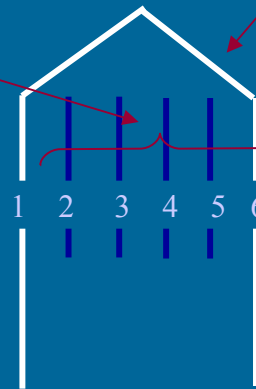

$$U = 1$$

$$Y_p = 6$$

$$Y_{120} = 4$$


Con este dato realizamos
la siguiente tabla de
principios de fase

| U | V | W |
|----|----|----|
| 1 | 5 | 9 |
| 13 | 17 | 21 |

EN PANTALLA PARA PARA AVANZAR





DESARROLLO DEL ESQUEMA

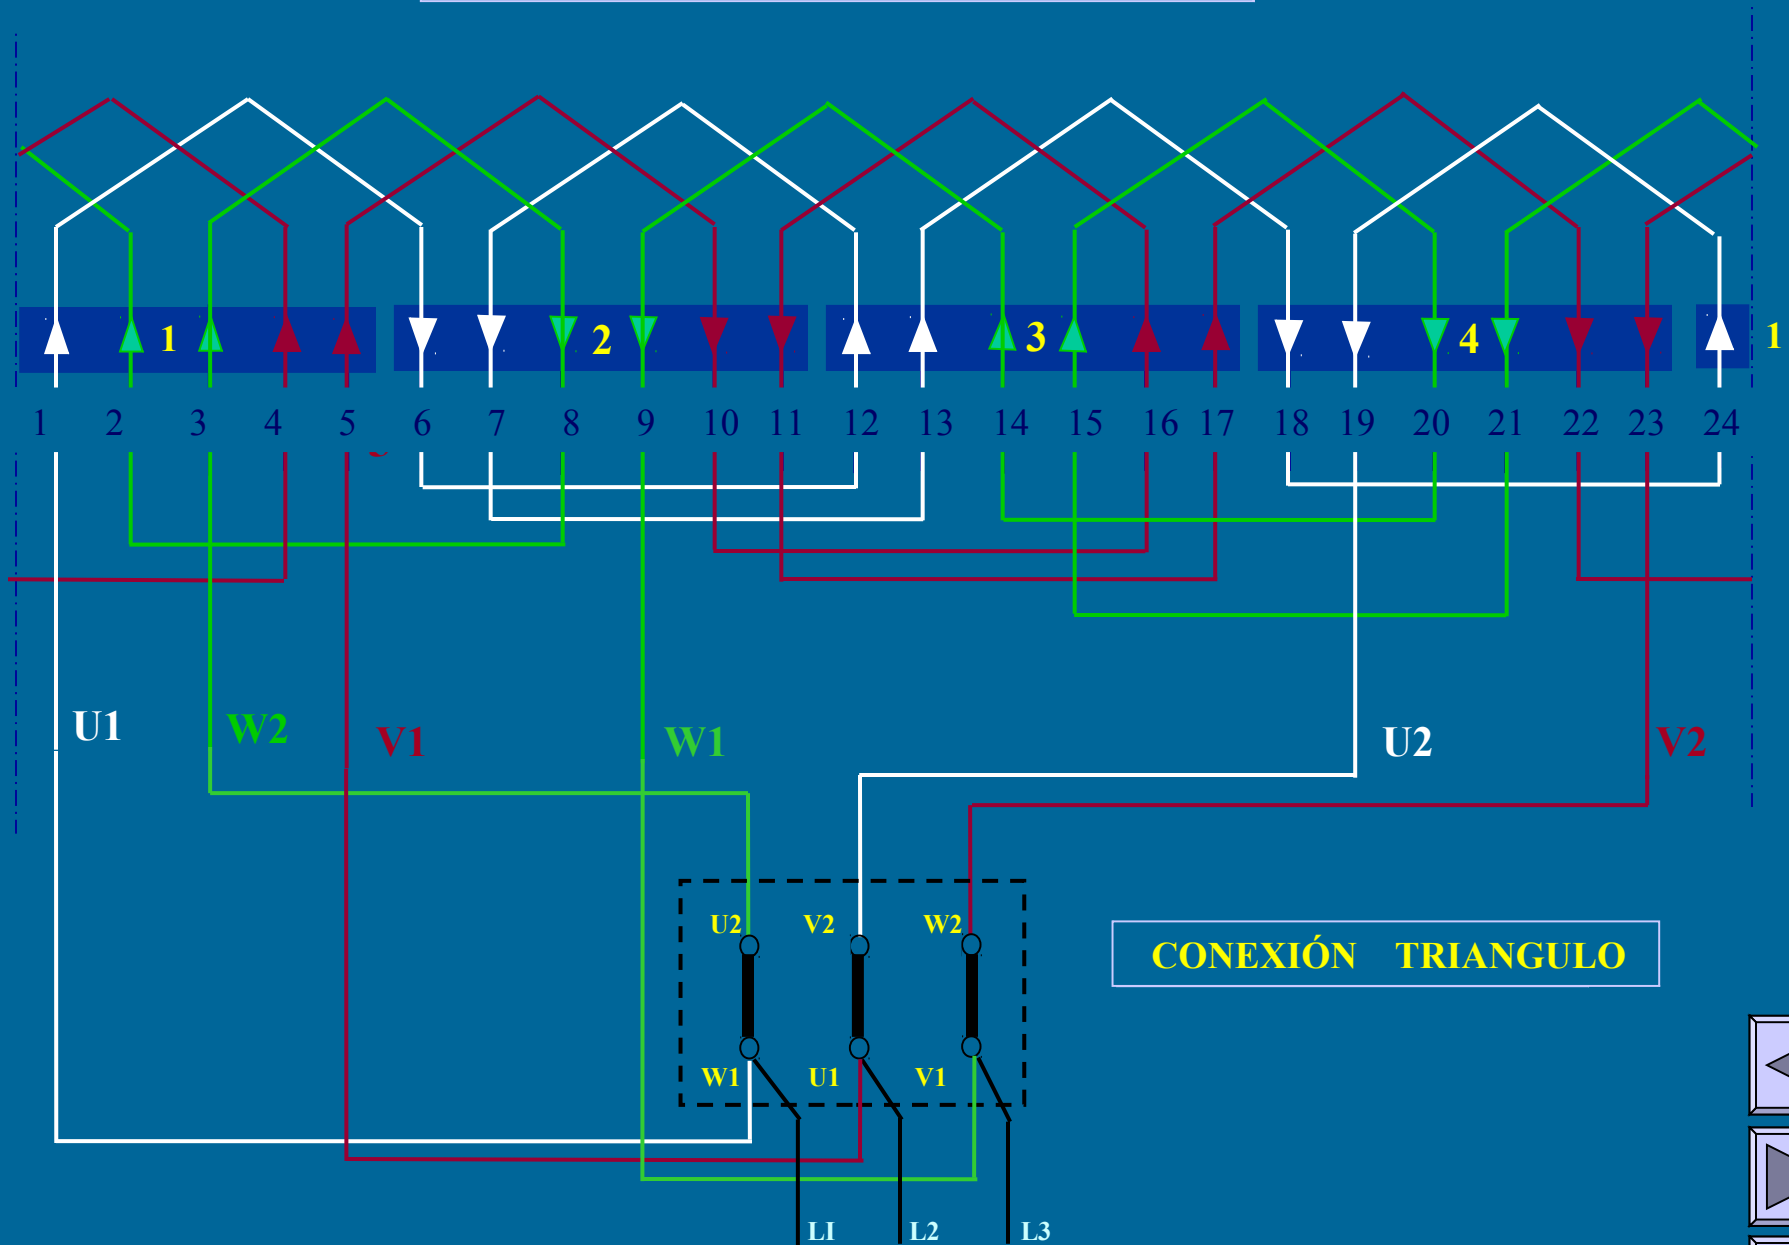

CONEXIÓN TRIANGULO

  EN PANTALLA PARA PARA AVANZAR



CALCULO DE UN BOBINADO, III (imbricado superpuesto)

DATOS DEL MOTOR

Nº de ranuras -- $K = 24$

Nº de polos -- $2p = 4$

Nº de fases -- $q = 3$

Conexión por polos

En un bobinado de dos capa $B = K$

Nº. bobinas
por grupo

$$-- U = \frac{B}{2p q} = 2$$

Paso
polar

$$-- Y_p = \frac{K}{2p} = 6$$

Paso de
principios

 
$$-- Y_{120} = \frac{K}{3p} = 4$$

Nº de grupos
por fase

$$-- G_f = 2p = 4$$

Nº de grupos
totales

$$-- G_t = G_f \cdot q = 12$$




RESULTADOS DEL CALCULO

Y_p = PASO POLAR **6**

Y_k = PASO DE RANURA **6**
PASO DIAMETRAL

U = RESULTAN GRUPOS DE **2** BOBINAS

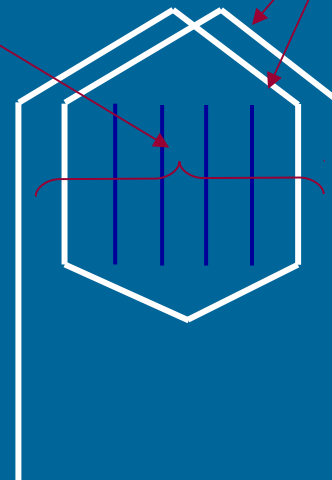

$$U = \frac{B}{2p \cdot q} = \mathbf{2}$$

$$Y_p = \frac{K}{2p} = \mathbf{6}$$


$$Y_{120} = \frac{K}{3p} = \mathbf{4}$$

Con este dato realizamos la siguiente tabla de principios de fase

| U | V | W |
|----|----|----|
| 1 | 5 | 9 |
| 13 | 17 | 21 |





DESARROLLO DEL ESQUEMA

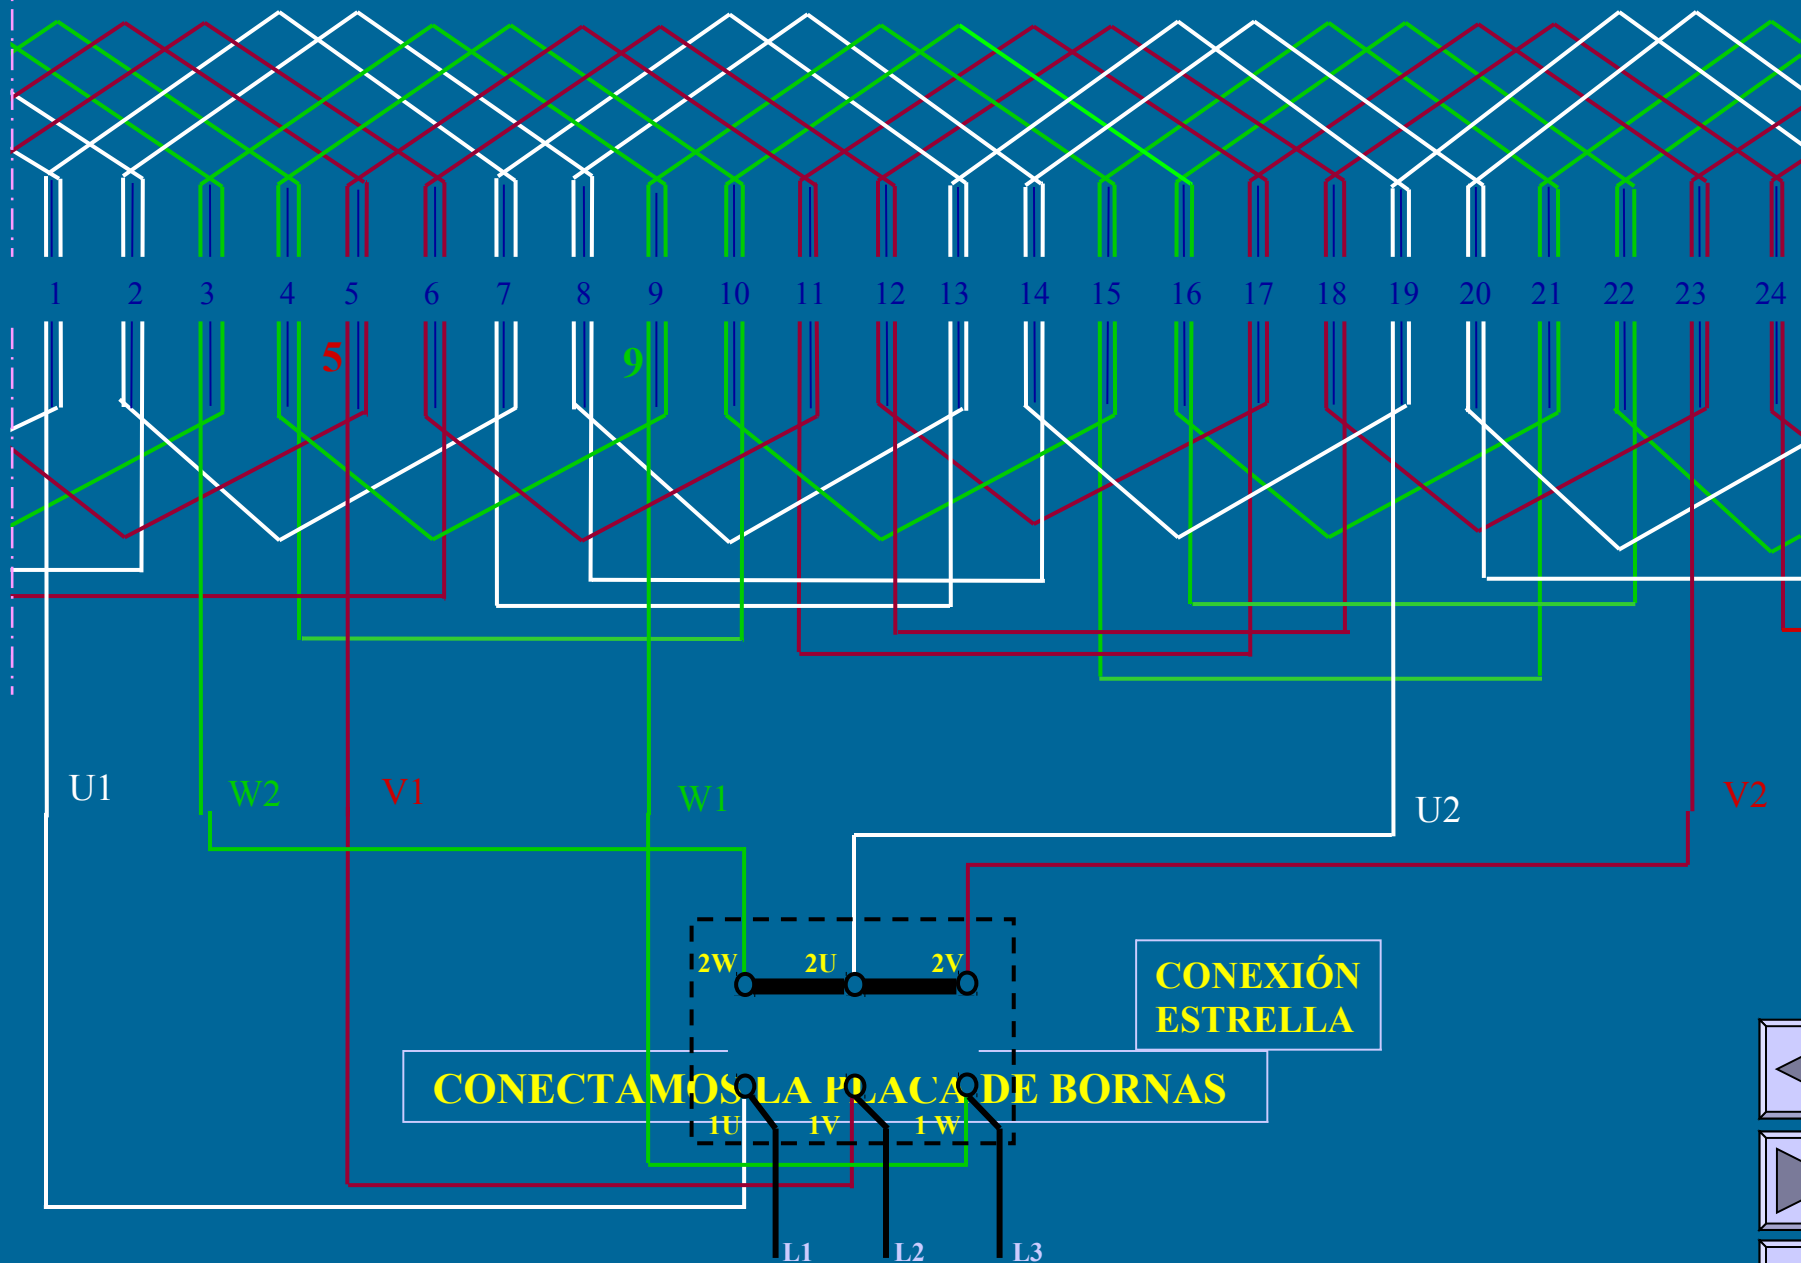

CONECTAMOS LA PLACA DE BORNAS

CONEXIÓN ESTRELLA

  EN PANTALLA PARA PARA AVANZAR



Ejemplo de bobinado excéntrico imbricado de una capa con tres bobinas por grupo


$$\text{Datos} \left\{ \begin{array}{l} K = 36 \\ 2p = 2 \\ q = 3 \end{array} \right.$$

$$U = \frac{B}{2p q} = 3$$


$$Y_p = \frac{K}{2p} = 18$$


$$Y_{120} = \frac{K}{3p} = 12$$

Paso acortado en 5 ranura ; $Y_k = 13$

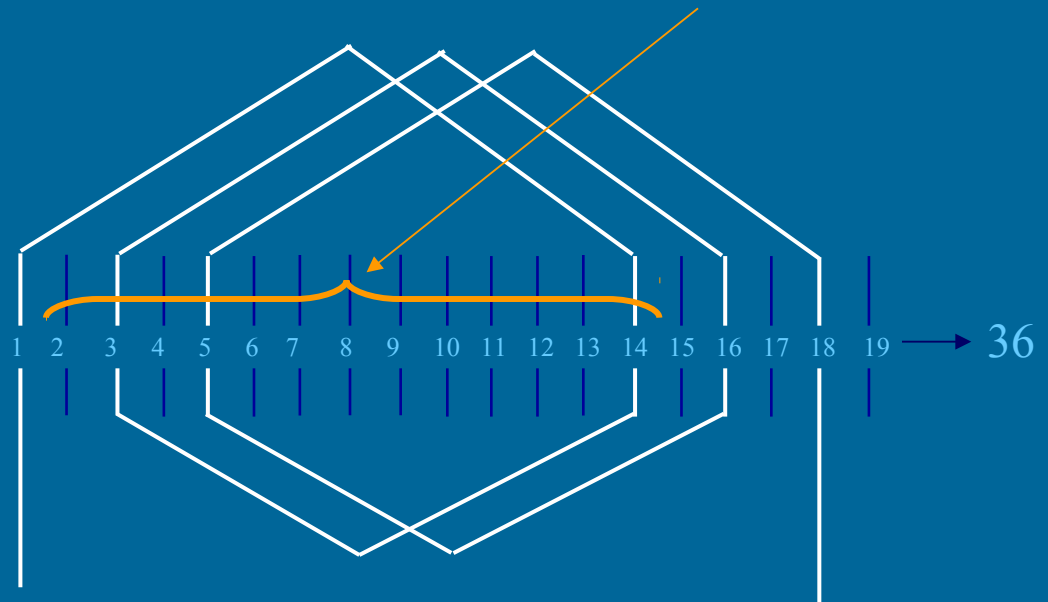


 Para el desarrollo del esquema se
Procede como en el caso anterior



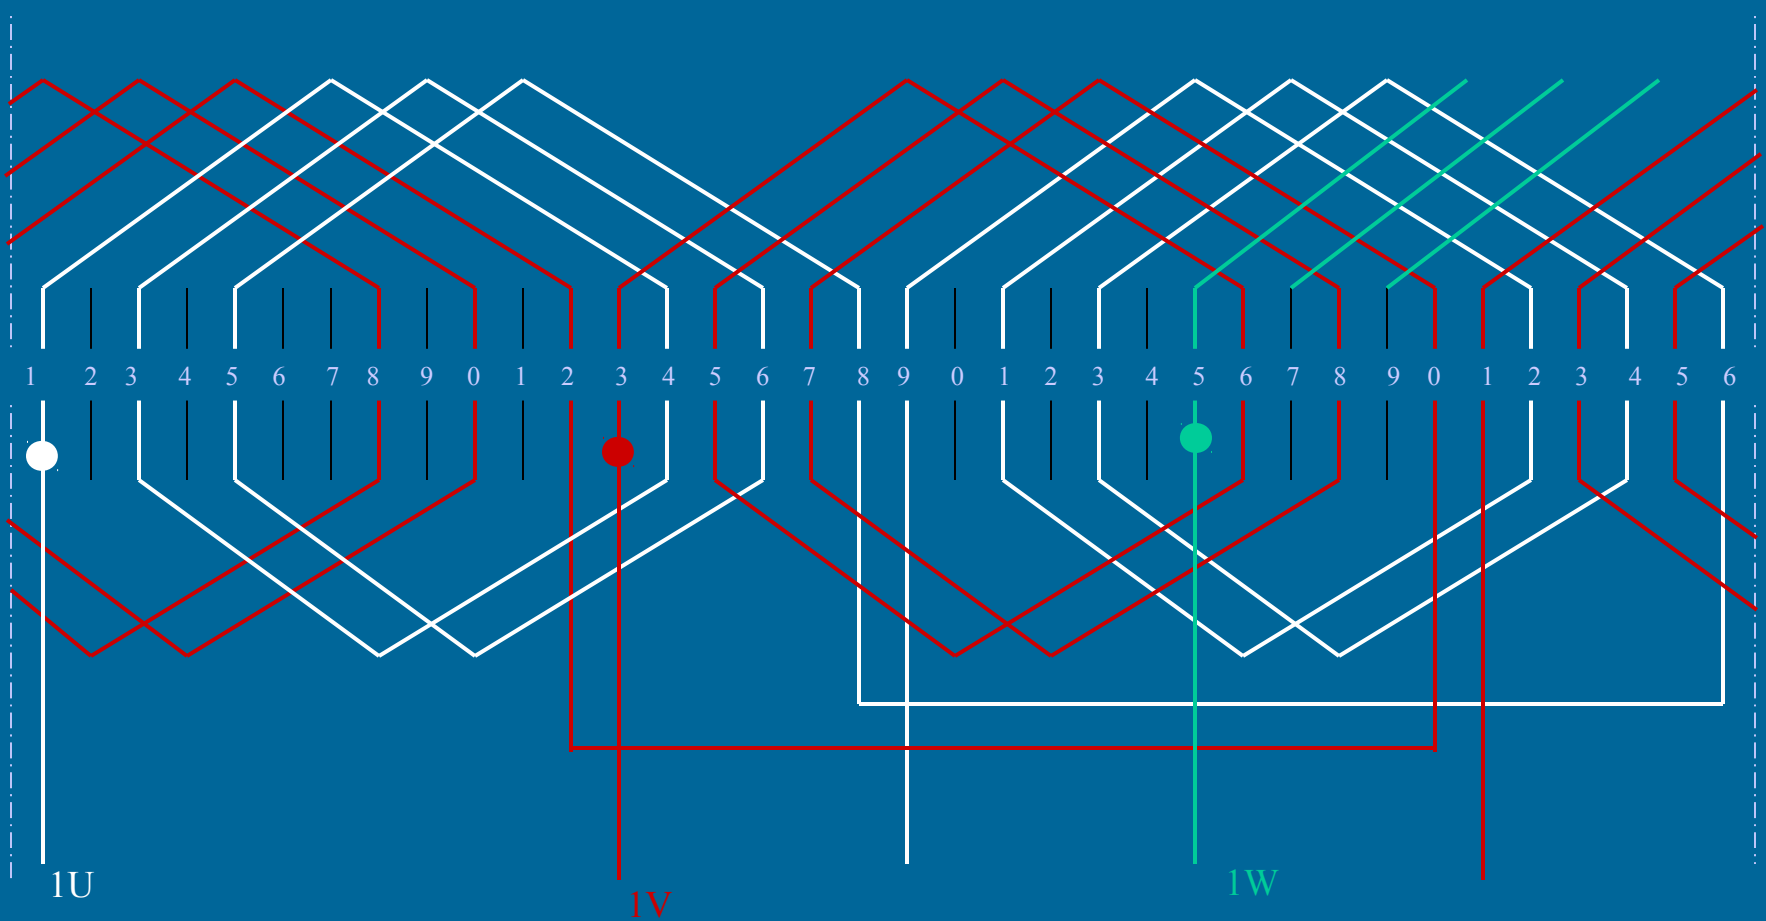

 **Seguiríamos el mismo procedimiento
que en los casos anteriores.**




*Distribución de grupos en
bobinados de dos capas*





Fin




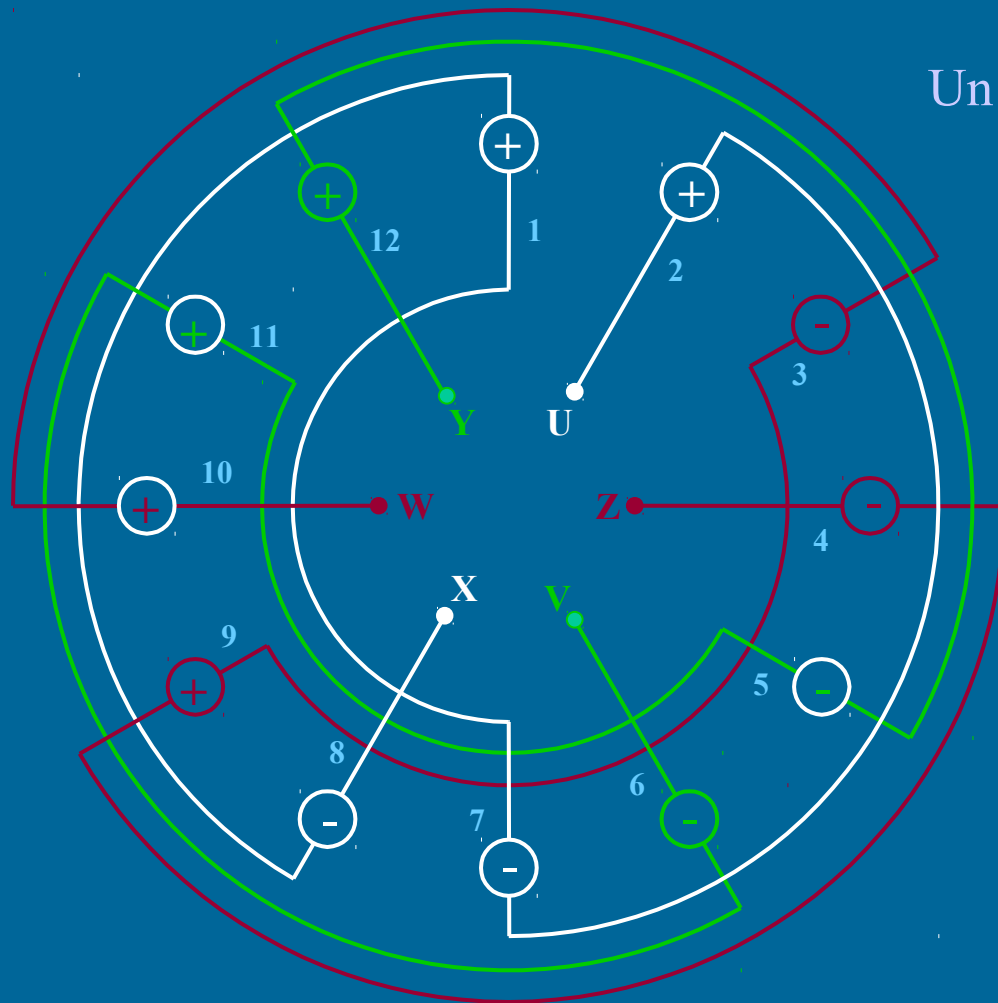


Un bobinado trifásico alimentado por un sistema trifásico de corrientes, origina un campo magnético constante, pero giratorio, con velocidad igual a la de sincronismo.


En este bobinado trifásico bipolar al ser recorrido por un sistema trifásico como el de la figura (A), en cada una de las fases, la corriente varía continuamente de valor, teniendo una alternancia positiva y otra negativa.

(A)

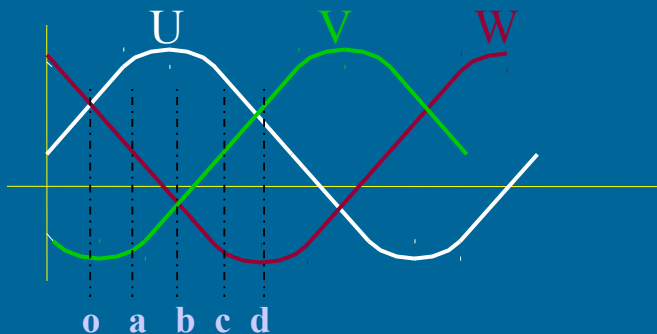

 
En cada una de las fases se presentan las variaciones de corriente como indicamos en a continuación.



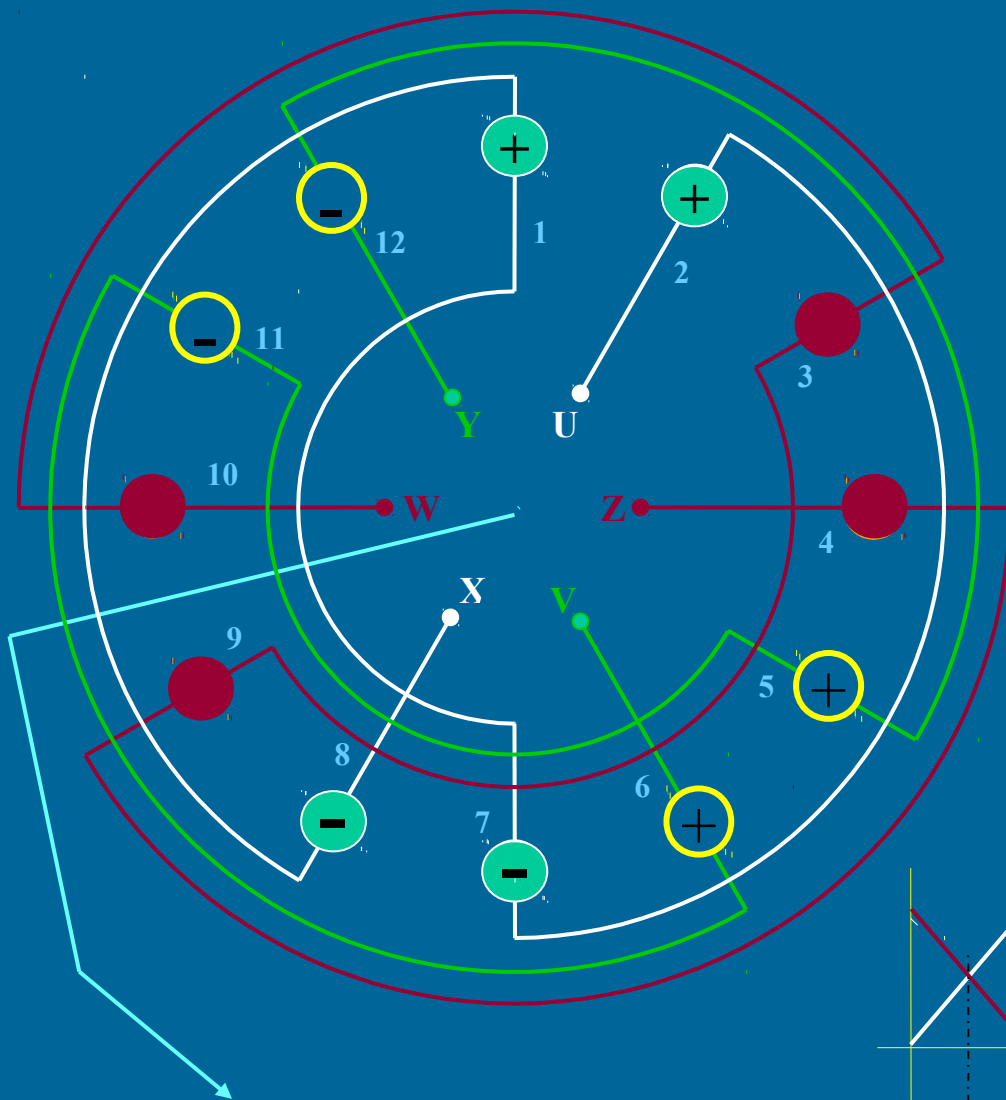


Instante b

En el instante b es nula la fase **W** y positivas las fases **V** y **U**

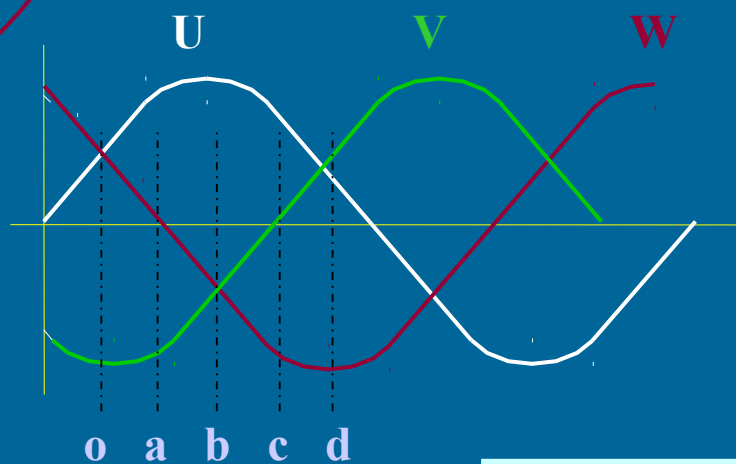


 CUANDO ESTE VALOR DEL NUMERO DE
BOBINAS POR GRUPO NO ES UN VALOR
ENTERO, DECIMOS QUE ES BOBINADO
FRACCIONARIO
(No serán estudiados en este capitulo)




Fin



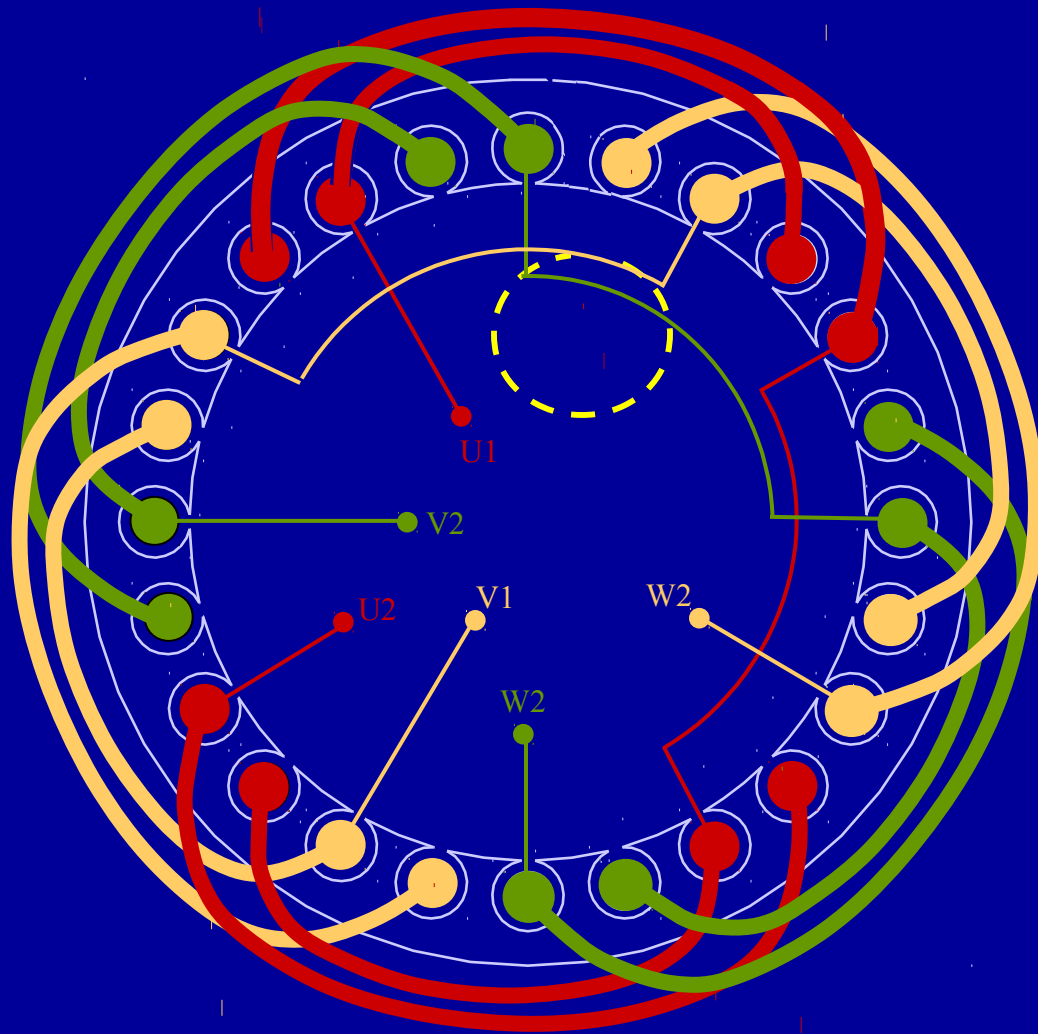



Veremos ahora las conexiones entre grupos de cada fase



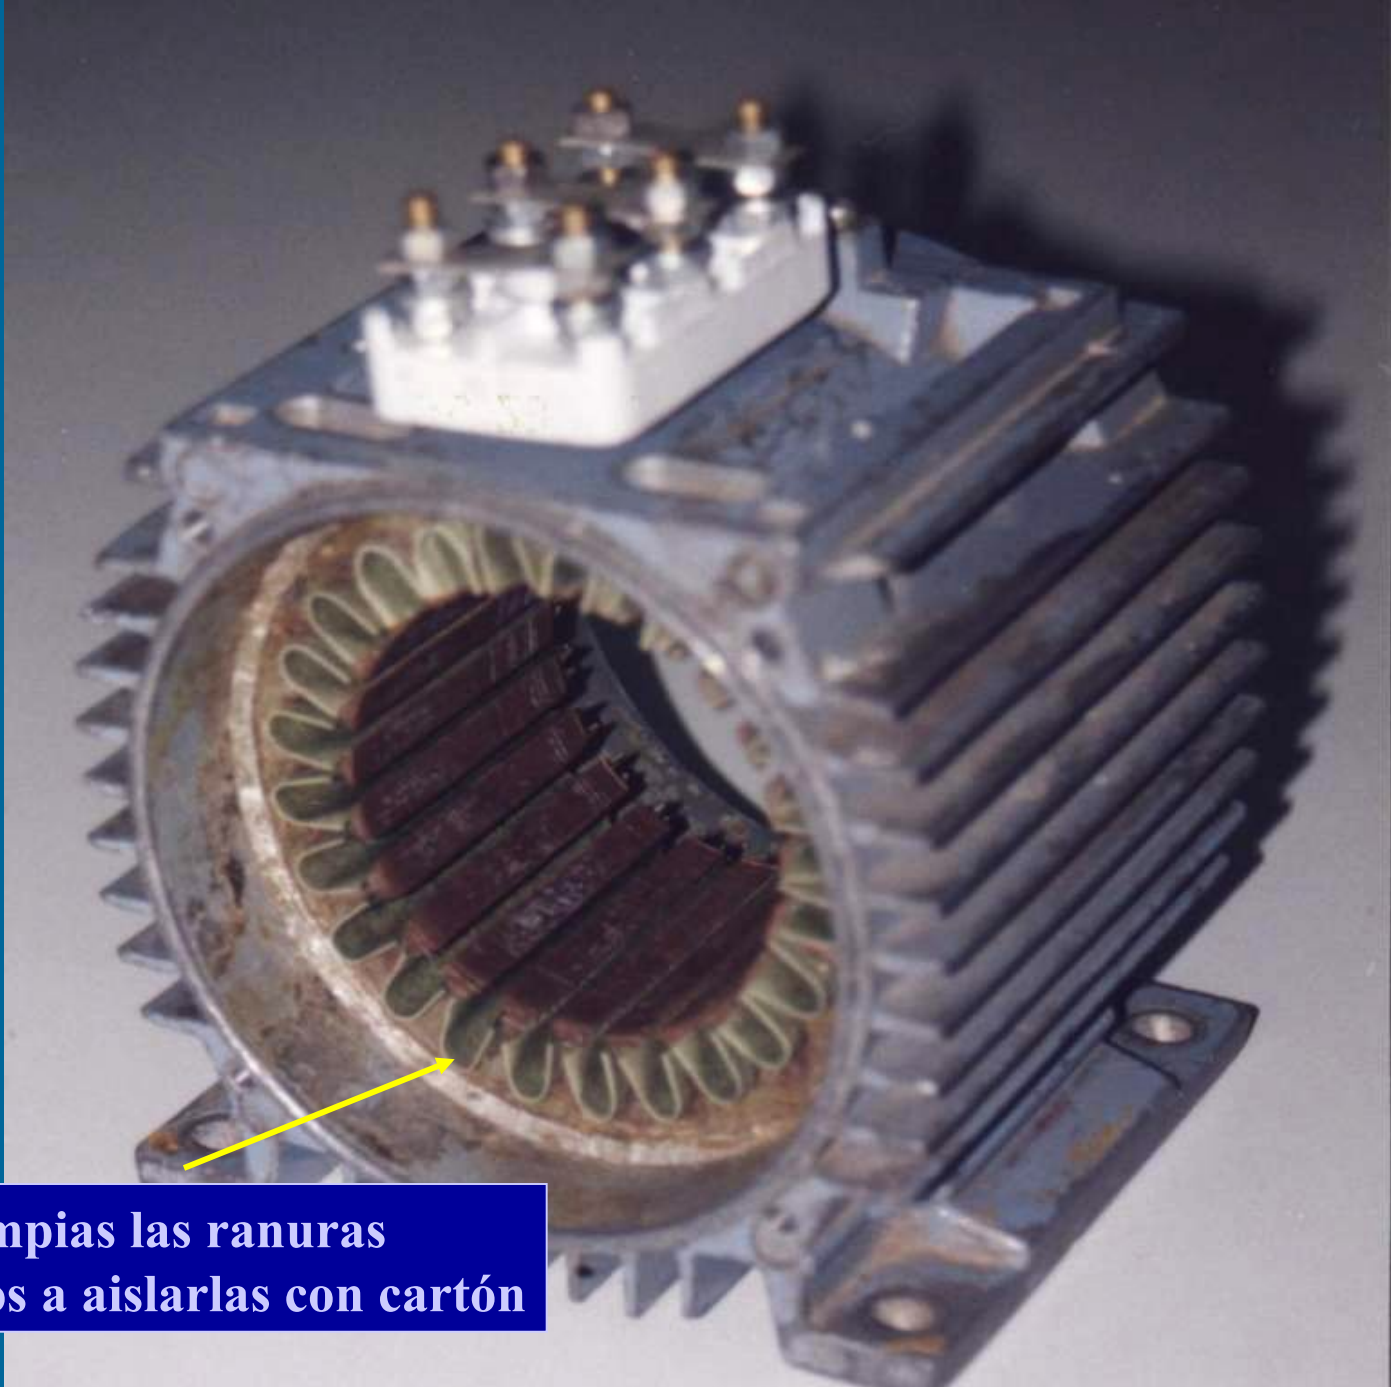

 
**Una vez limpias las ranuras
procedemos a aislarlas con cartón**



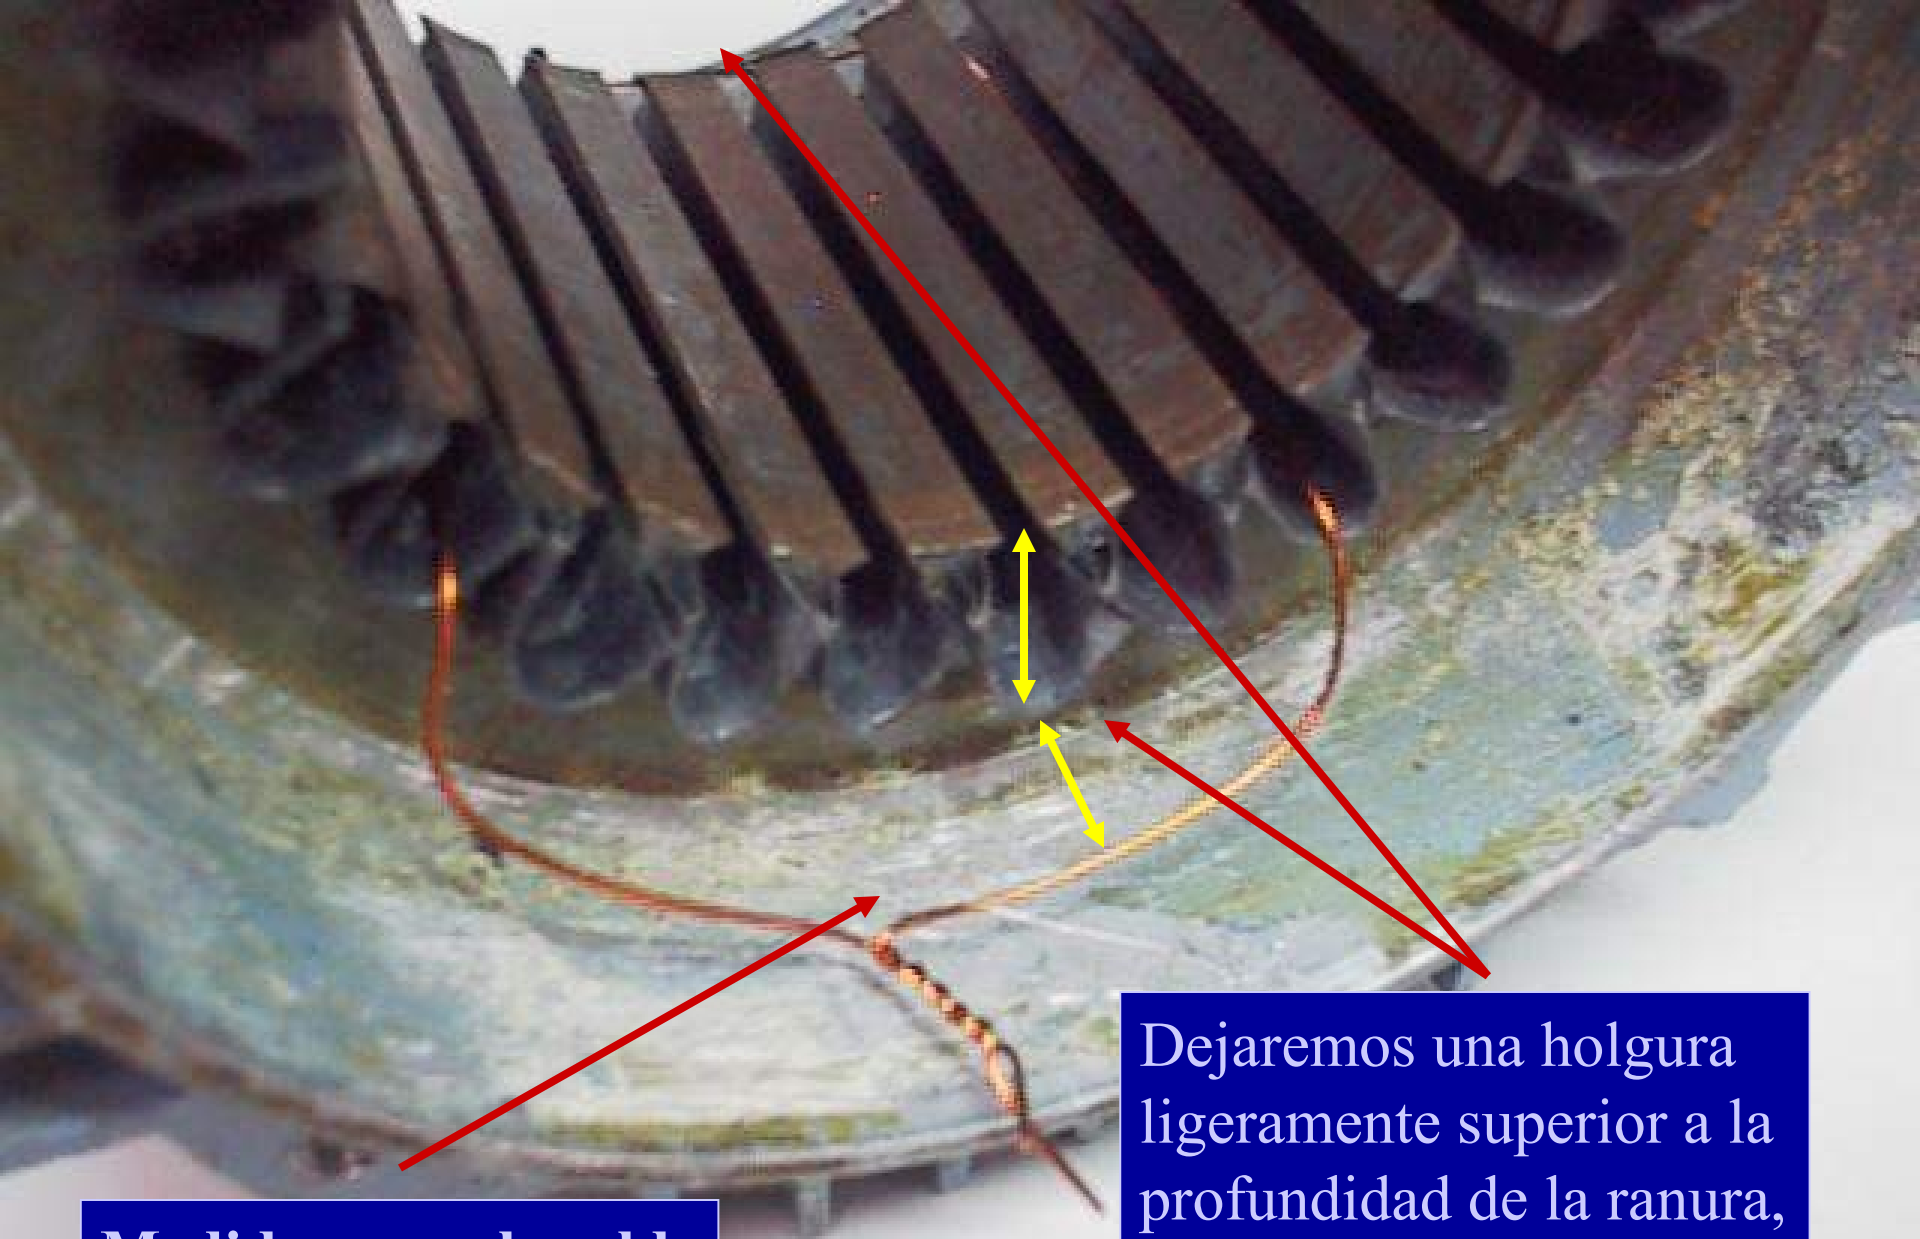


**Medida para el molde
de las bobinas**

 **Dejaremos una holgura
ligeramente superior a la
profundidad de la ranura,
por ambos lados.**



Realización de bobinas



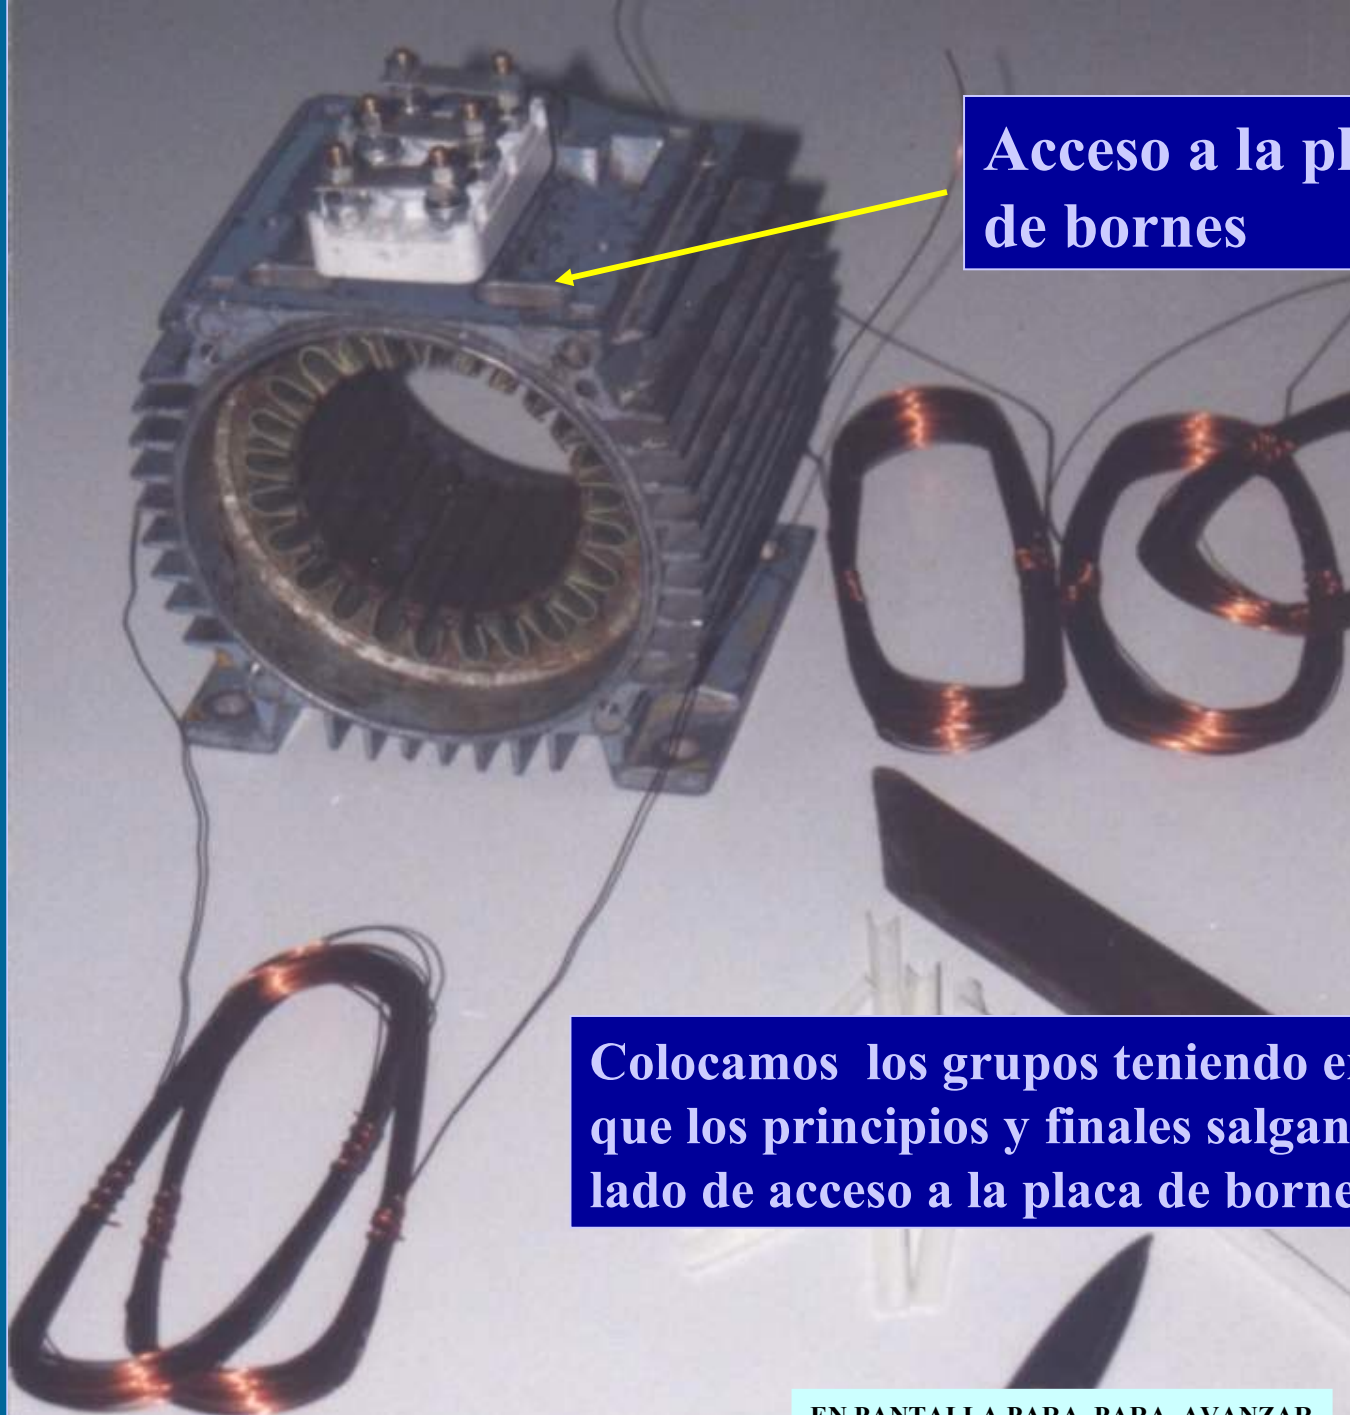

**Acceso a la placa
de bornes**

**Colocamos los grupos teniendo en cuenta
que los principios y finales salgan por el
lado de acceso a la placa de bornes.**

Colocada la primera bobina, como es un bobinado de doble capa, cerramos con un cartón para separar las dos bobinas que irán en la ranura.

Cartón




Aislamos con cartón

**Este primer grupo
se colocará solo
por un lado,dejando
el otro levantado.**


Lado levantado



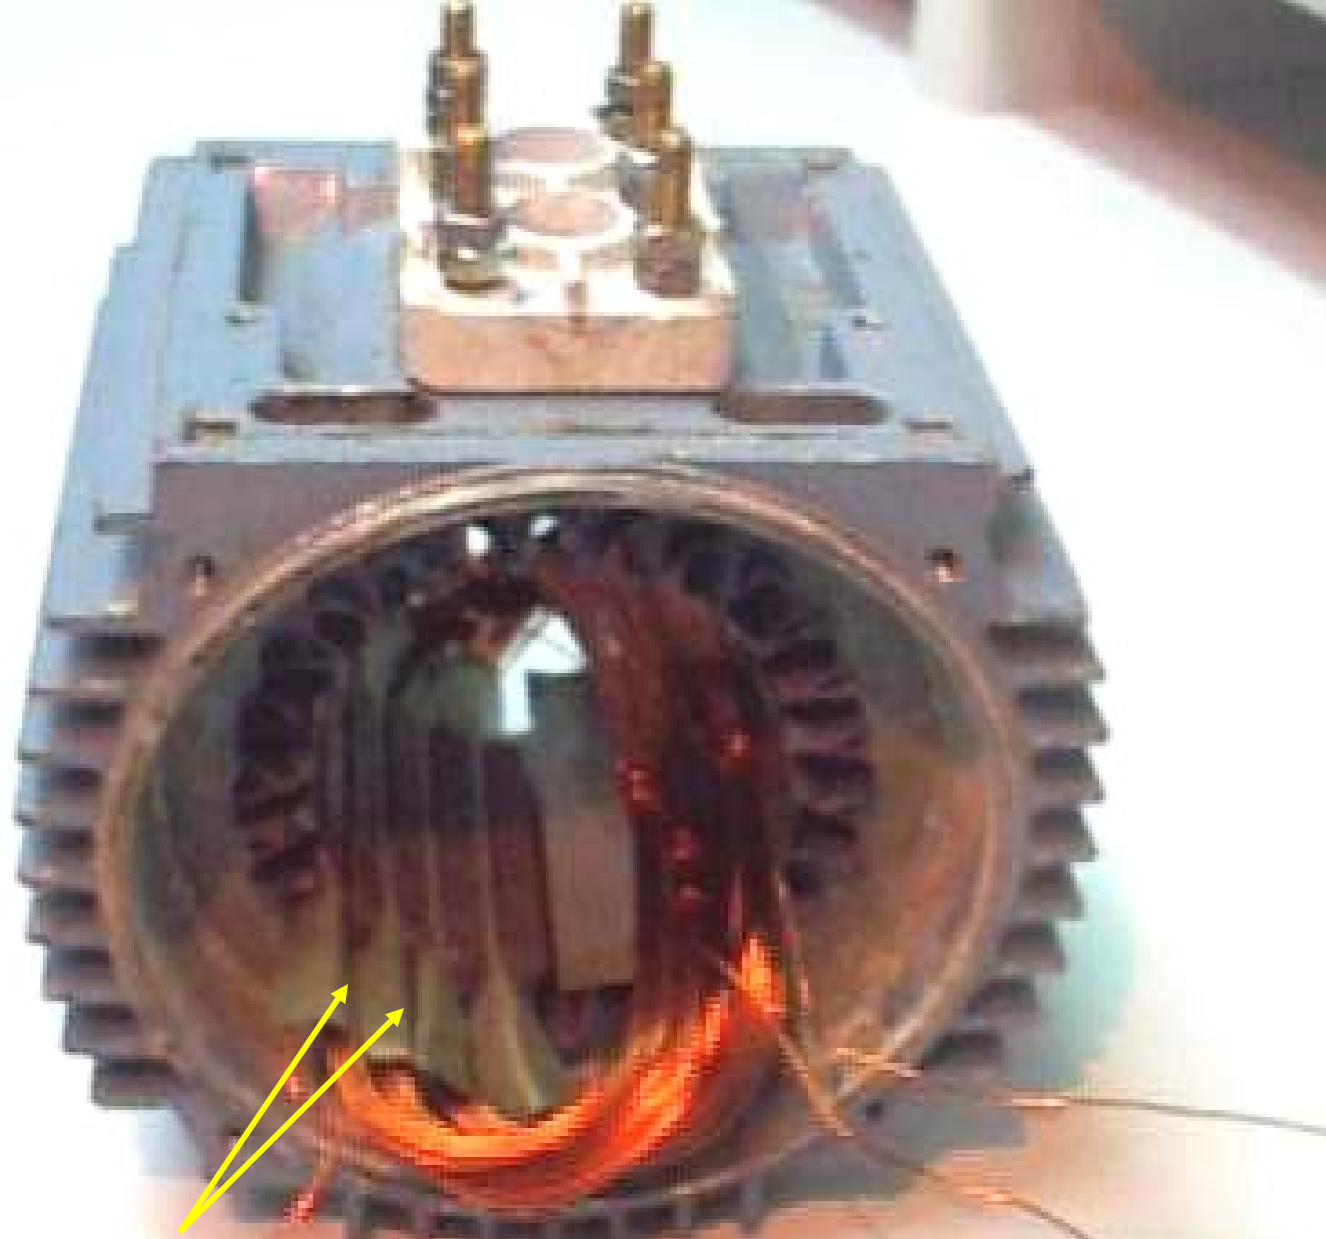

Colocamos el segundo grupo a continuación del primero y lo aislamos

Seguimos colocando
tantas bobinas con
un lado levantado
como Y_p

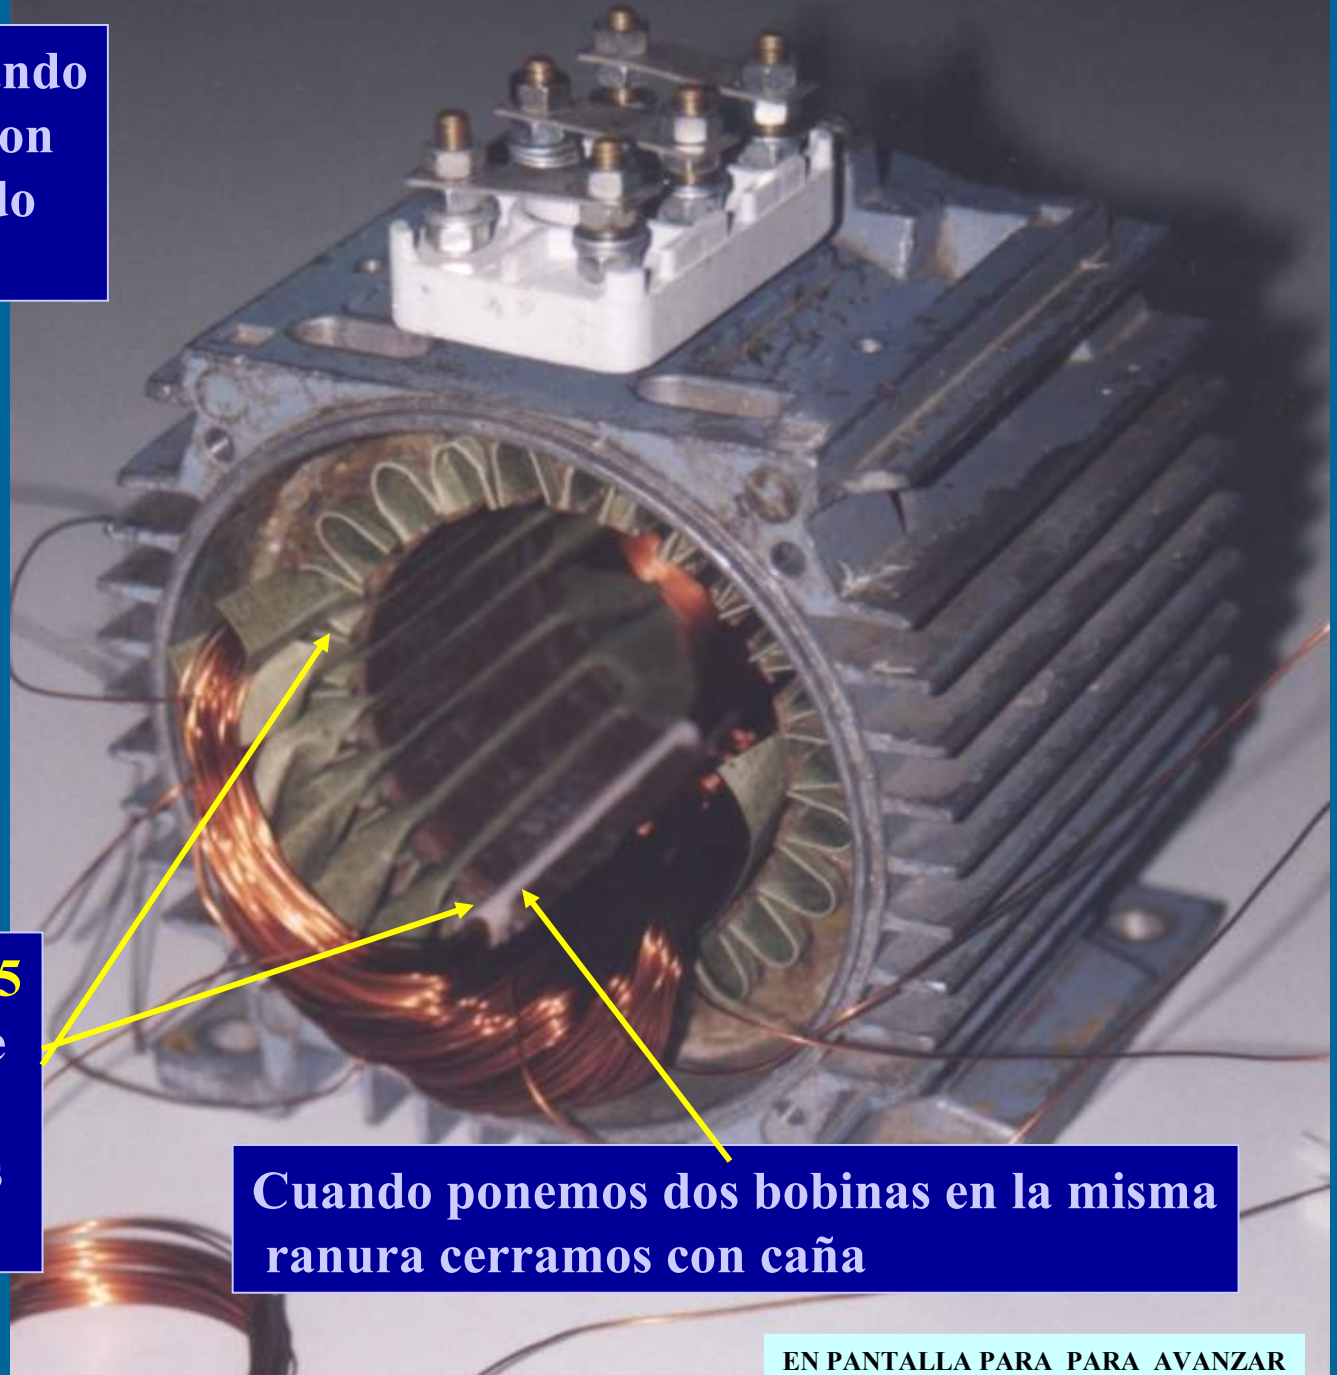



En este caso $Y_p = 5$
La bobina 6 ya se
Introduce por
ambos lados en las
ranuras

Cuando ponemos dos bobinas en la misma
ranura cerramos con caña



A partir de aquí las bobinas se van colocando por los dos lados dentro de las ranuras

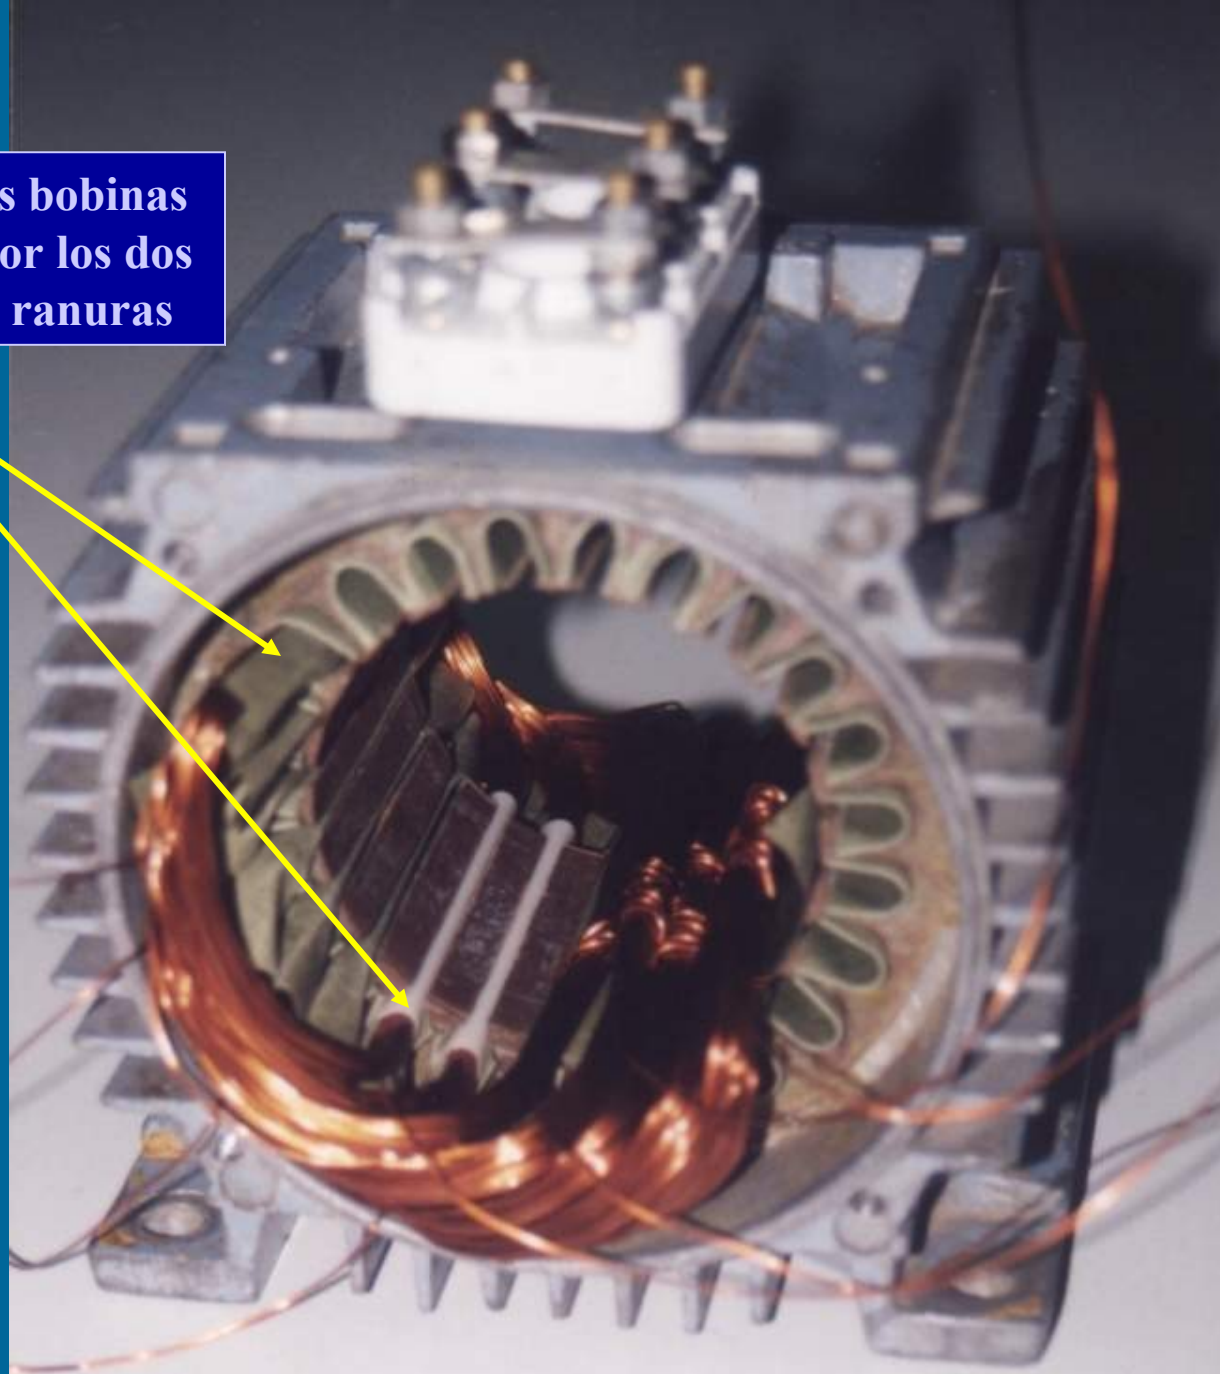




Si son bobinados
concéntricos, colocamos
las bobinas del mismo
grupo en ranuras sucesivas

Concéntrico

Colocamos la bobina pequeña del segundo grupo, dejando tantas ranuras **libres como bobinas tenga el grupo**

Dos bobinas por grupo


Se dejaron tantas bobinas levantadas de un lado como ranuras de amplitud tenemos partido por dos, $Y_p / 2$. En este caso amplitud 4, por tanto dejamos levantadas 2 bobinas.

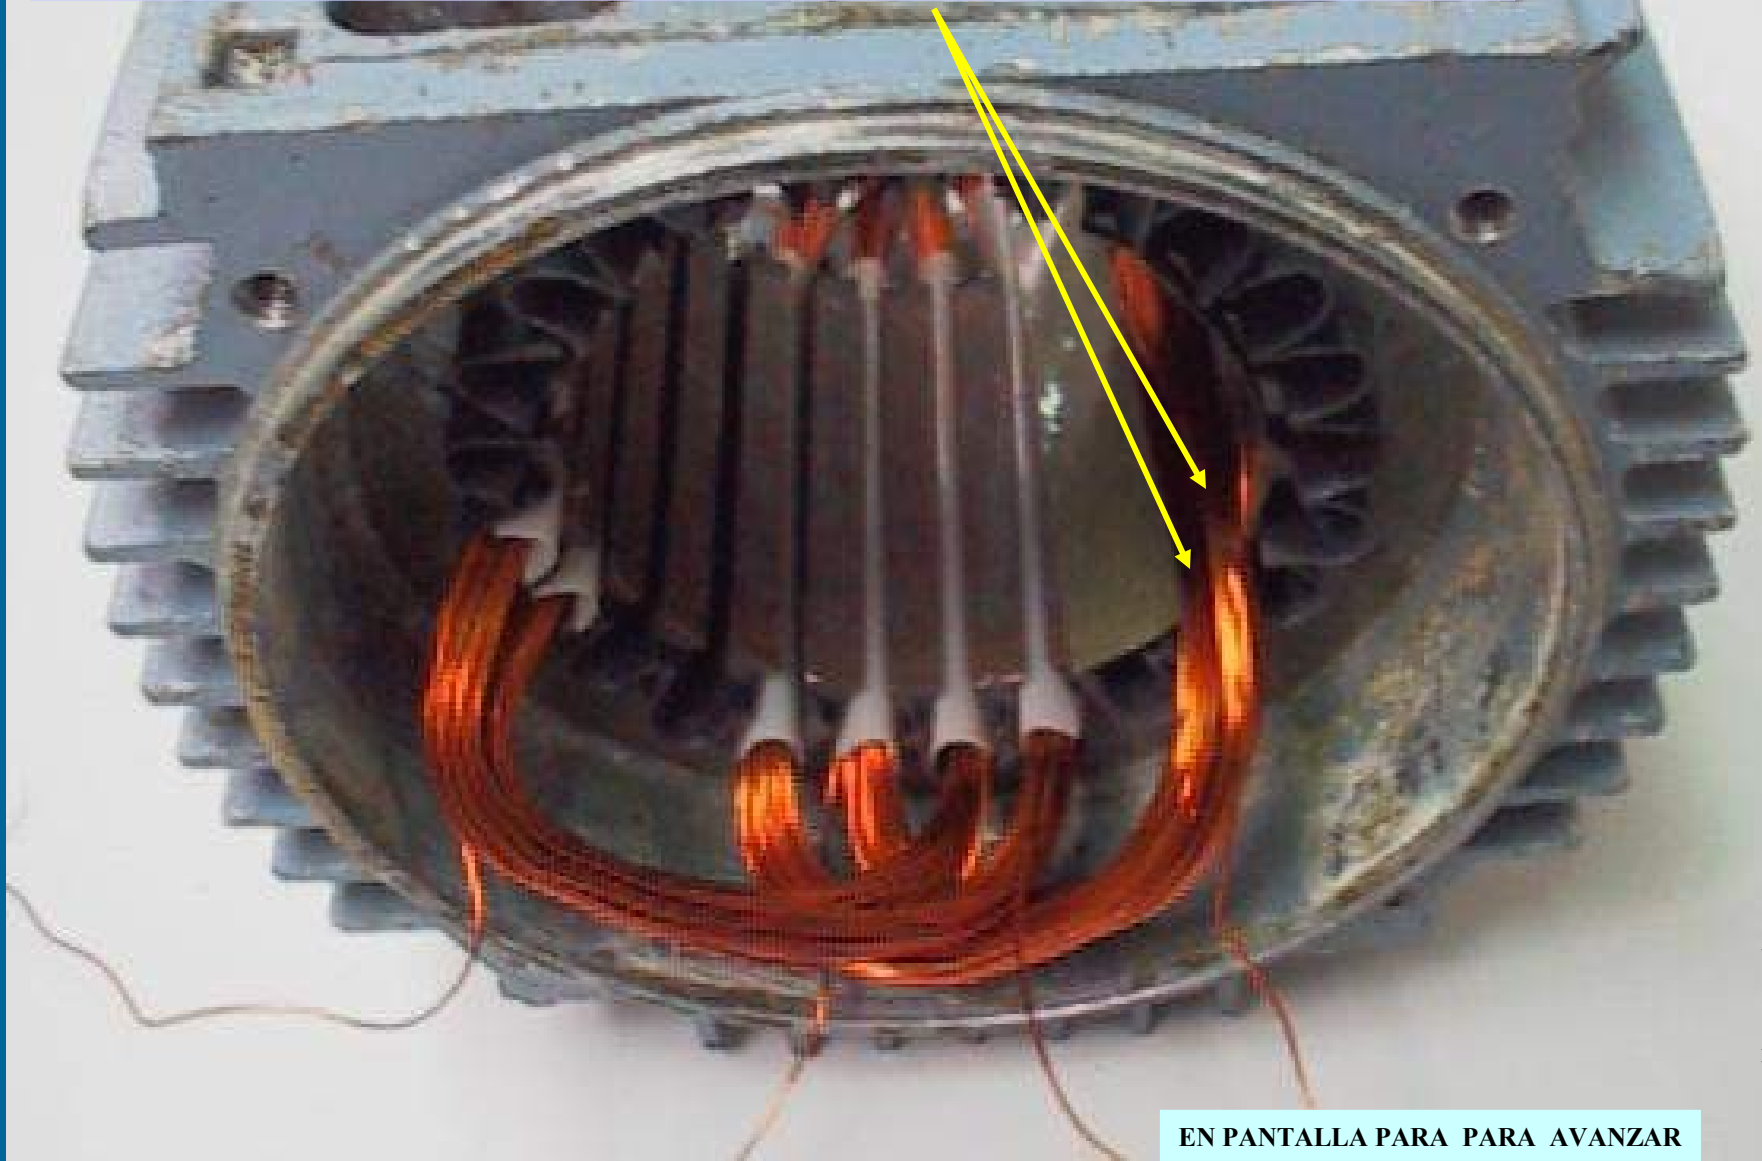


Concéntrico


Colocamos el tercer grupo dejando de nuevo **2** ranuras libres, por ser **2** bobinas por grupo

2 ranuras libres


A close-up photograph of a motor's internal stator assembly. The image shows a circular arrangement of dark grey, laminated iron poles. Wound around these poles are numerous turns of bright orange copper wire, forming a dense, circular coil. Some loose copper wires extend outwards from the main assembly. The background is a plain, light-colored surface.

 
Volviendo a los **excéntricos**, colocamos todos los grupos sin dejar ranuras vacías, los lados que tenemos levantados de las primeras que han sido colocadas, son las ultimas en colocarse en las ranuras.



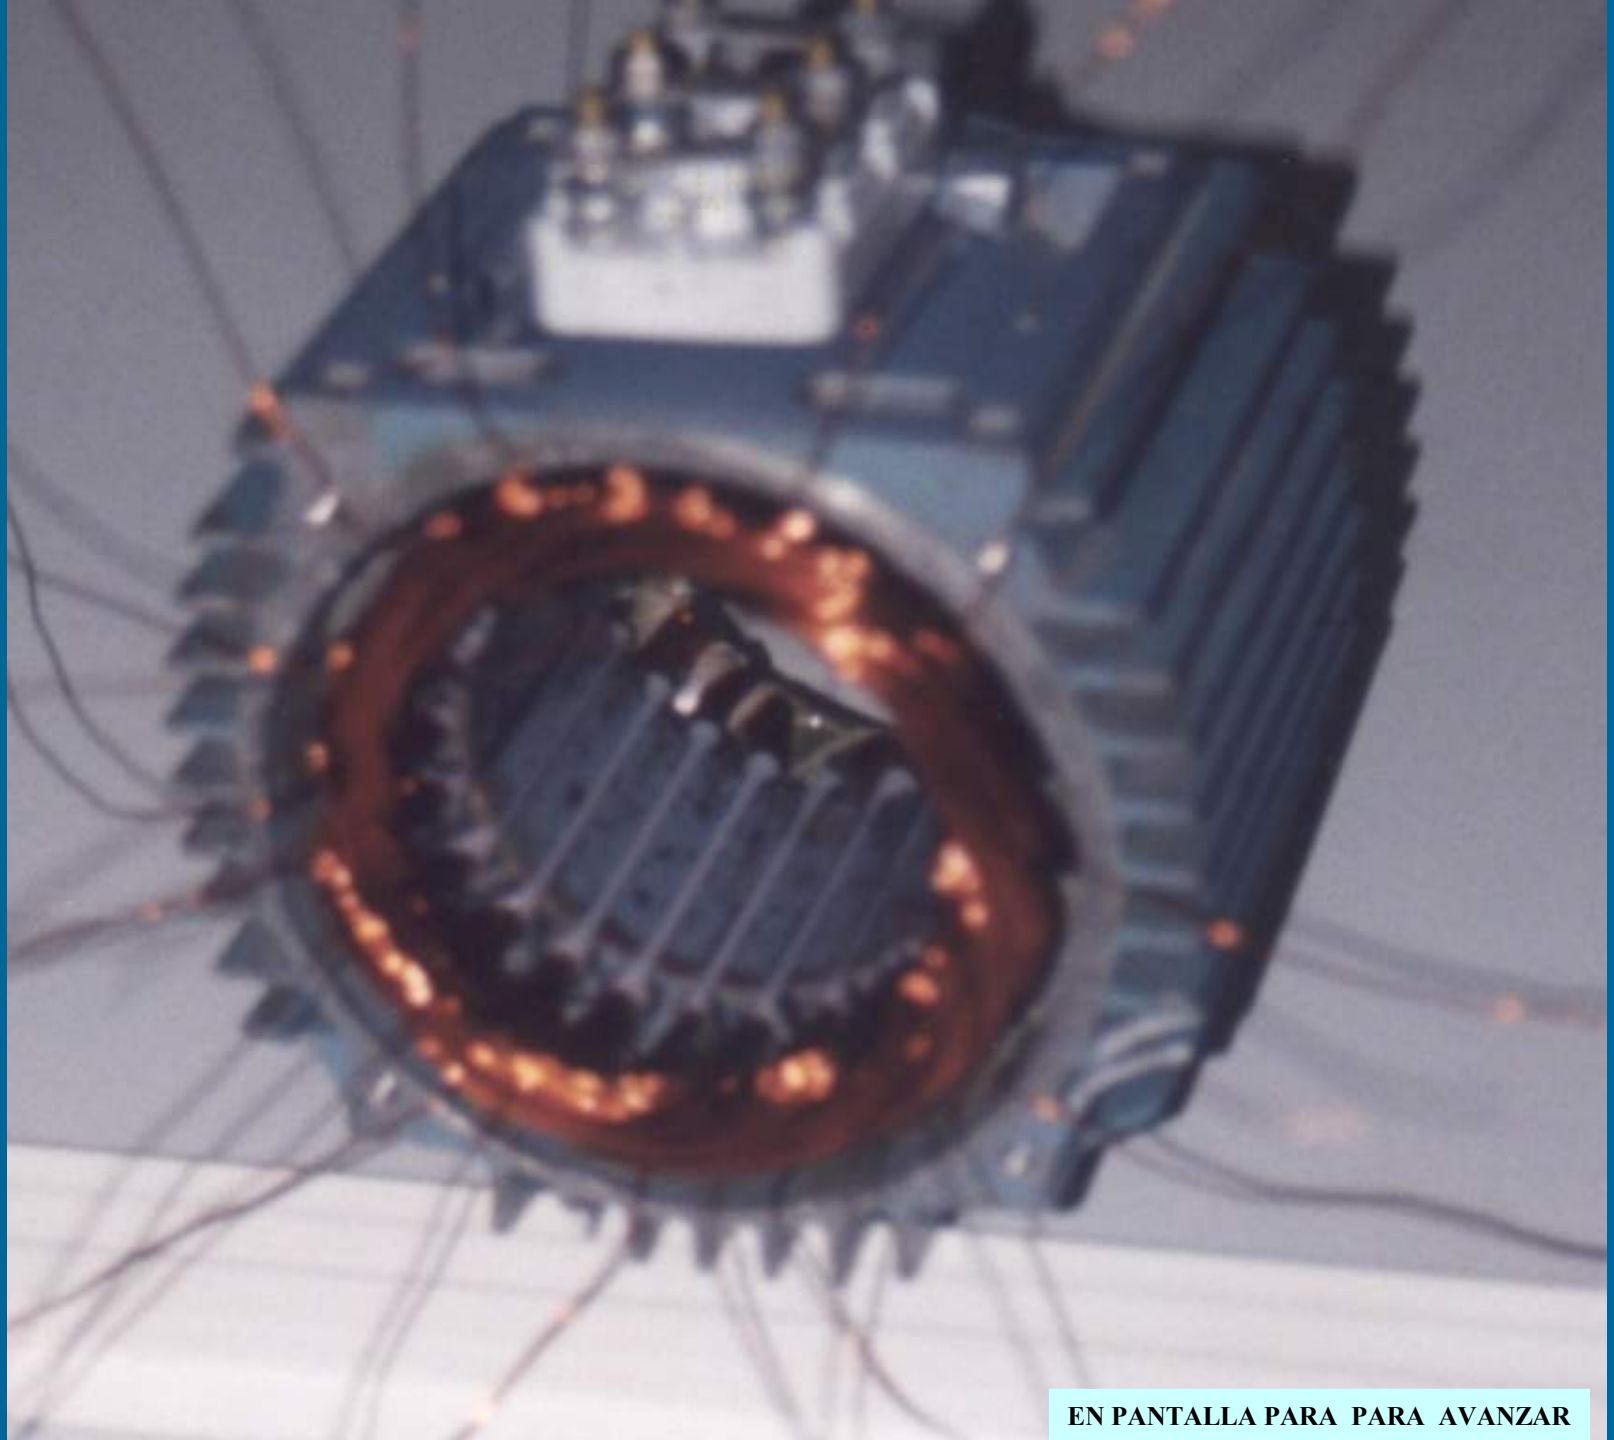


EN PANTALLA PARA PARA AVANZAR

 

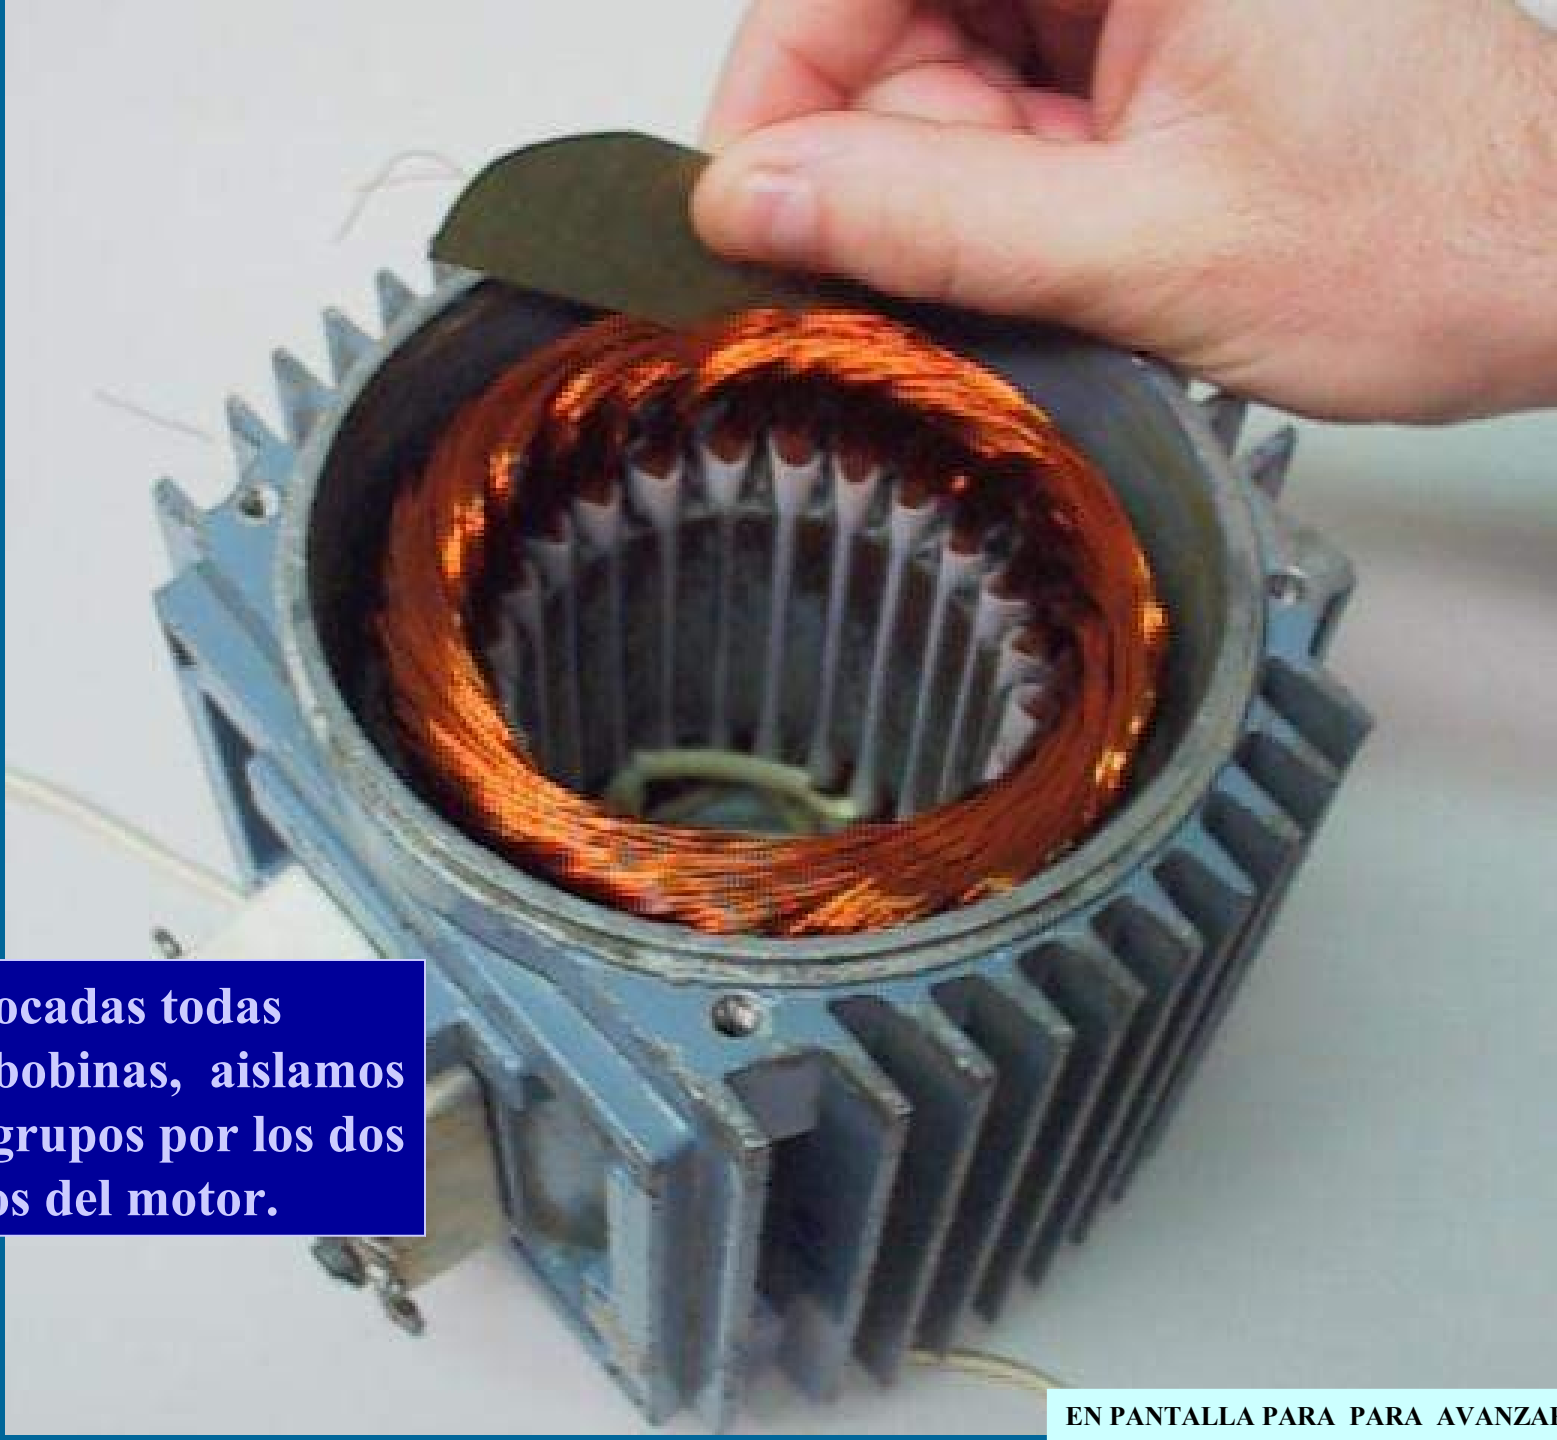


**Colocadas todas
las bobinas, aislamos
los grupos por los dos
lados del motor.**



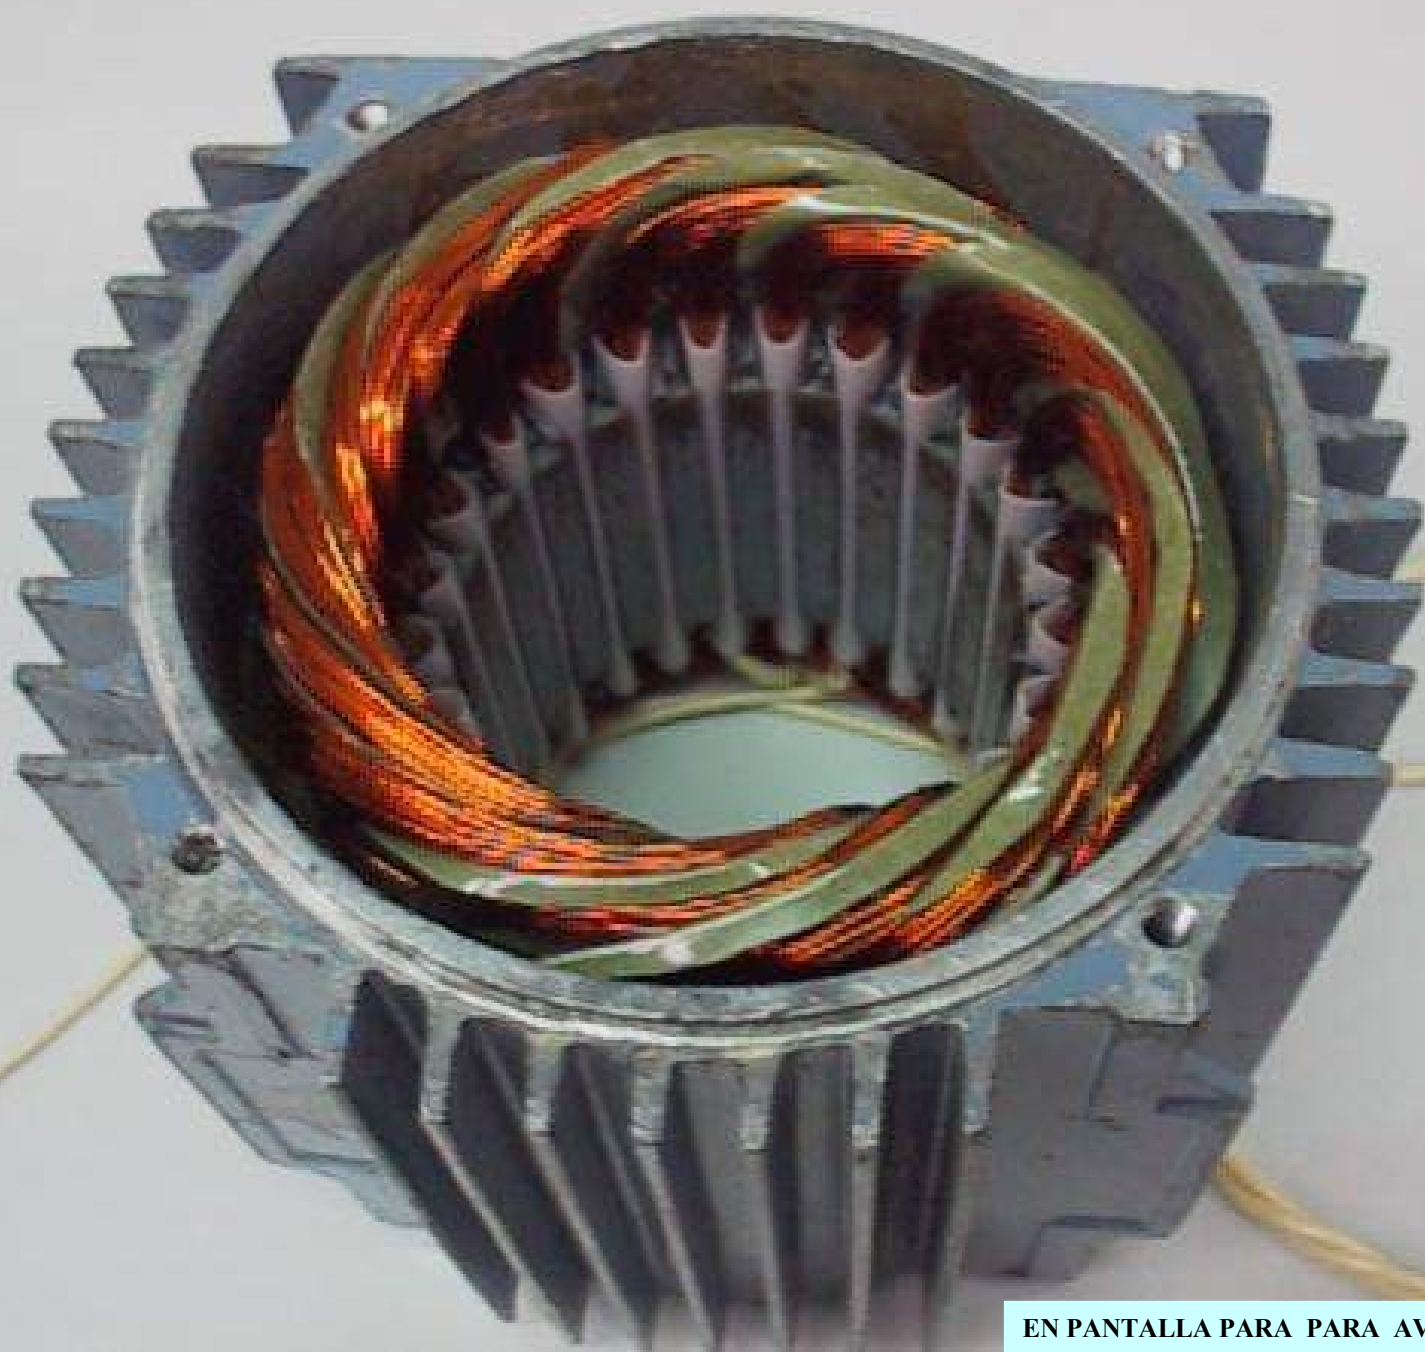

EN PANTALLA PARA PARA AVANZAR



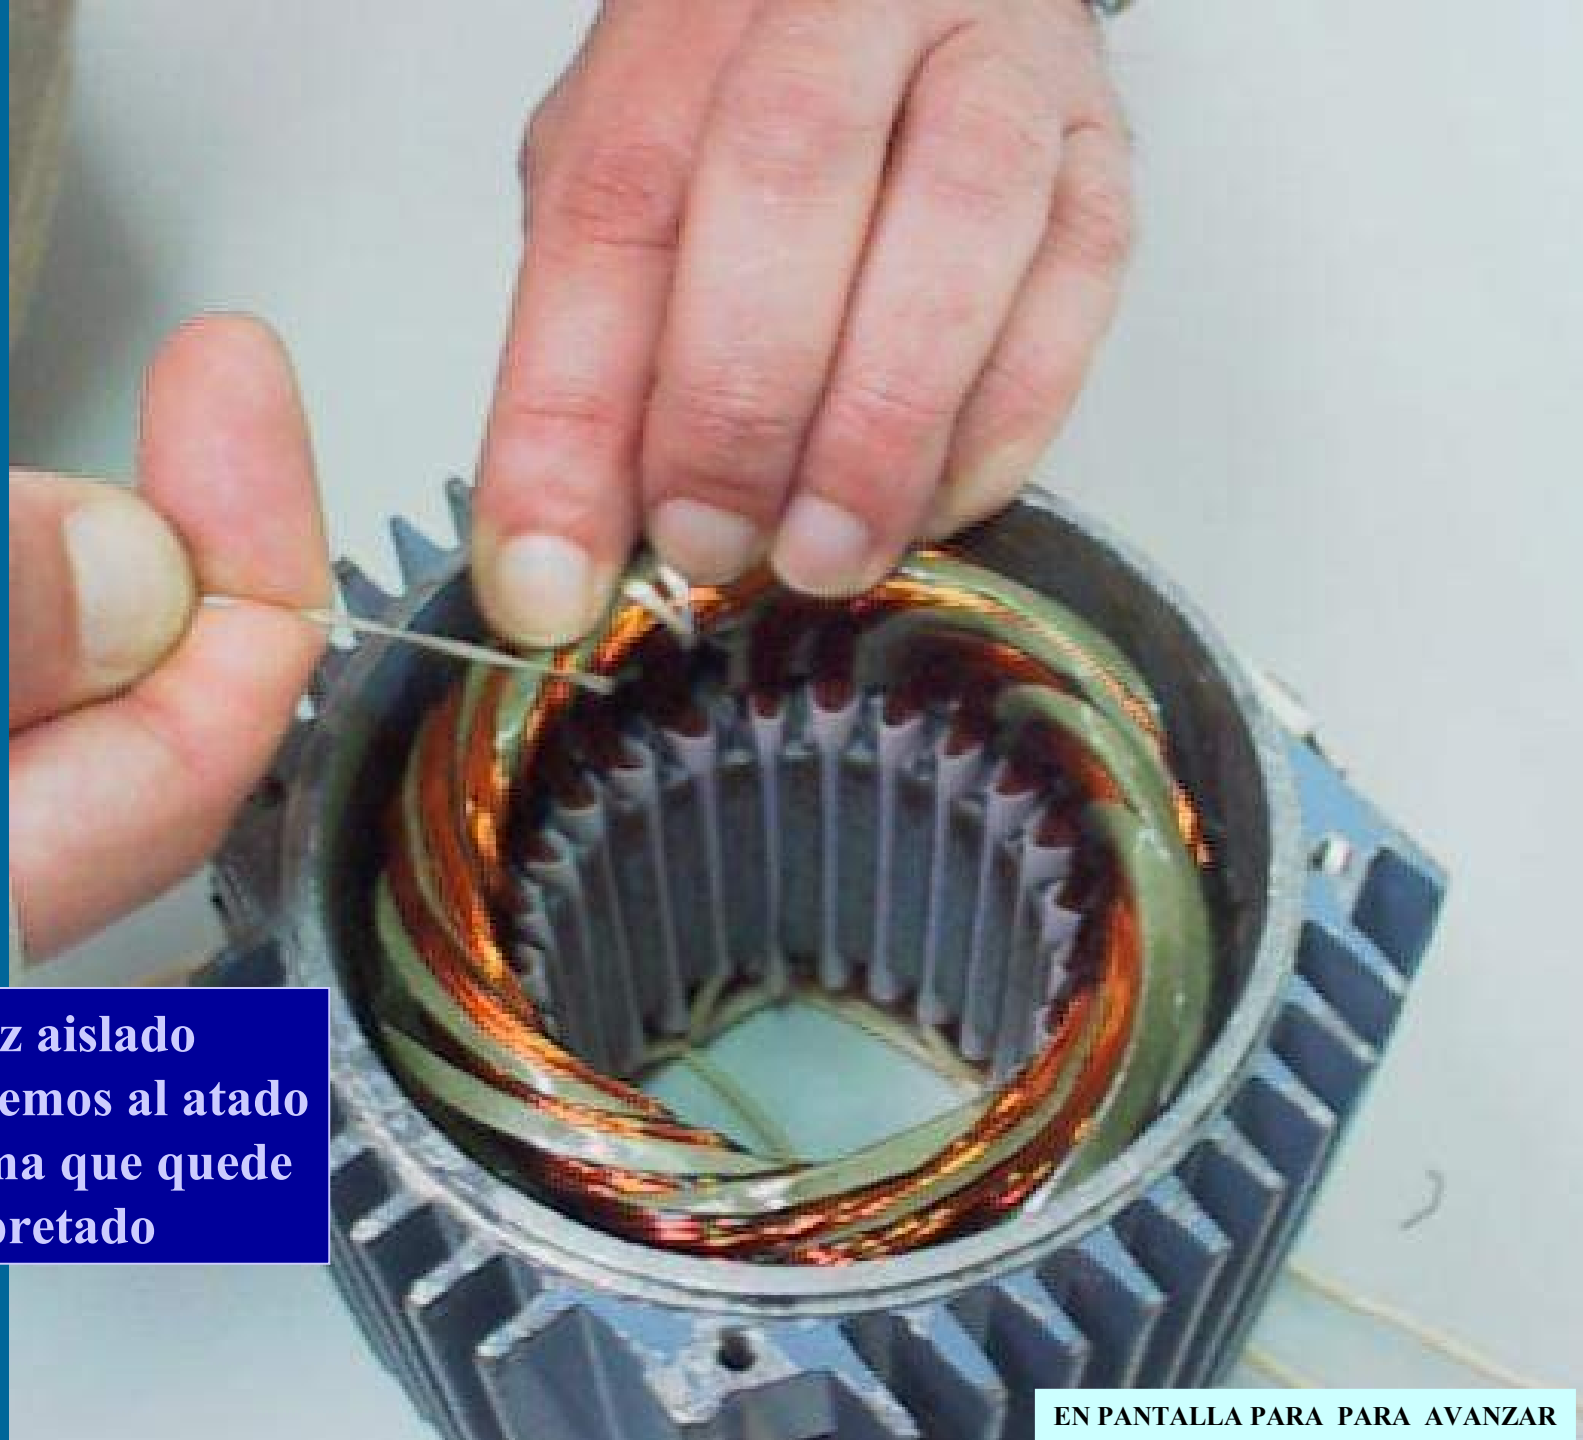

**Una vez aislado
procedemos al atado
de forma que quede
bien apretado**




Proceso atado de las cabezas


EN PANTALLA PARA PARA AVANZAR



Una vez bien atado por ambos lados y realizadas las comprobaciones oportunas procederíamos al barnizado, (secado al horno o al aire).

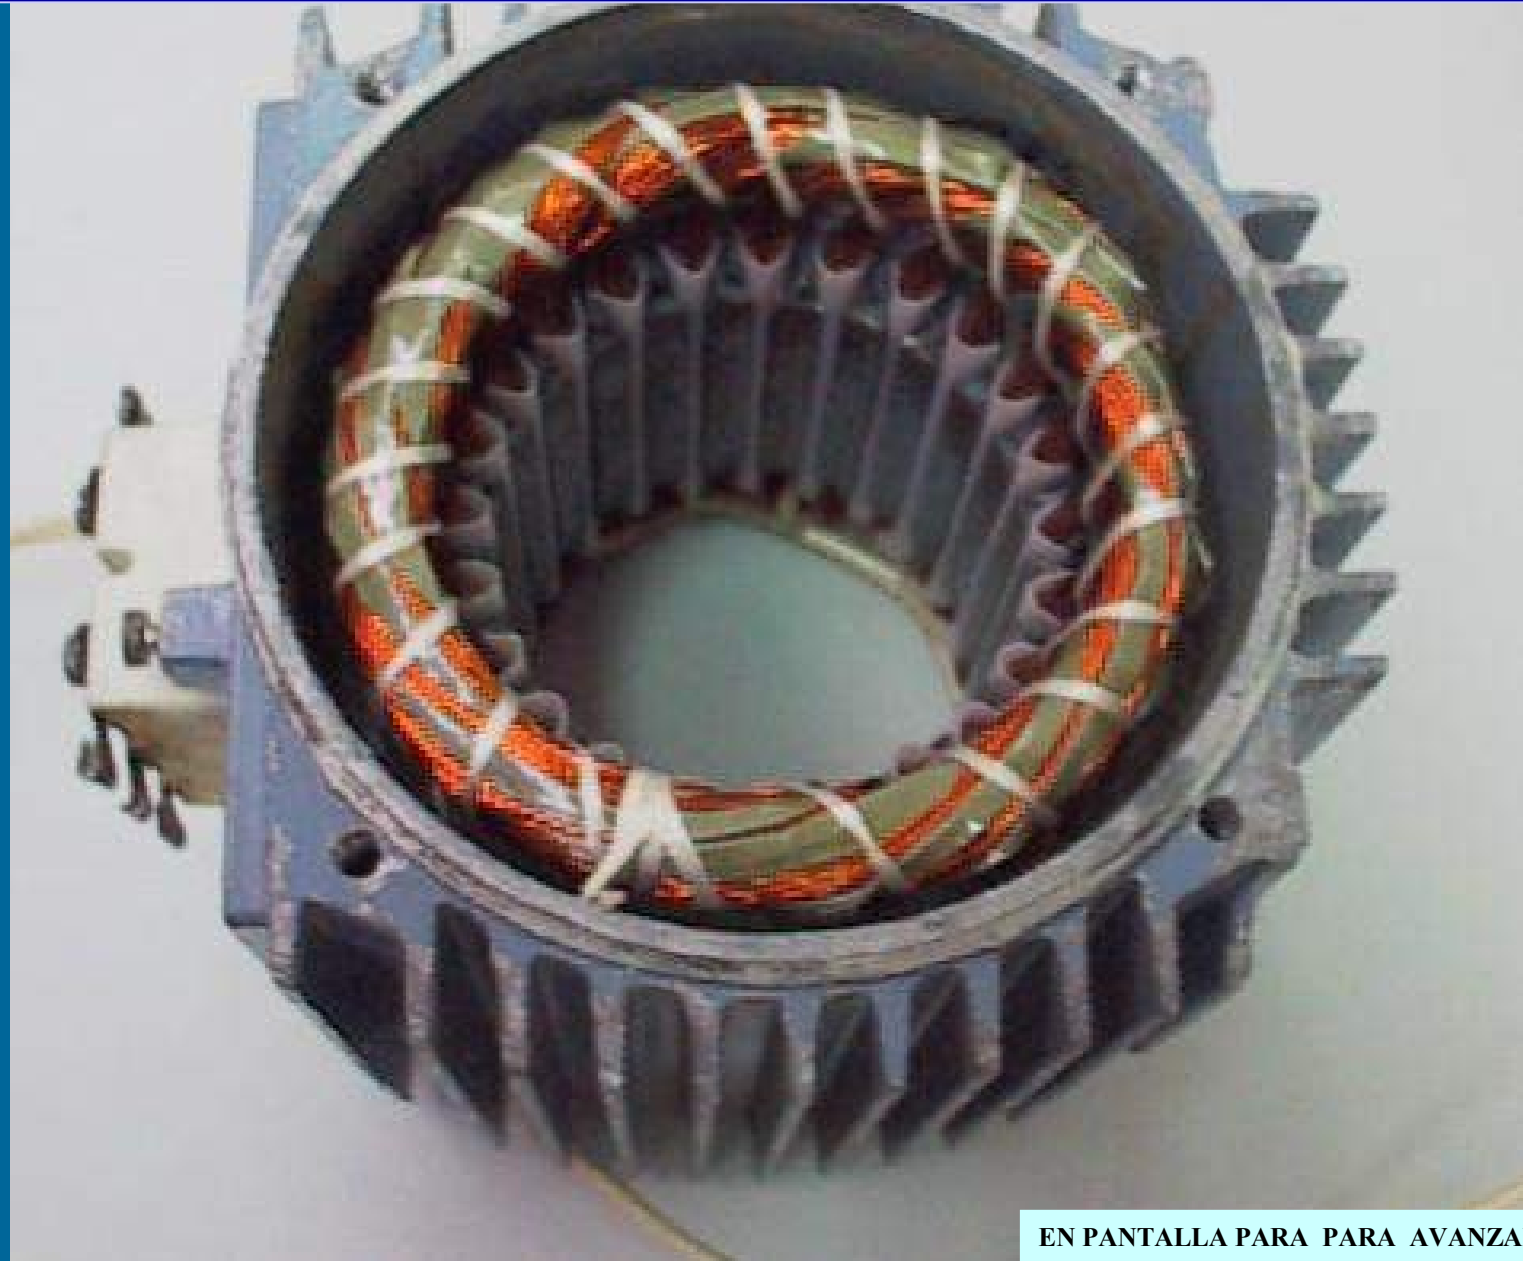

Fin

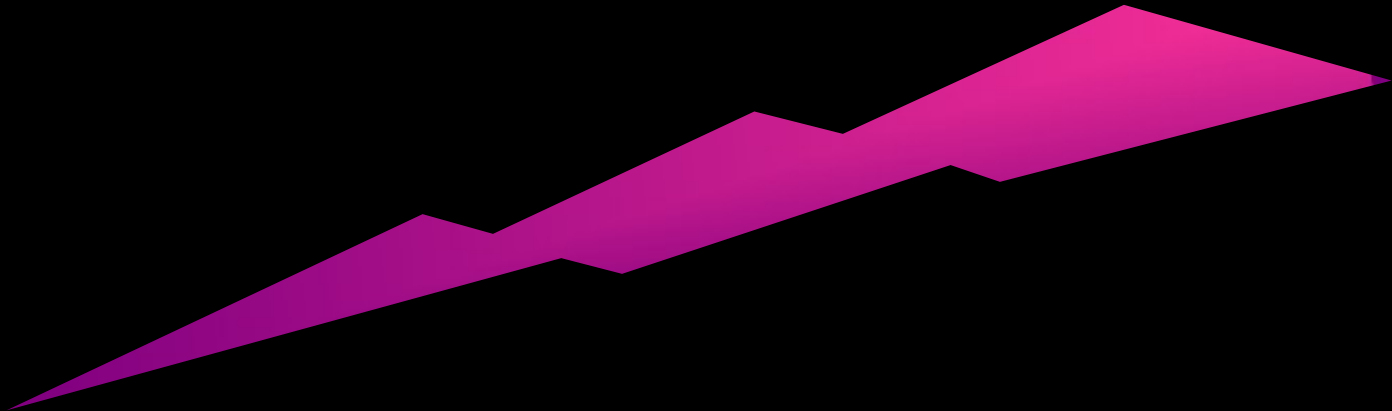

El aislante de las máquinas eléctricas

La duración y el funcionamiento de una máquina eléctrica, depende esencialmente de los aislantes utilizados.

La características fundamentales que debe poseer un buen aislante son:

- Elevada rigidez dieléctrica
- Estabilidad dimensional y aptitud de conservar esta propiedad en el tiempo.

La capacidad de un aislante a soportar elevadas temperaturas es la cualidad determinante para su clasificación, tanto es así que las normas internacionales, y las de los diversos países clasifican los aislamientos (y por lo tanto los aislantes que los componen) en base a la posibilidad que tienen de soportar determinados límites térmicos.

Se definen las siguientes clases de aislamiento:

Y : 90 °C

A : 105 °C

E : 120 °C

B : 130 °C

F : 155 °C

H : 180 °C

C : mayor de 180 °C.



El papel es el clásico aislamiento entre espiras y contra masa utilizado en la fabricación de transformadores y máquinas rotativas.

Entre los tipos de cartón aislante mas utilizados podemos encontrar el cartón **pressboard** y el cartón **presspan**.

 
El cartón pressboard, (nombre adoptado por la empresa «WEIDMANN» de Suiza), es un tipo de precomprimido de alta calidad que se utiliza como aislante en transformadores sumergidos en aceite de alta y muy alta tensión.

Cartón presspan es un material constituido por pulpa de celulosa que no contiene ácidos, álcalis, sales ni impurezas metálicas.

Comercialmente se obtienen en dos tipos:

Superficie lustrada con espesores de 0.10 a 1 mm.


Superficie no lustrada con espesores de 1 a 5 mm.



Son soluciones de resinas naturales o sintéticas (con o sin aceite), con adecuados solventes, que aplicados sobre una superficie forman una película aislante uniforme.

La aplicación de los barnices a los distintos devanados, tiene por finalidad conferir a los aislantes las siguientes características:

 - 1.- Sustituir el aire que se encuentra en los intersticios del aislamiento.
- 2.- Aumentar la rigidez dieléctrica y reducir la higroscopicidad.
- 3.- Mejorar la calidad mecánica (vibraciones, esfuerzos electrodinámicos) y la resistencia a la acción de los agentes externos (ambientes corrosivos etc.).
- 4.- Aumentar la resistencia al calor y la conductibilidad térmica del conjunto.
- 5.- Prolongar la duración de la vida de los arrollamientos.



Para lograr estas condiciones es necesario que los barnices posean las siguientes cualidades:

- 1.- Ser buenos aislantes.
- 2.- Formar películas homogéneas impermeables y resistentes a los agentes externos.
- 3.- Poseer un buen poder penetrante y cementante.
- 4.- Soportar por largo tiempo la temperatura de funcionamiento de las máquinas o de los aparatos sin apreciable degradamiento de sus cualidades.
- 5.- Poseer una buena conductibilidad térmica y ser de fácil aplicación.

Se pueden obtener diversos tipos de barnices y agruparlos en dos categorías:

- 1.- Los que reaccionan con el calor y que normalmente están constituidos por resinas termoendurecibles.

 
- 2.- Los de secado al aire.



Fin



CUANDO ESTE VALOR DEL NUMERO DE
BOBINAS POR GRUPO NO ES UN VALOR
ENTERO, DECIMOS QUE ES BOBINADO
FRACCIONARIO
(No serán estudiados en este capitulo)



BOBINADOS CONCENTRICOS

$$K = 24 - 2p = 2 - \text{por polos}$$

$$K = 30 - 2p = 2 - \text{polos consecuentes}$$

$$K = 24 - 2p = 4 - \text{por polos}$$

$$K = 24 - 2p = 4 - \text{polos consecuentes}$$

$$K = 24 - 2p = 8 - \text{polos consecuentes}$$

$$K = 36 - 2p = 6 - \text{polos consecuentes}$$

$$K = 18 - 2p = 2 - \text{polos consecuentes}$$

$$K = 18 - 2P = 6 - \text{polos consecuentes}$$

$$K = 30 - 2p = 10 - \text{polos consecuentes}$$

$$K = 12 - 2p = 2 - \text{polos consecuentes}$$

$$K = 36 - 2p = 6 - \text{polos}$$

BOBINADOS ESCENTRICOS

$$K = 12 - 2p = 2 - \text{por polos}$$

$$K = 24 - 2p = 4 - \text{por polos}$$

$$K = 36 - 2p = 6 - \text{por polos}$$

$$K = 36 - 2p = 2 - \text{por polos}$$

$$K = 48 - 2p = 4 - \text{por polos}$$

$$K = 12 - 2p = 4 - \text{por polos}$$

$$K = 12 - 2p = 2 - \text{por polos}$$

$$K = 12 - 2p = 2 - \text{por polos, acortado}$$

 
$$K = 18 - 2p = 2 - \text{por polos}$$

 

$$K = 18 - 2p = 6 - \text{por polos}$$


$$K = 24 - 2p = 4 - \text{por polos}$$

$$K = 24 - 2p = 8 - \text{por polos}$$

$$K = 36 - 2p = 4 - \text{por polos}$$



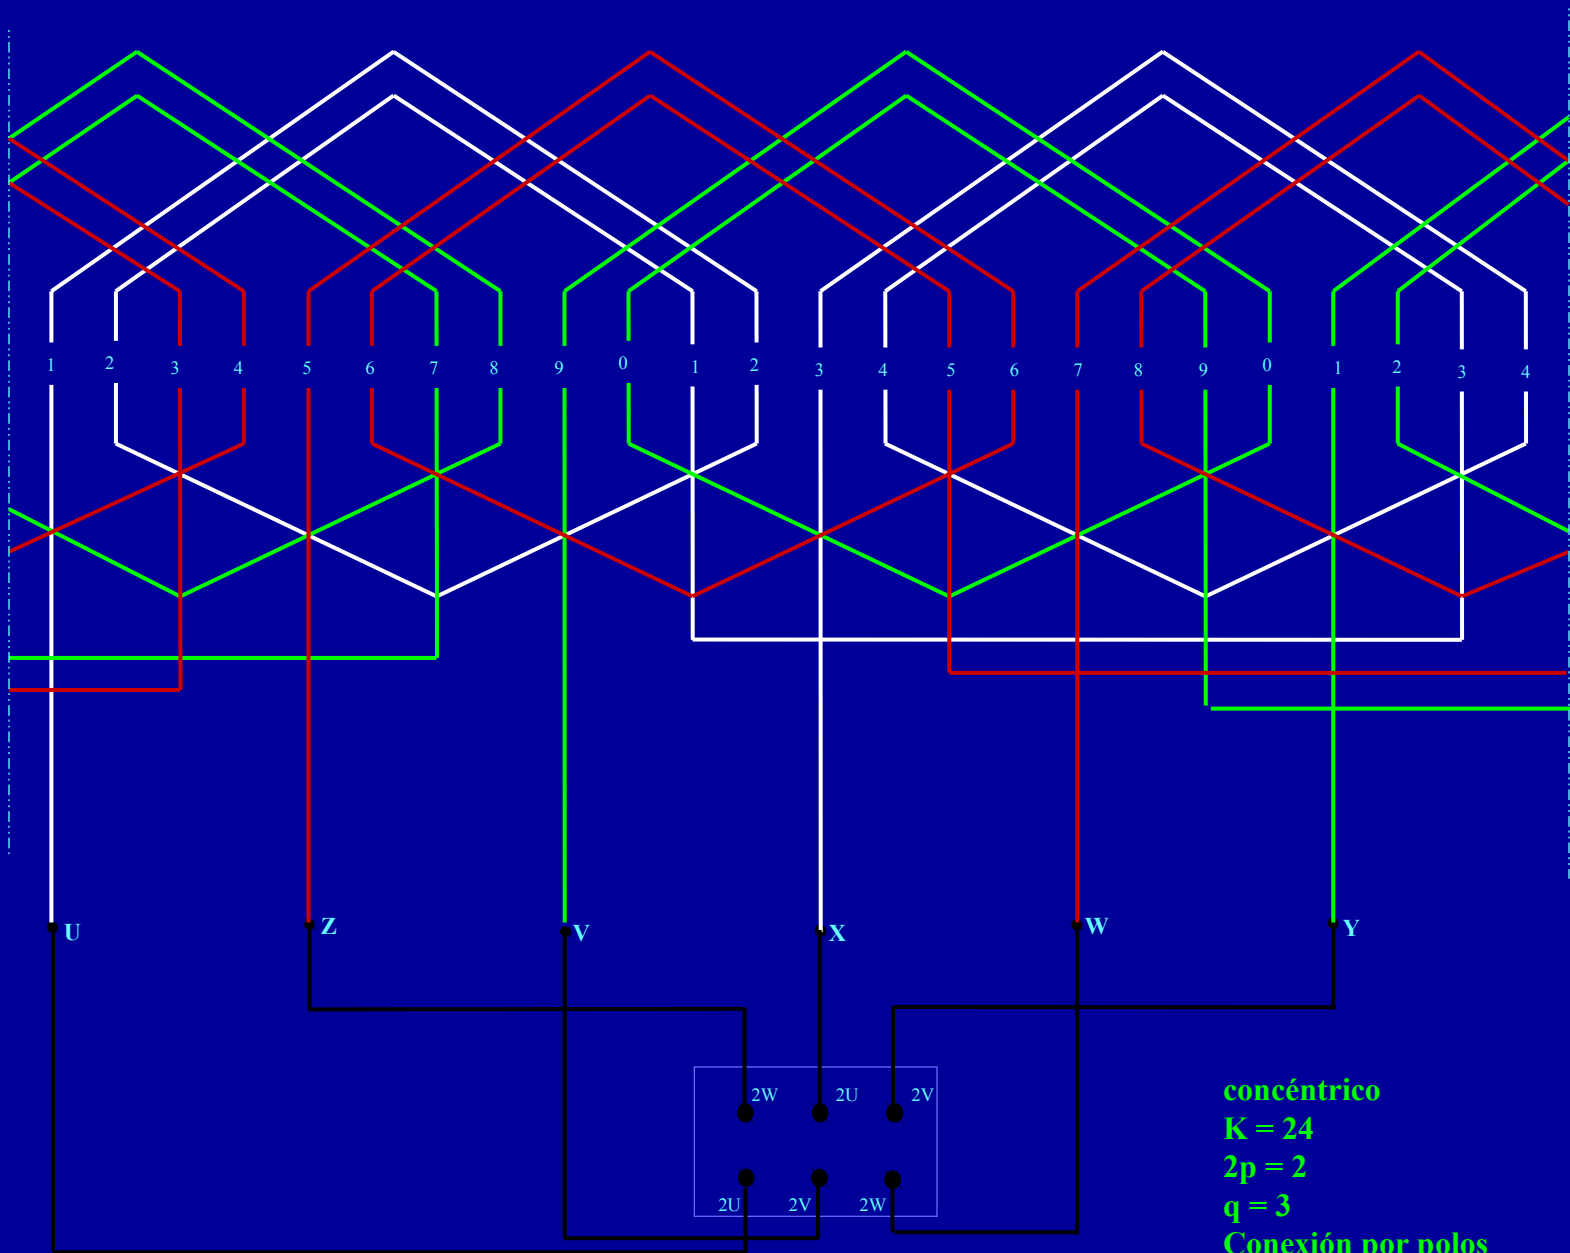

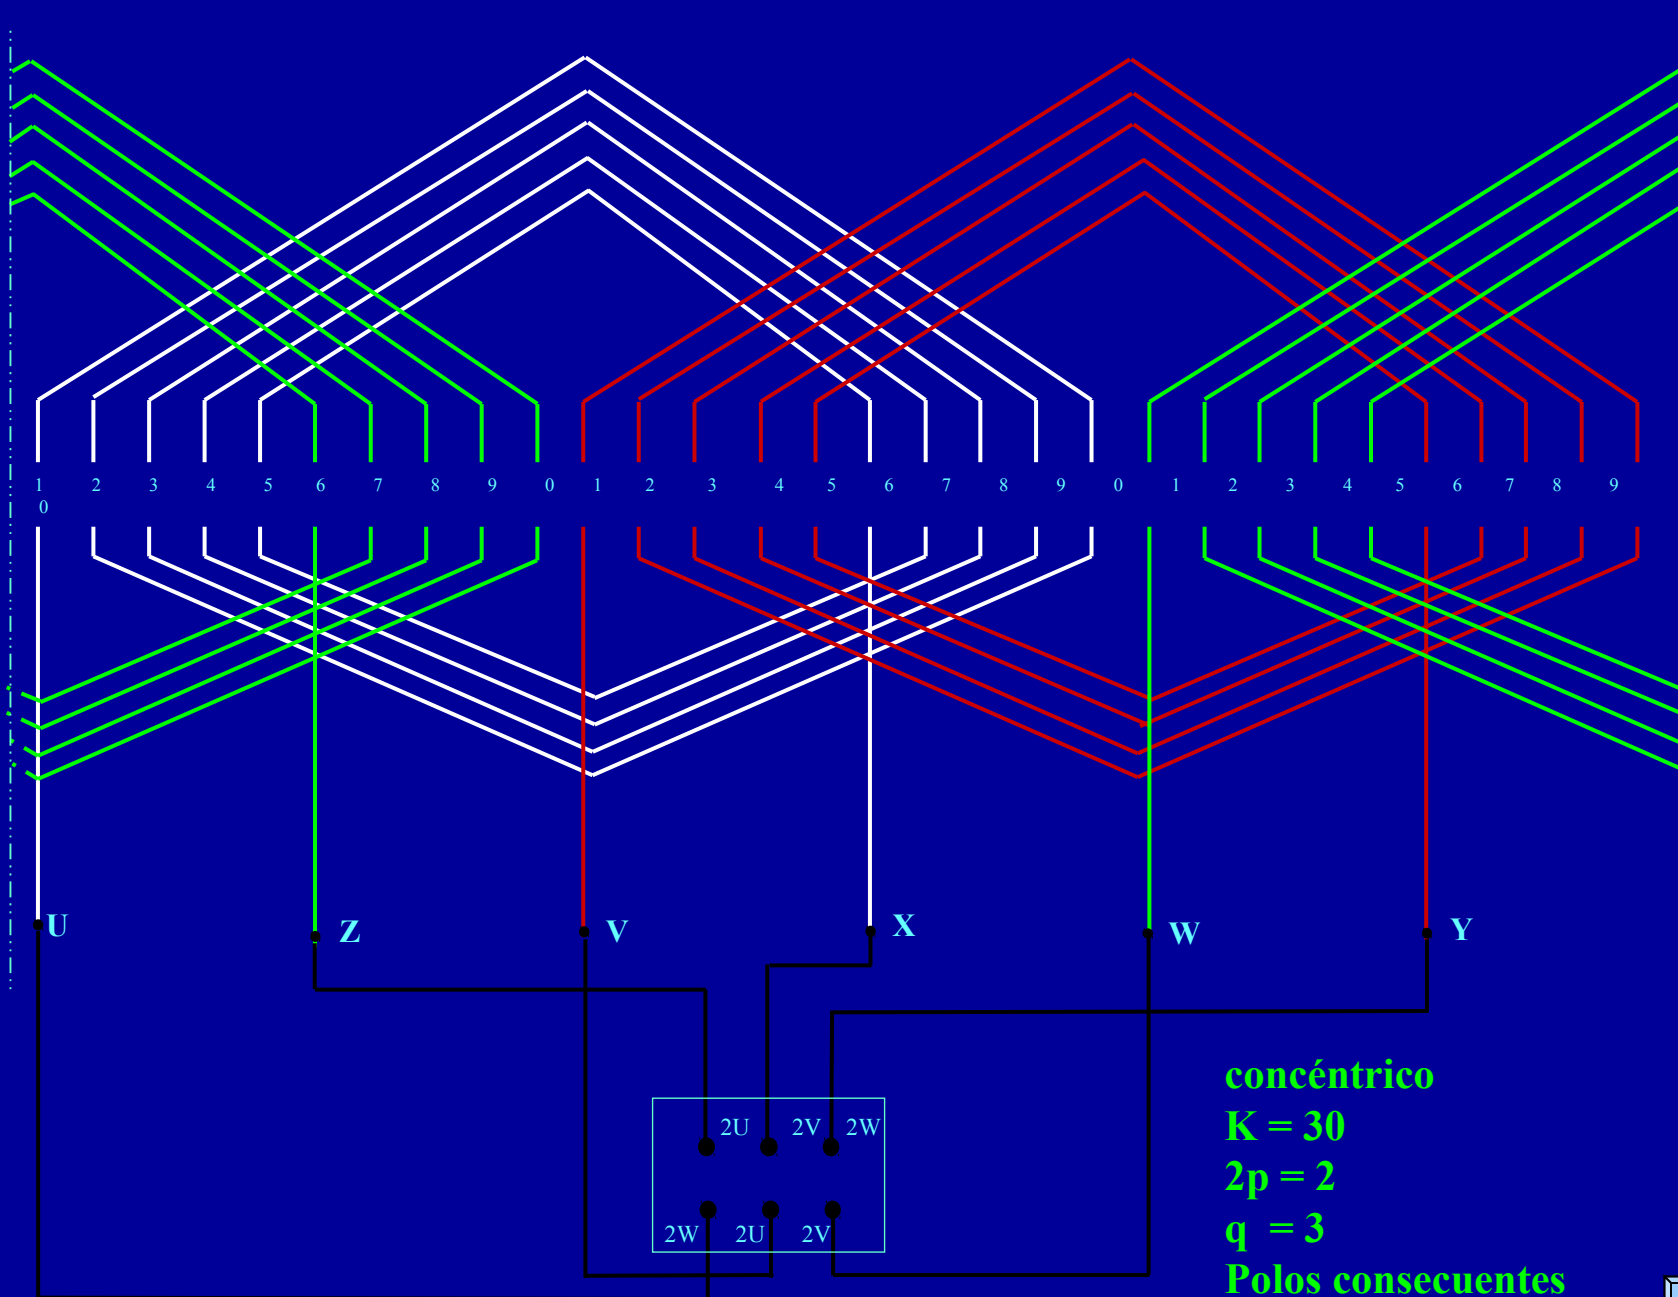


concentrico


$K = 30$

$2p = 2$


$q = 3$

 
Polos consecuentes



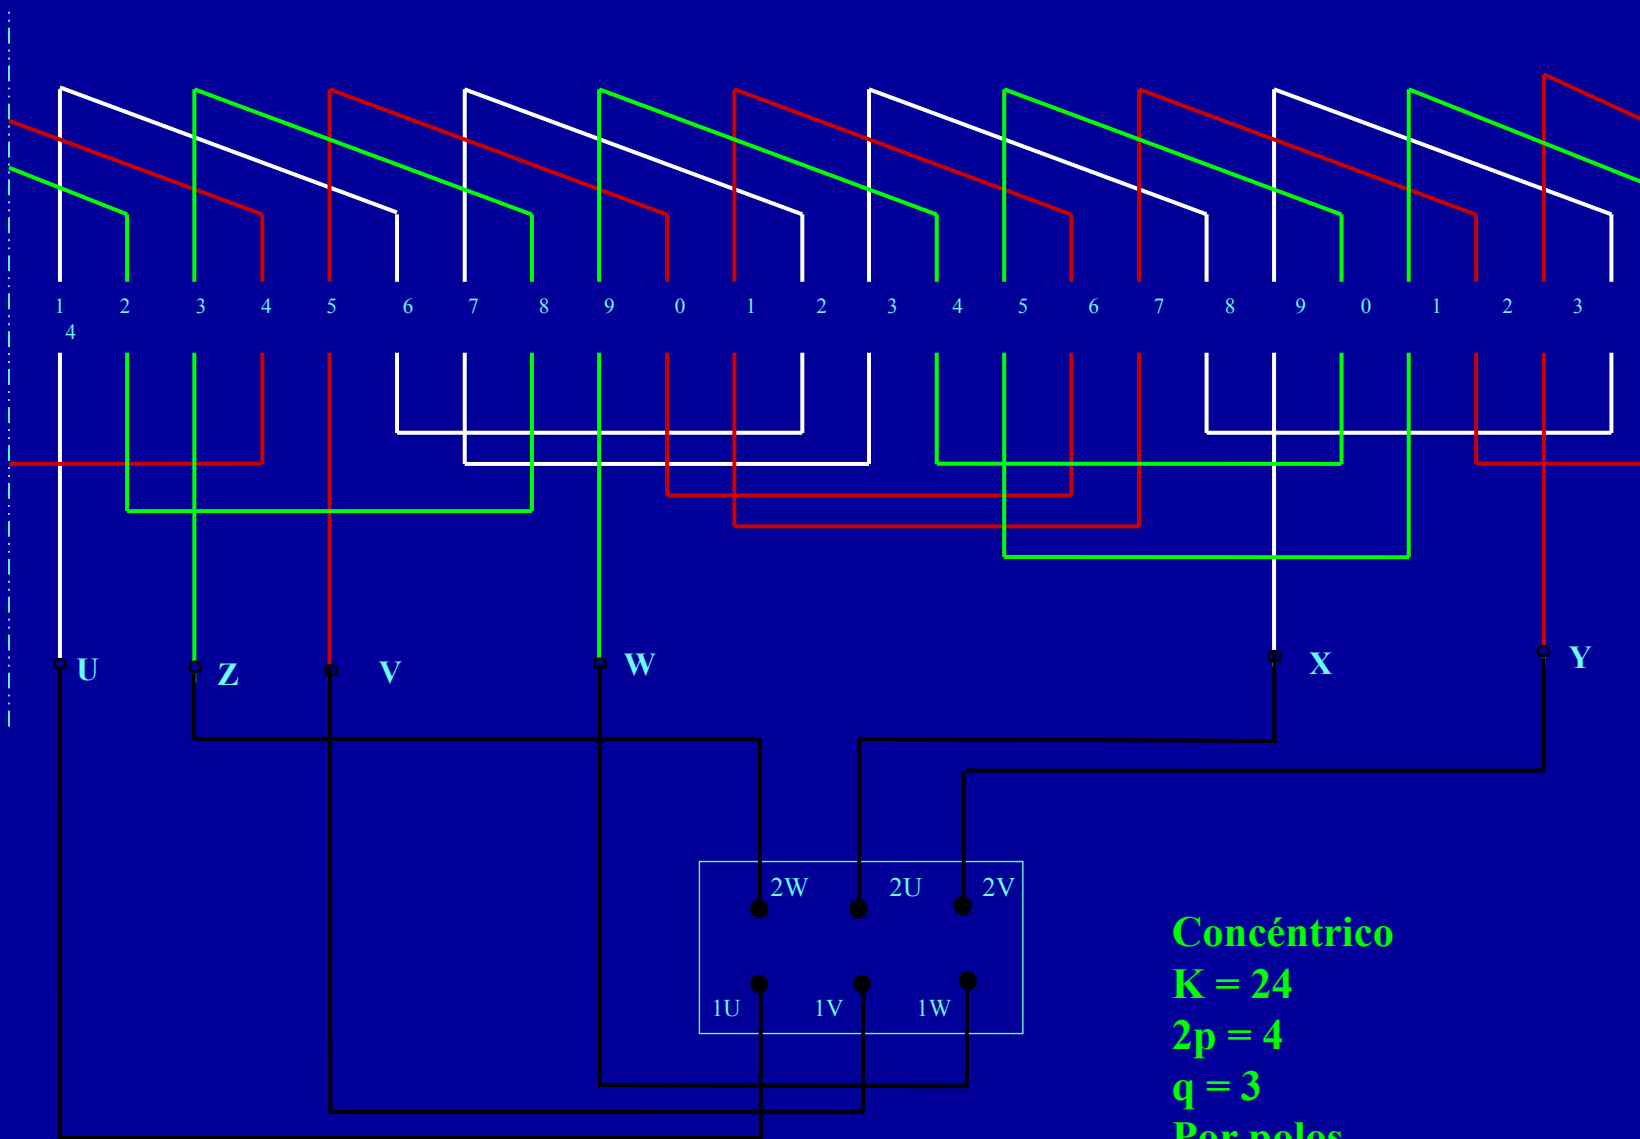

 Concéntrico
 $K = 24$
 $2p = 4$
 $q = 3$
Por polos



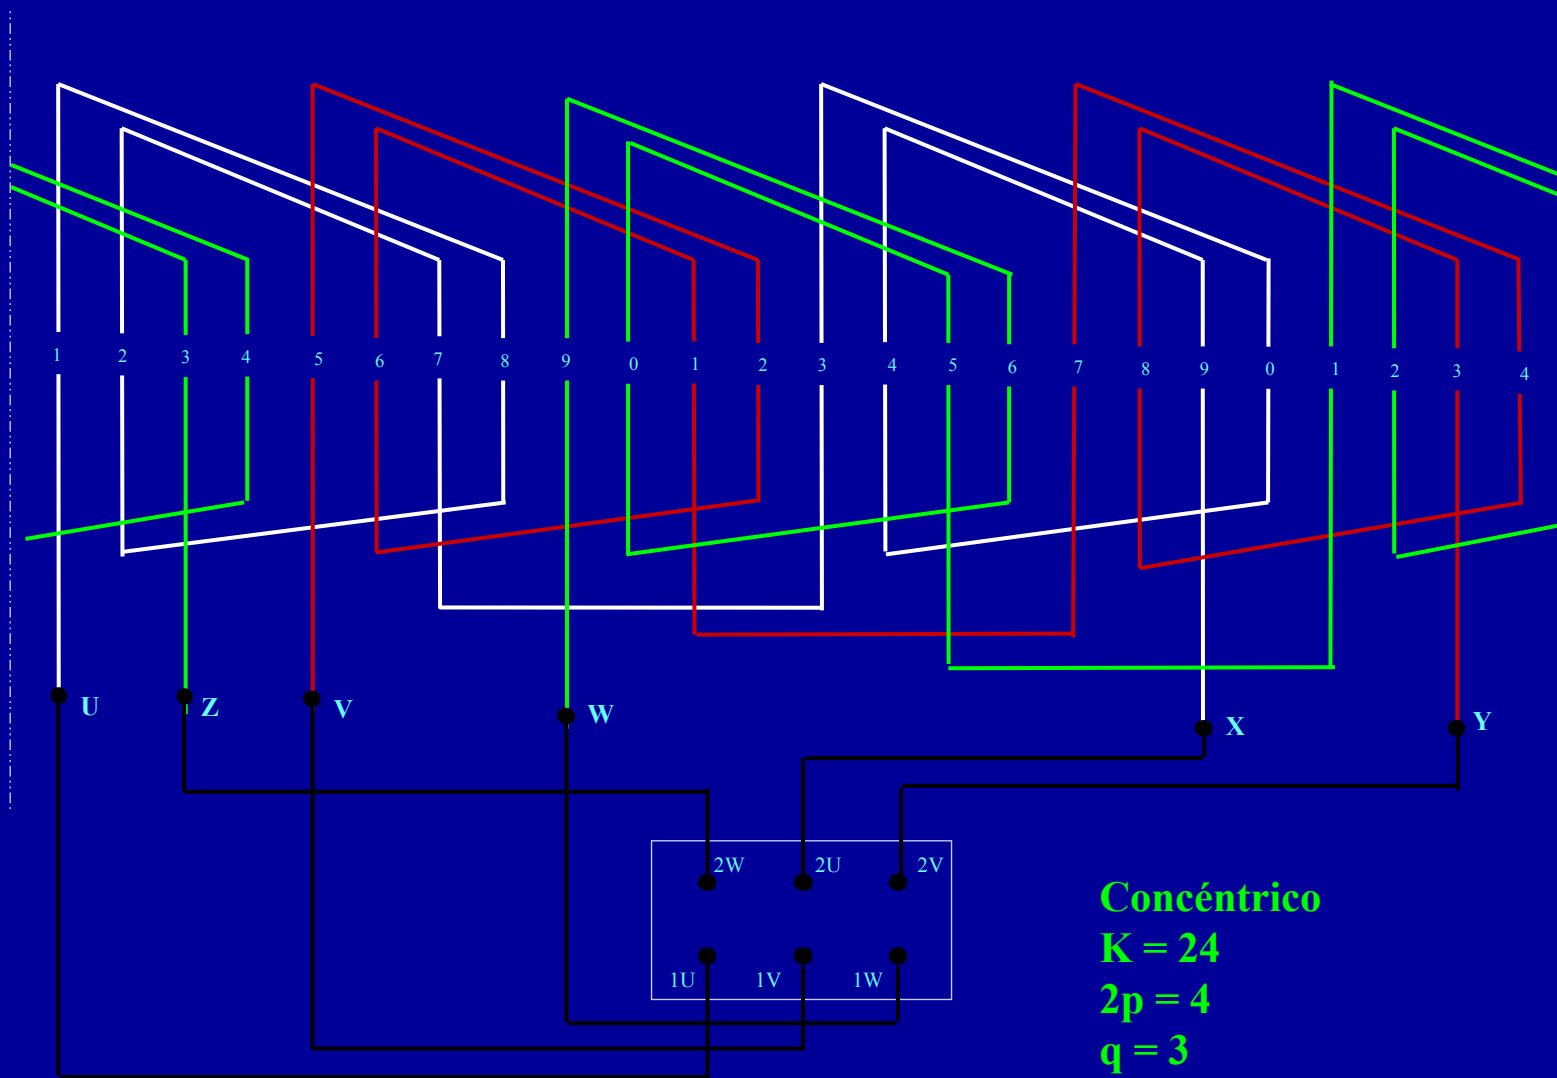


Concéntrico


$K = 24$

$2p = 4$

$q = 3$

 Por polos consecuentes



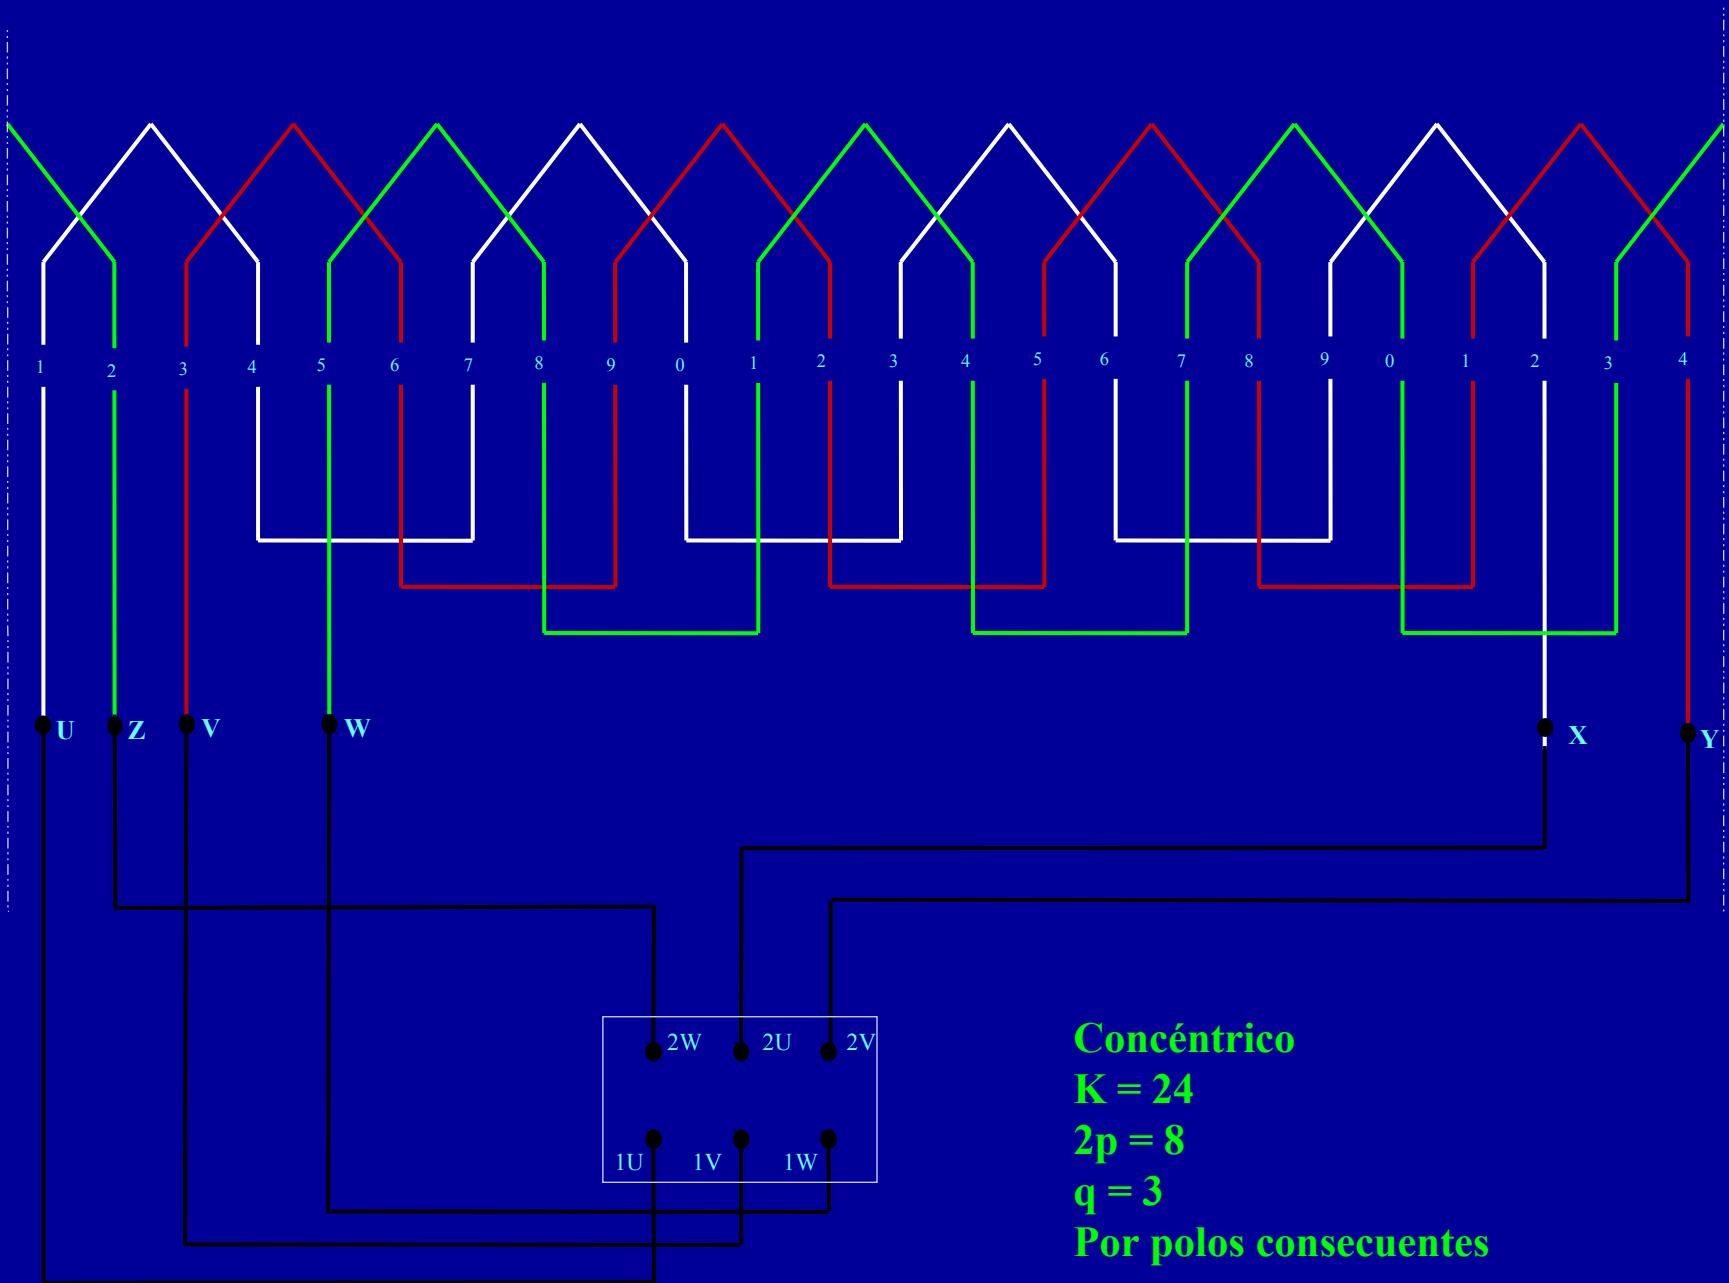


Concéntrico


$K = 24$

$2p = 8$

$q = 3$

 Por polos consecuentes



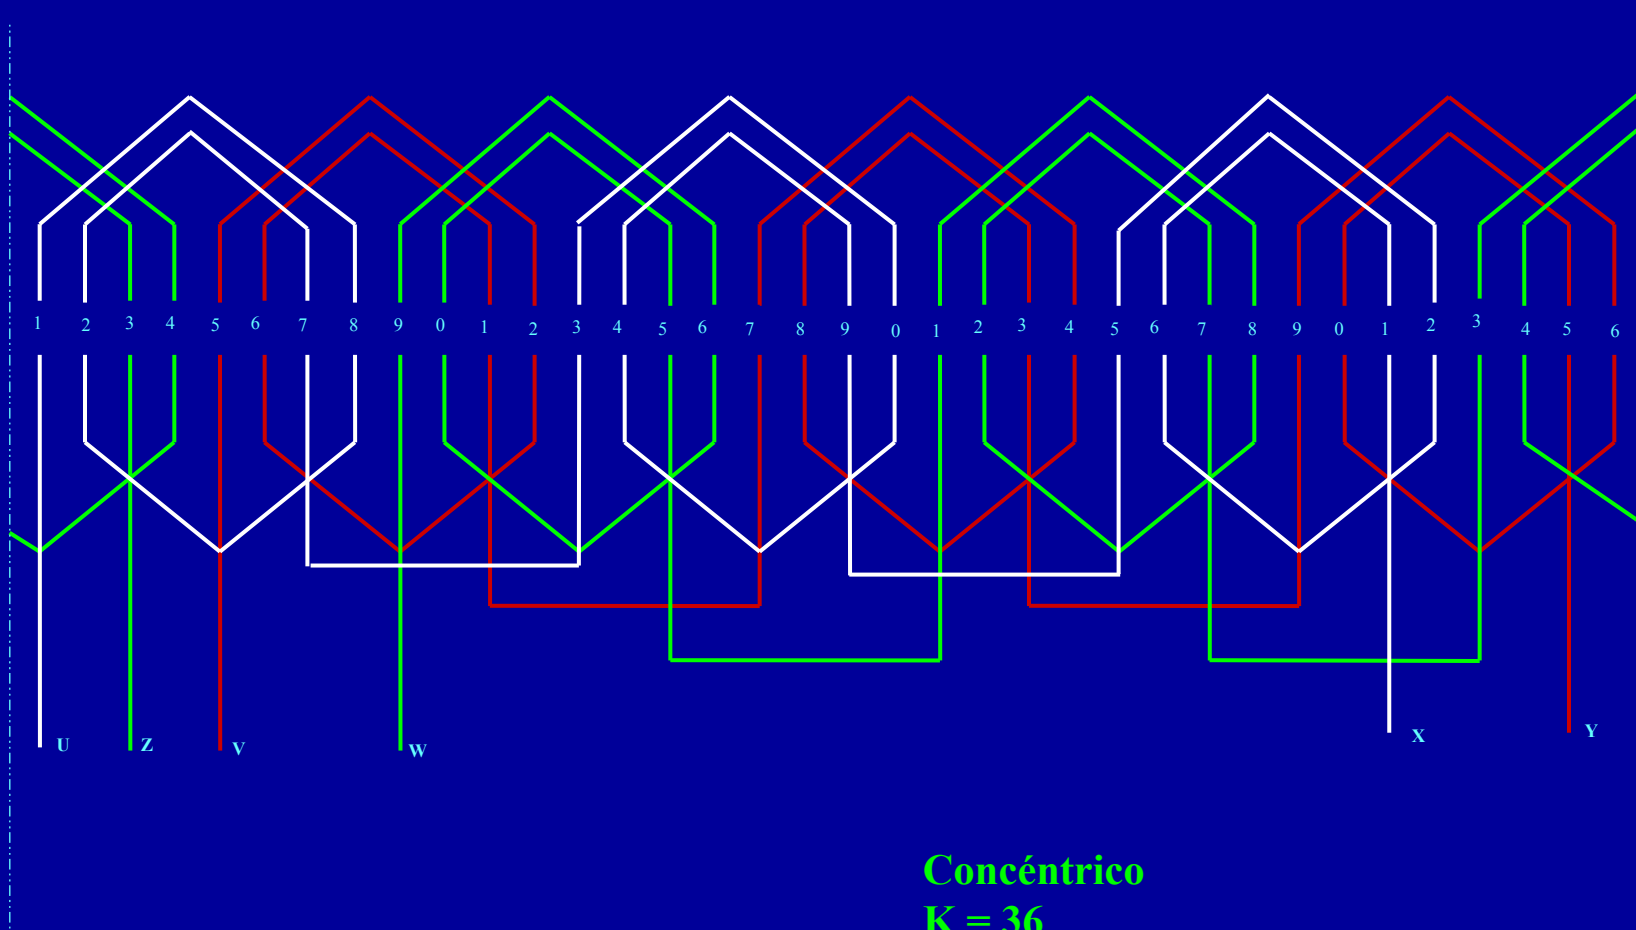


Concéntrico


$K = 36$

$2p = 6$

$q = 3$

 Por polos consecuentes



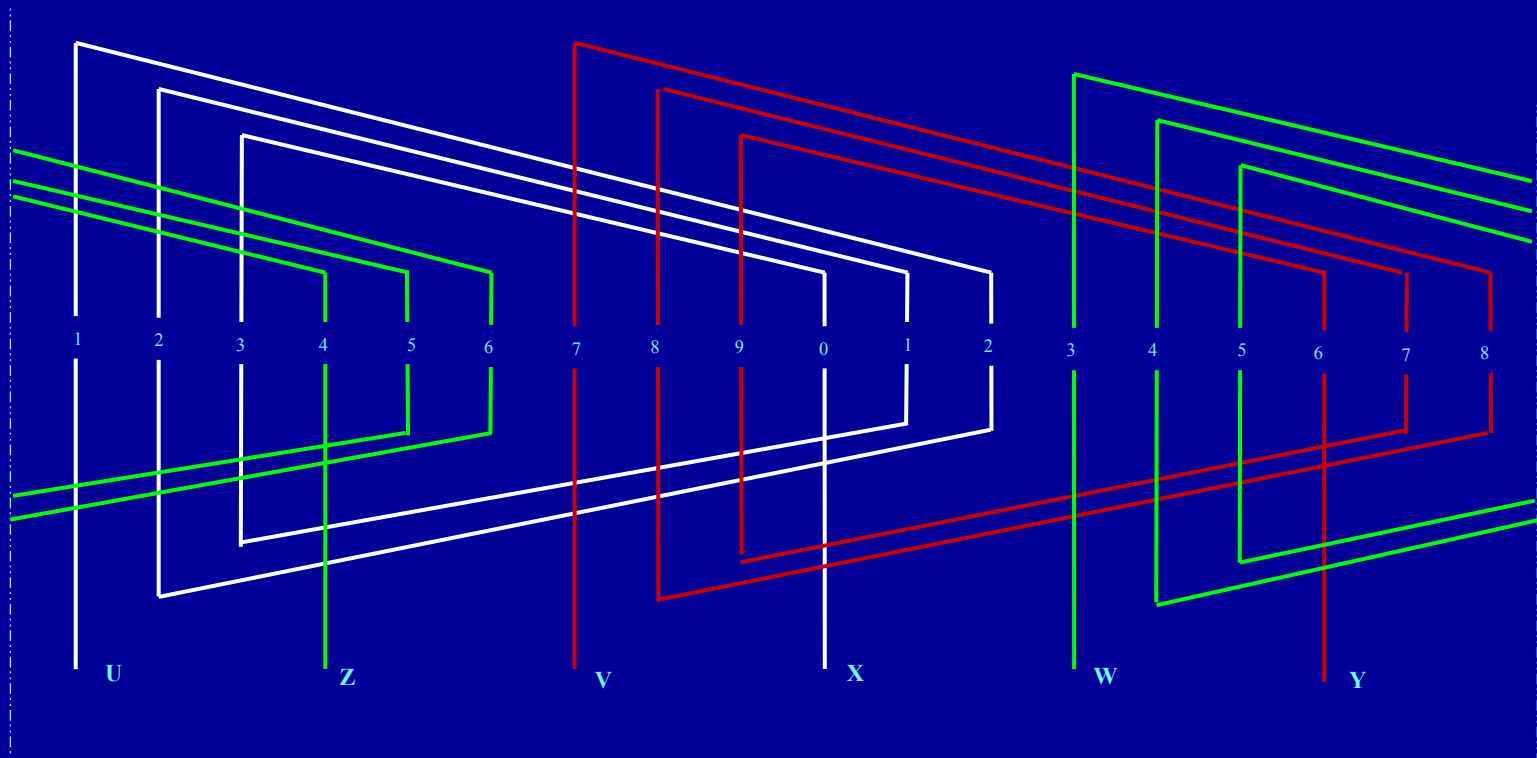


Concéntrico


$K = 18$

$2p = 2$

$q = 3$

 Por polos consecuentes



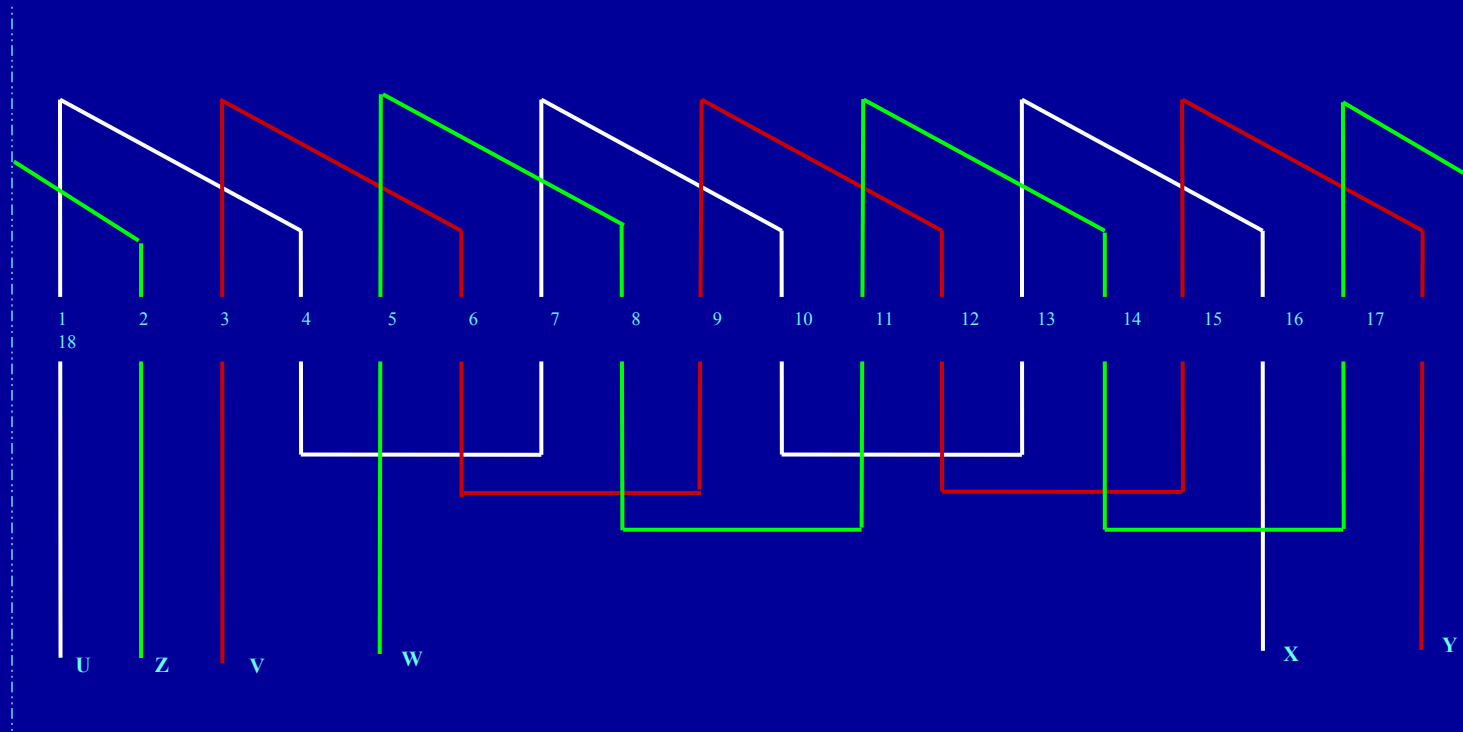


concéntrico


$K = 18$

$2p = 6$

$q = 3$

 Por polos consecuentes



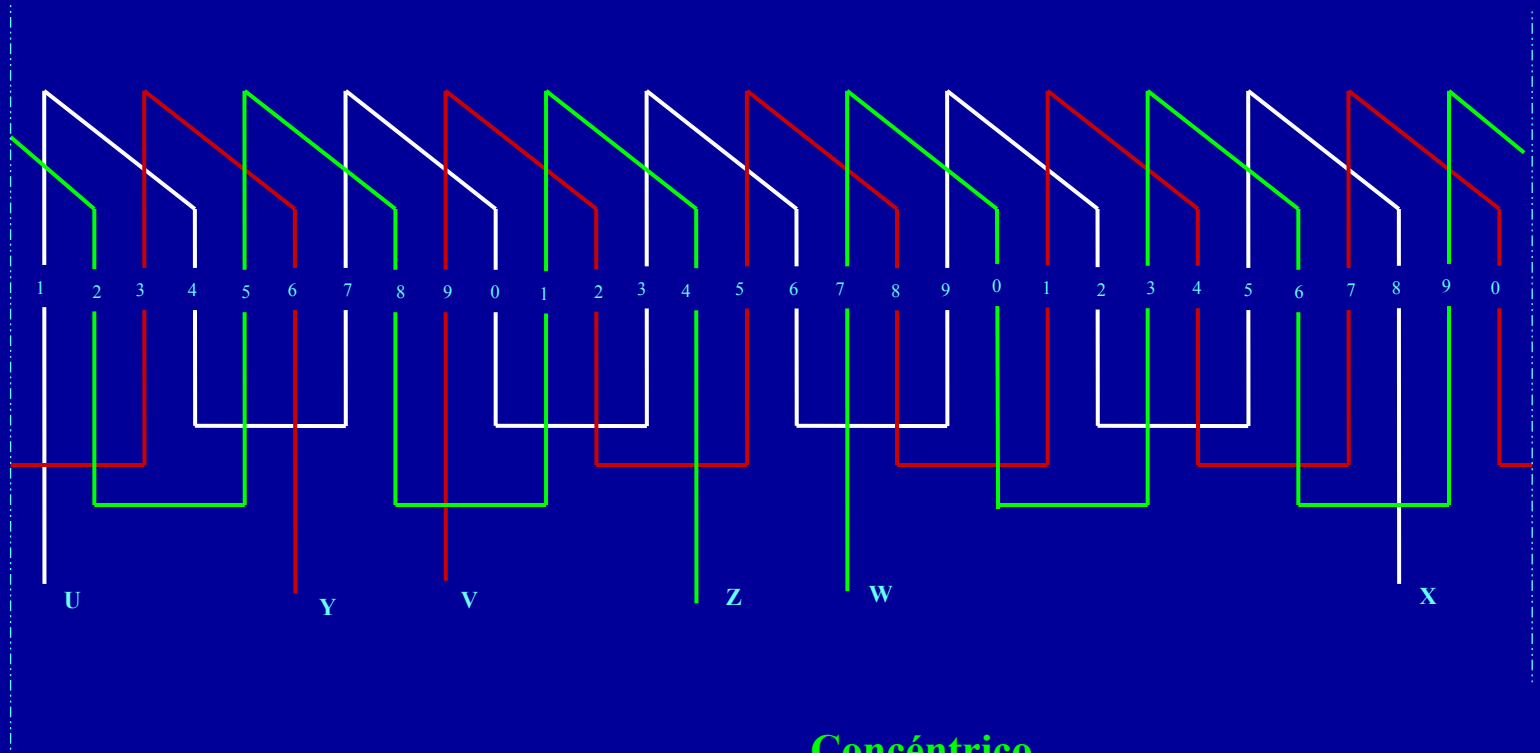


Concéntrico


$K = 30$

$2p = 10$


$q = 3$

 
Por polos consecuentes



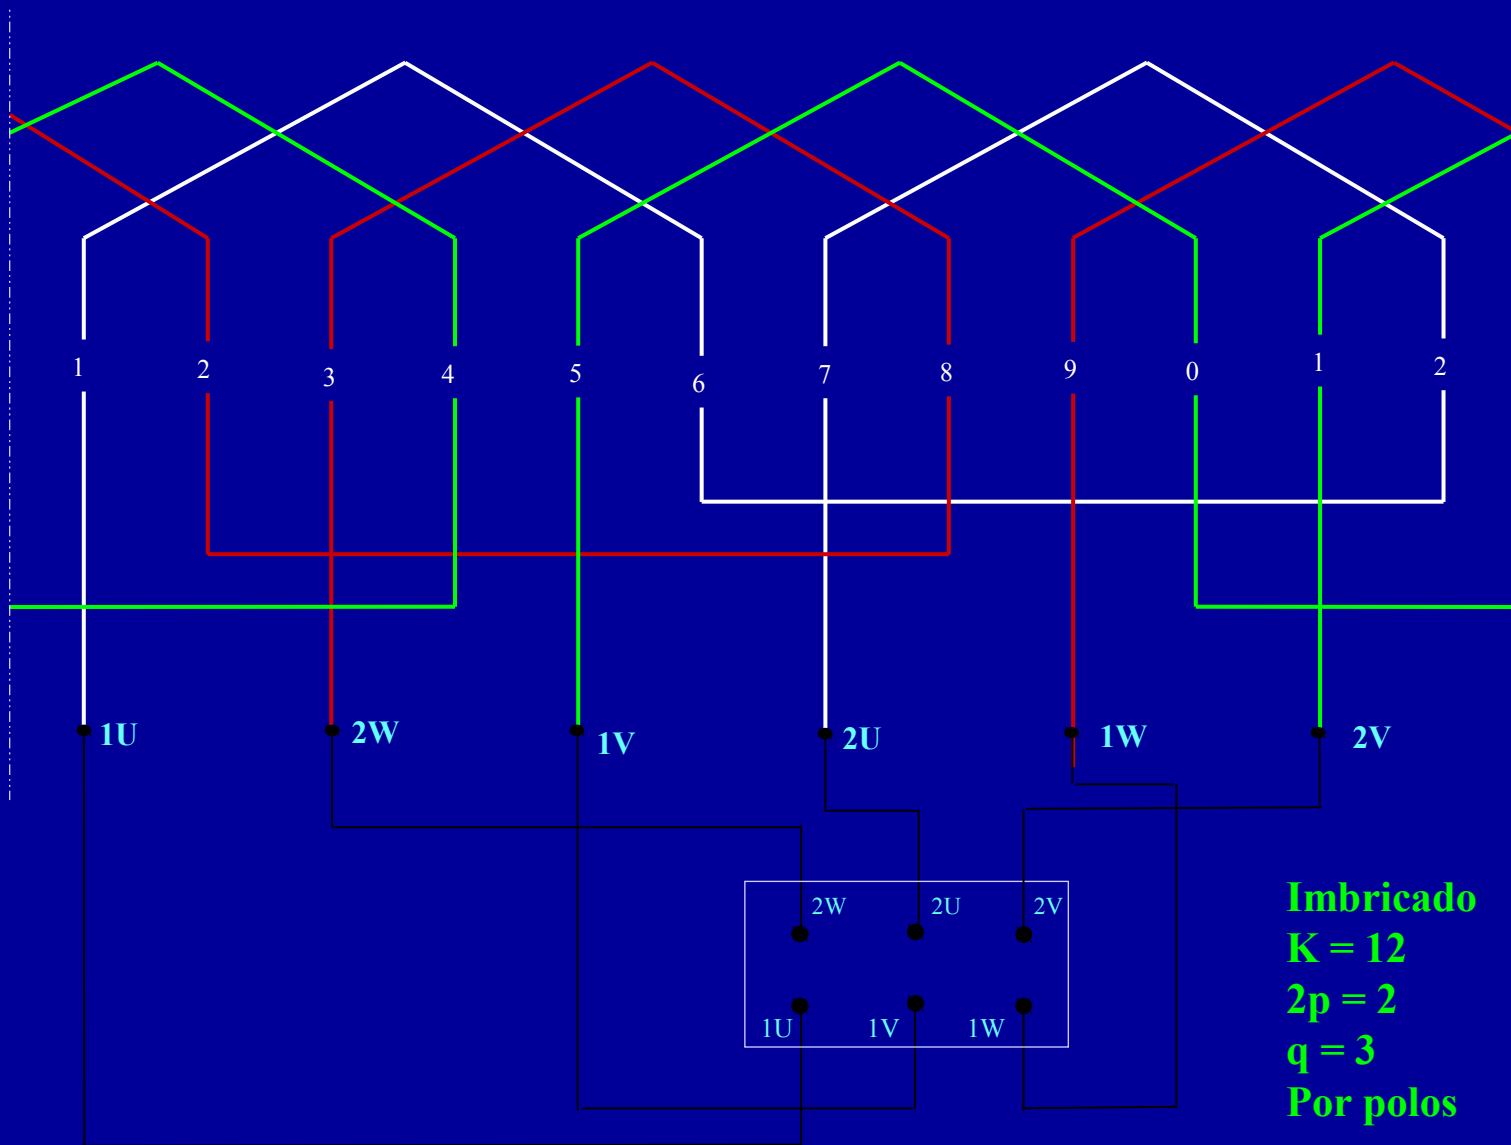


 
Imbricado
 $K = 12$
 $2p = 2$
 $q = 3$
Por polos



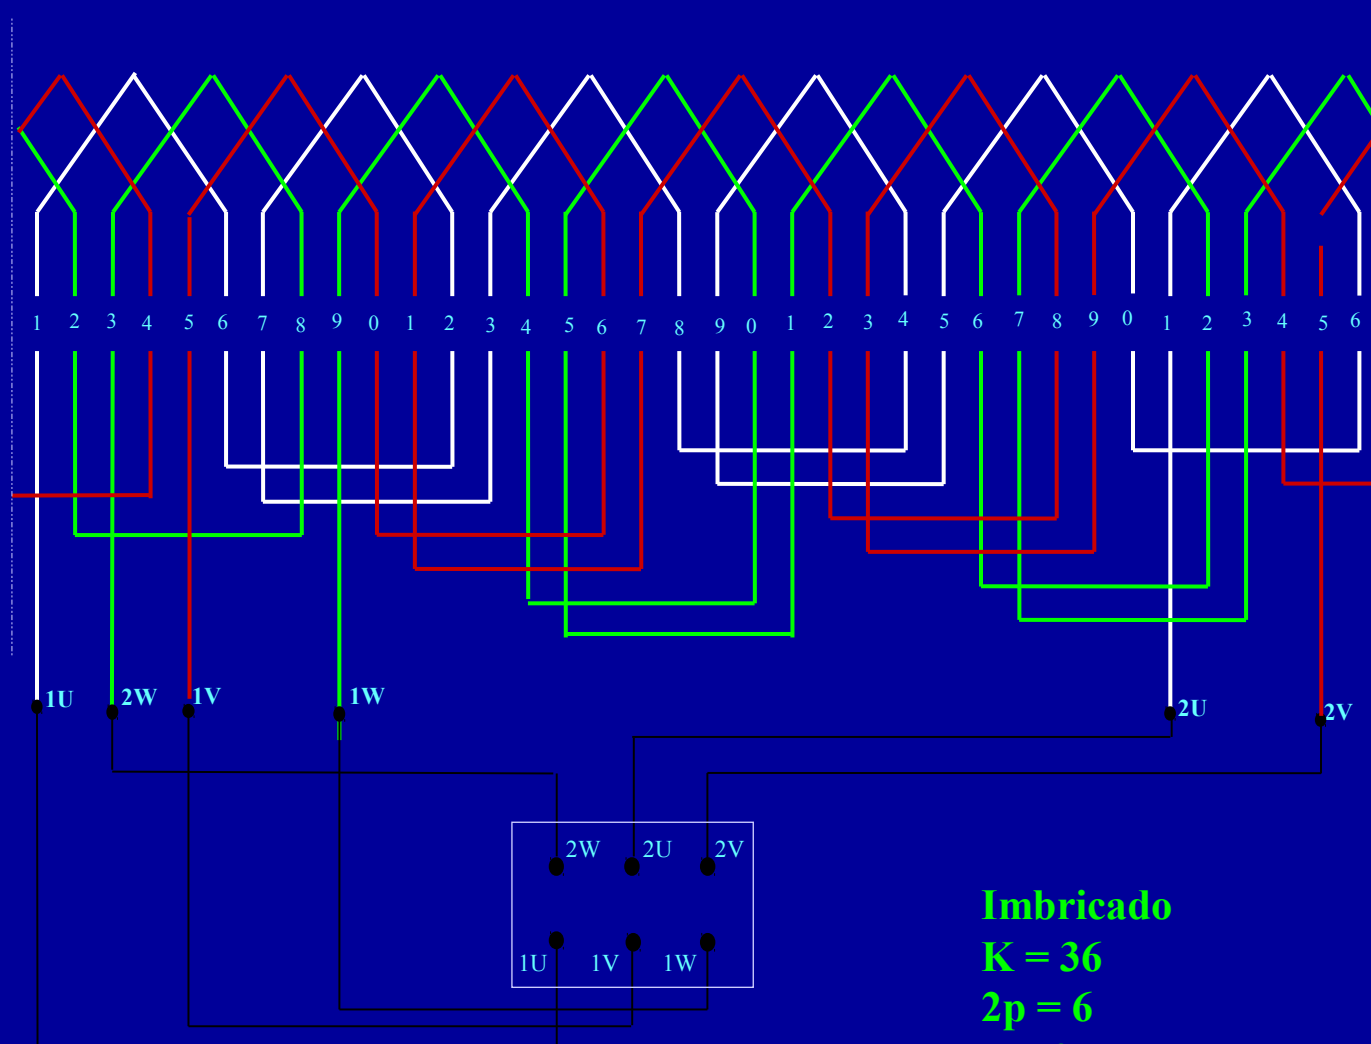


 
Imbricado
 $K = 36$
 $2p = 6$
 $q = 3$
Por polos



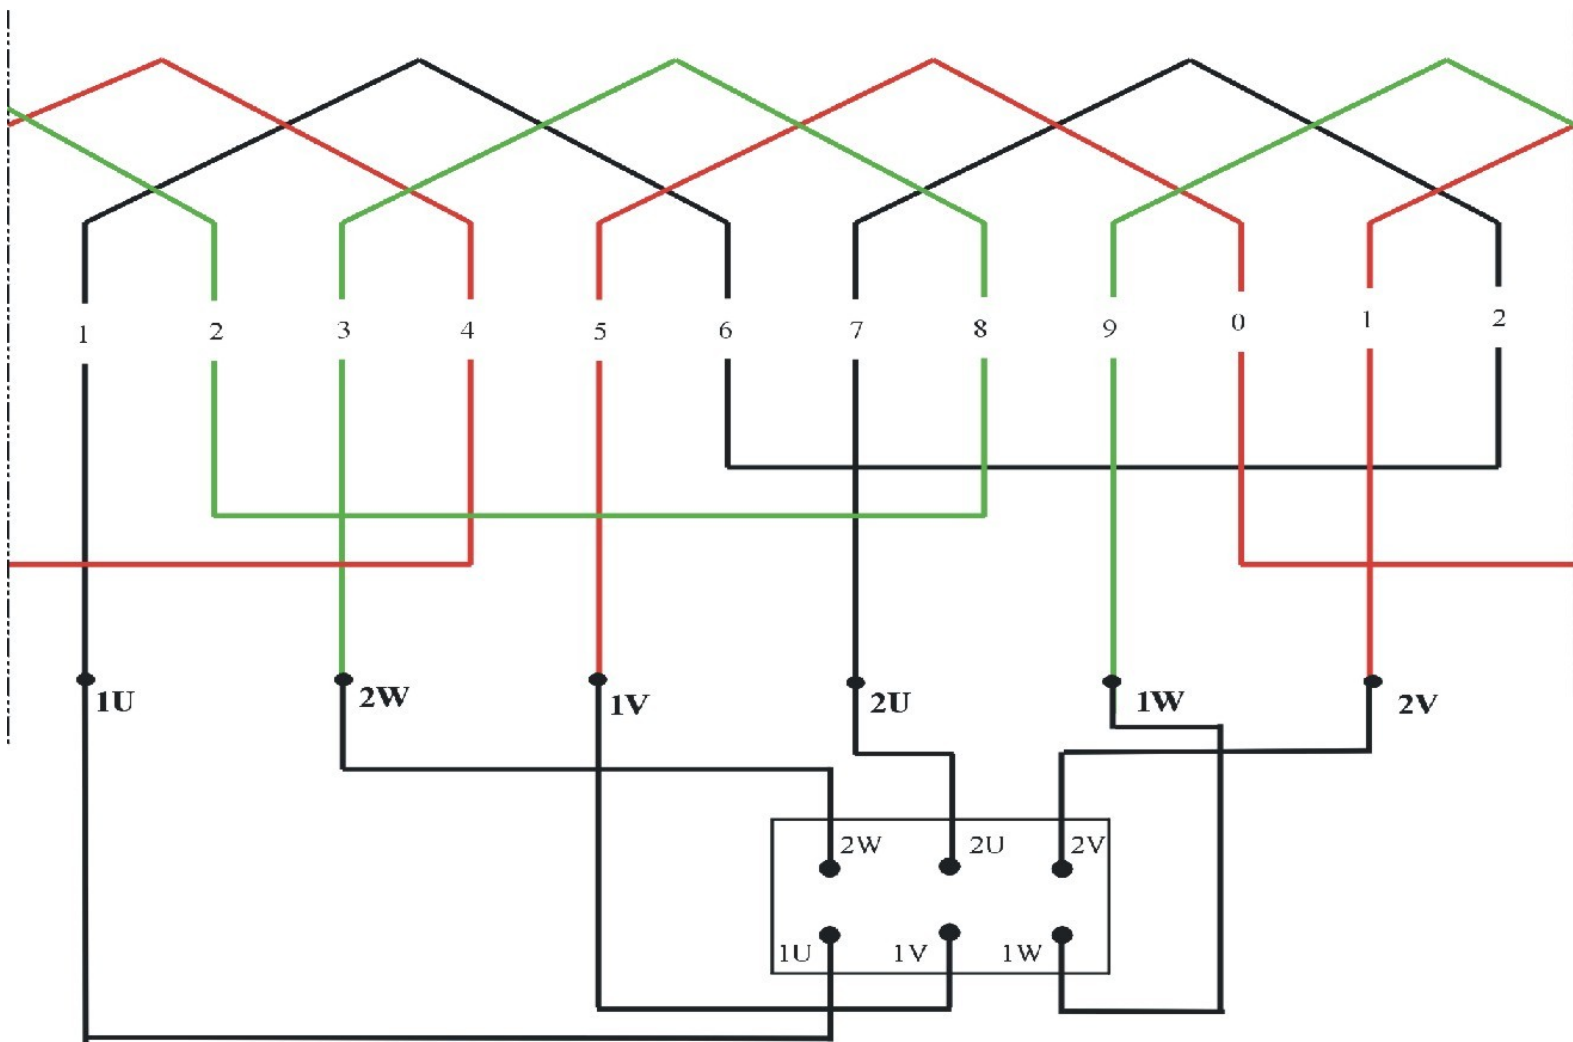

 
Ranuras 12 ($K=12$), dos polos ($2p=2$), trifásico ($q=3$). *Por polos.*



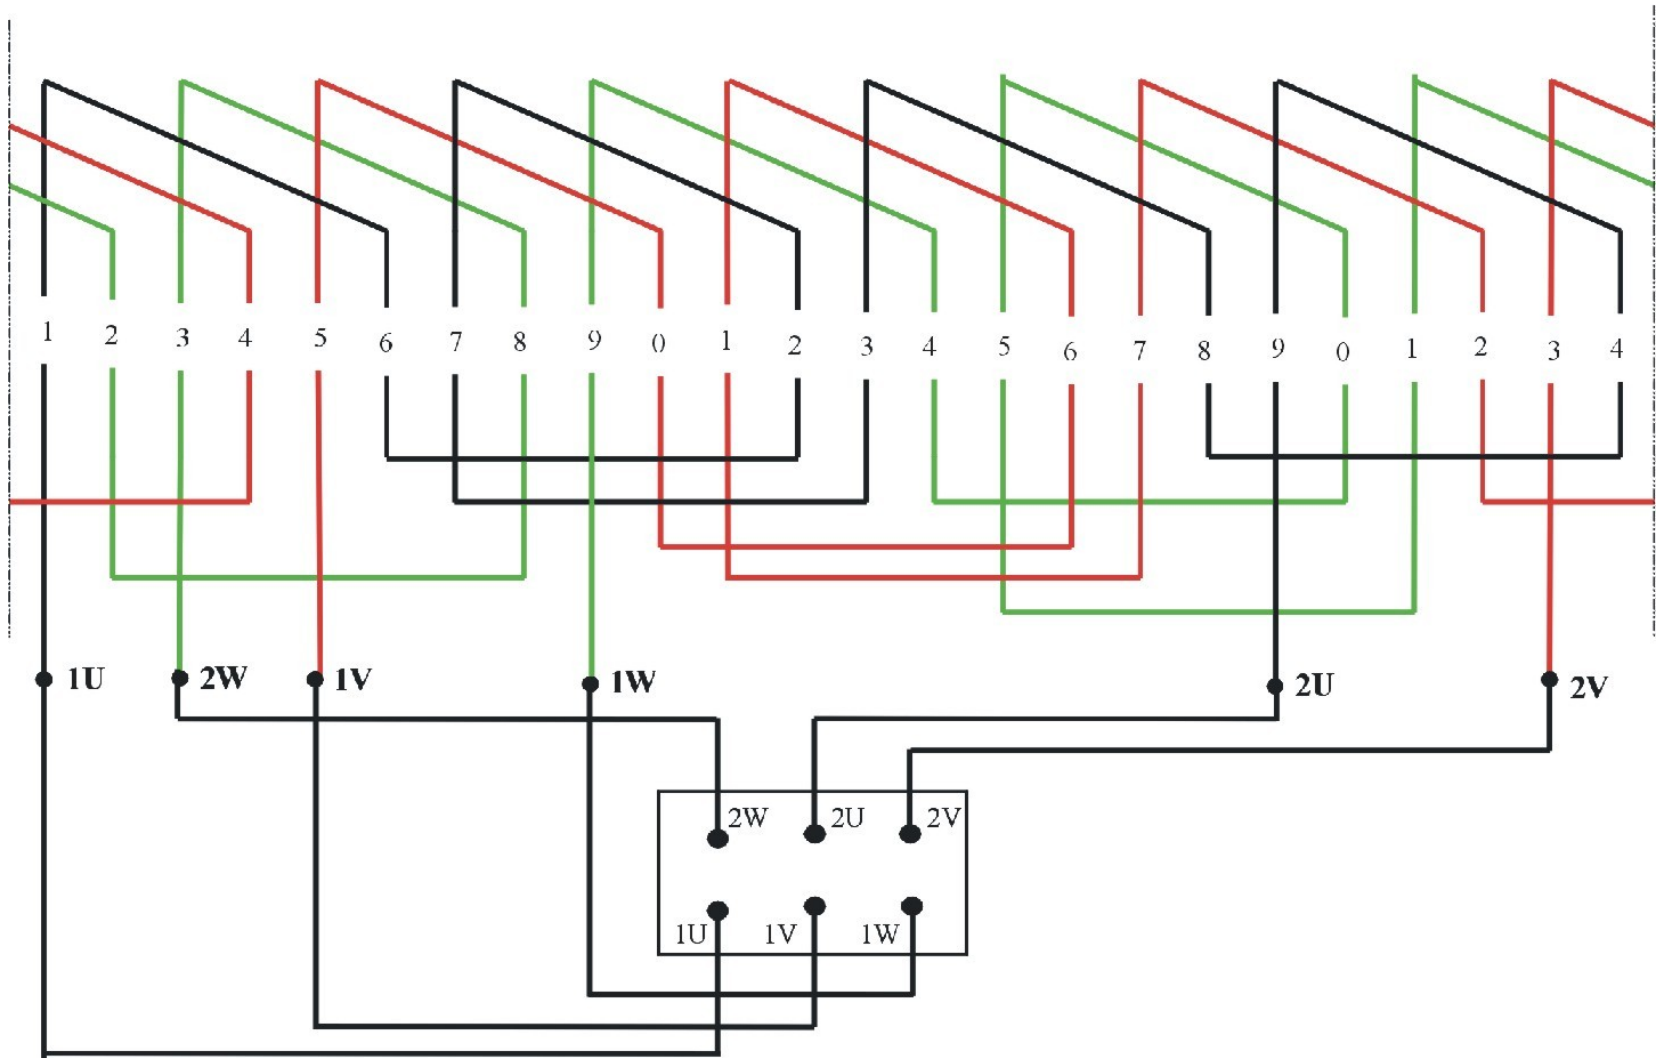



Ranuras 24 ($K=24$), polos cuatro ($2p=4$), trifásico ($q=3$). *Por polos.*



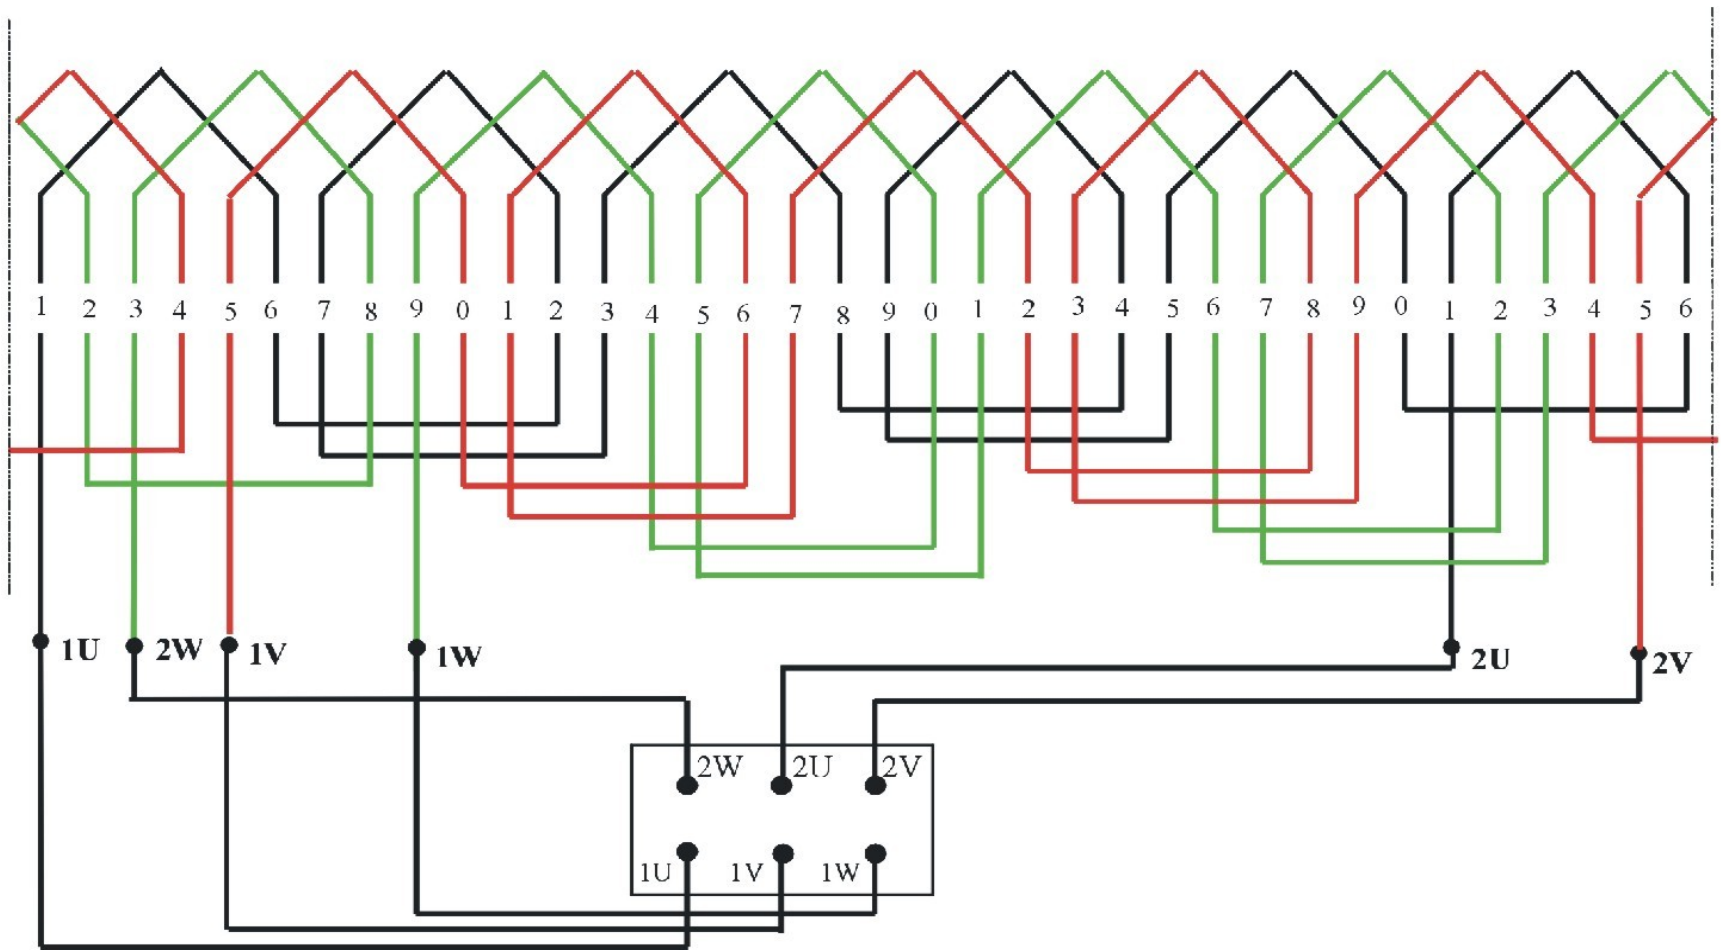

 
Ranuras 36 ($K=36$), número de polos 6 ($2p=6$), trifásico ($q=3$).
Por polos.



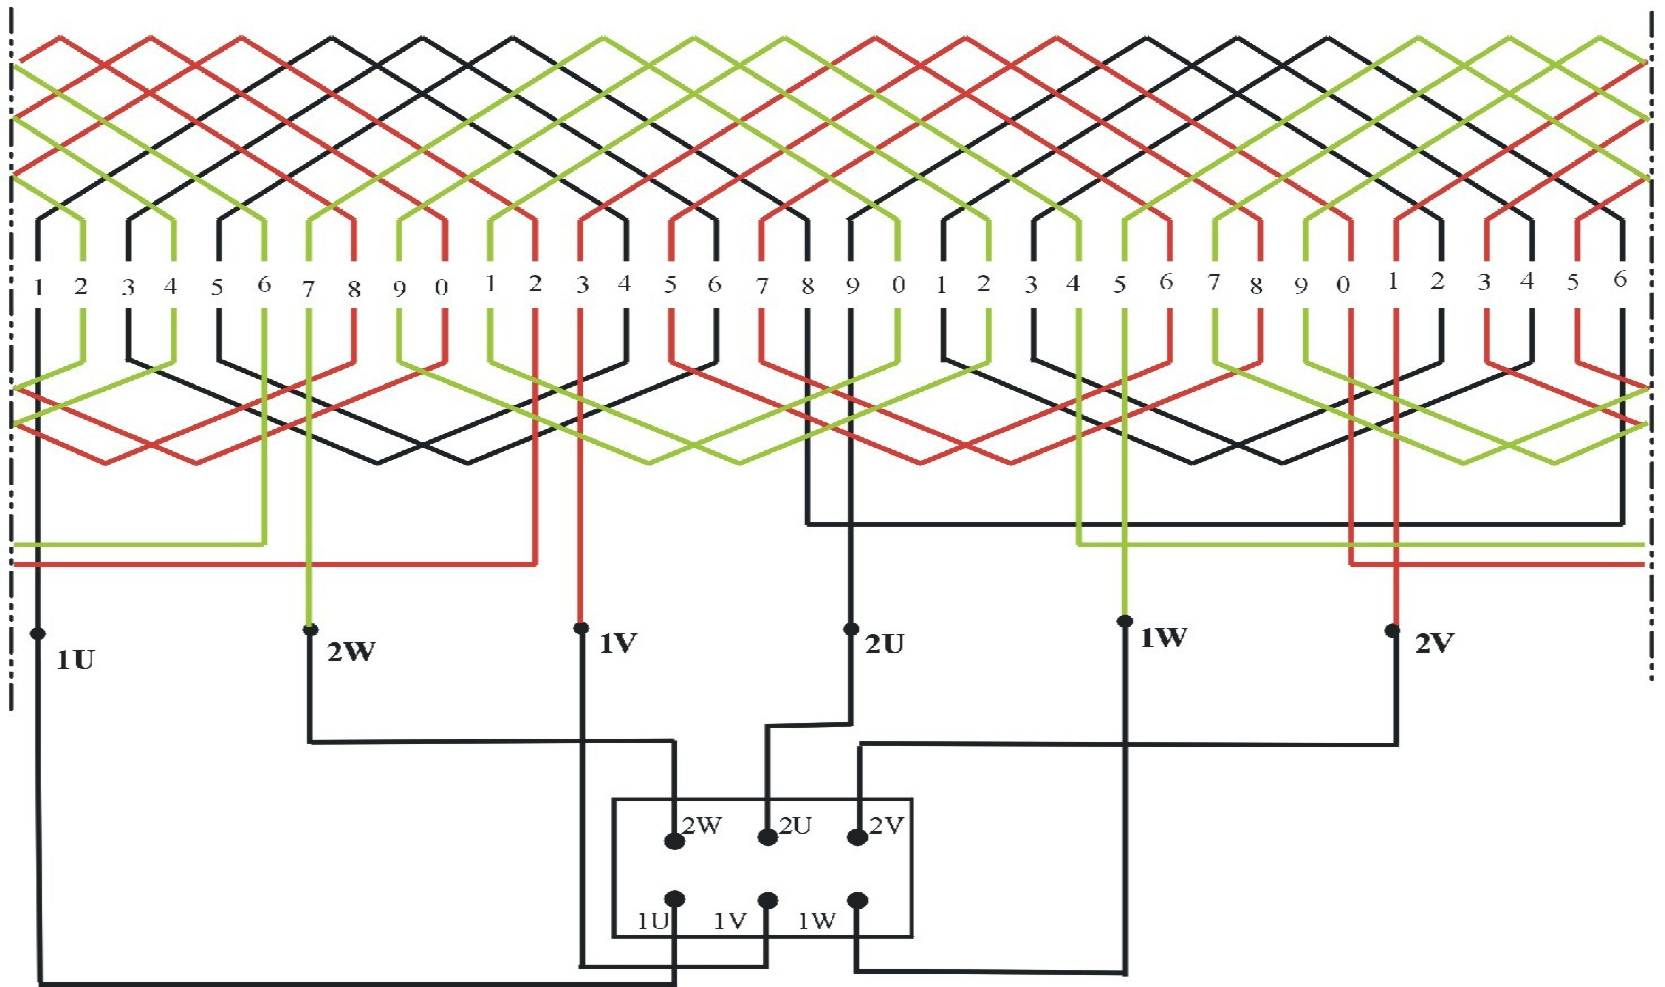



Ranuras 36 ($K=36$), número de polos 2 ($2p=2$), trifásico ($q=3$).
Por polos.



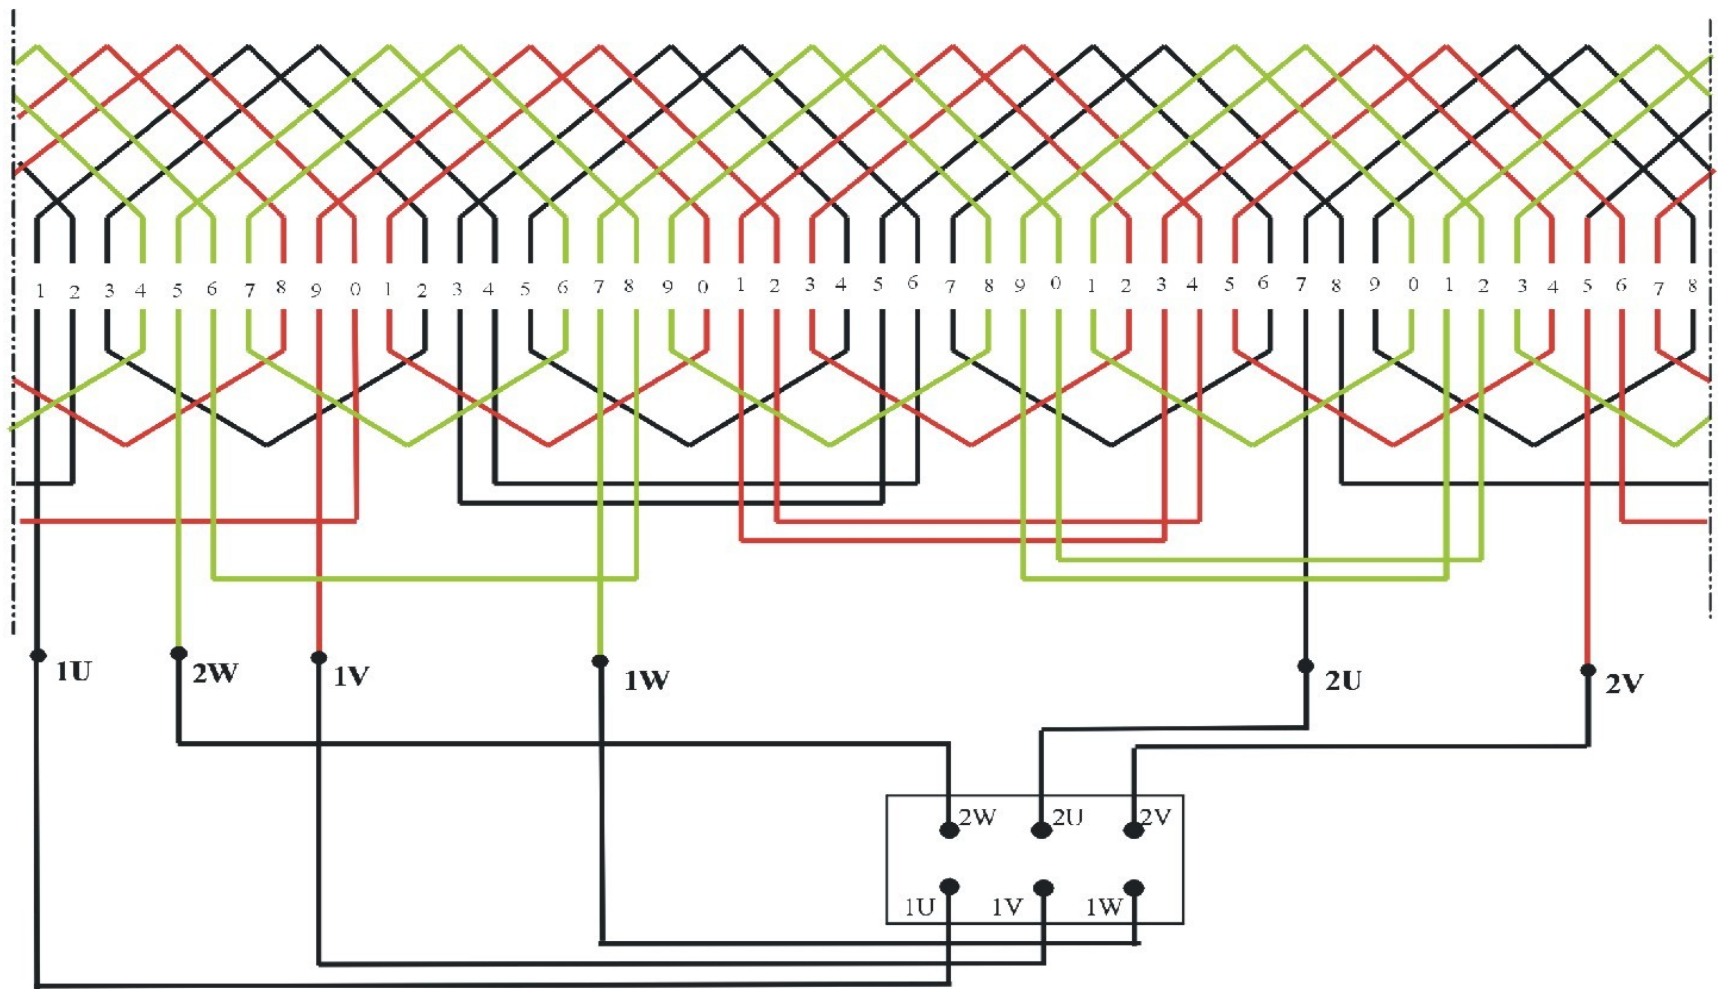


 
Ranuras 48 ($K=48$), número de polos 4 ($2p=4$), trifásico ($q=3$).
Por polos.



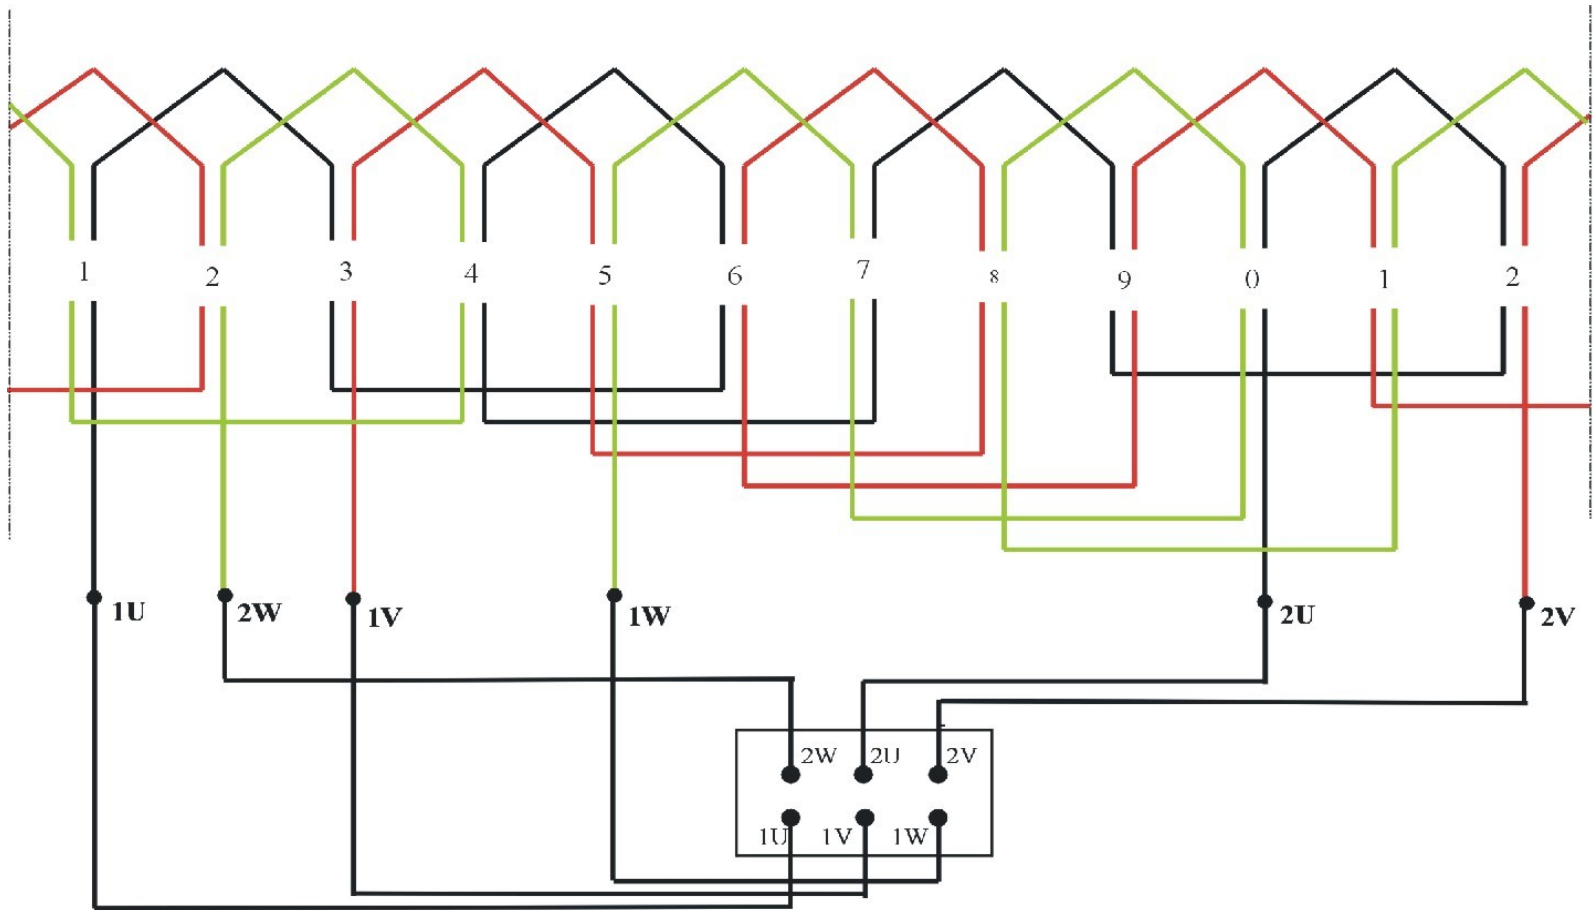


 
Ranuras 12 ($K=12$), cuatro polos ($2p=4$), trifásico ($q=3$). *Por polos.*



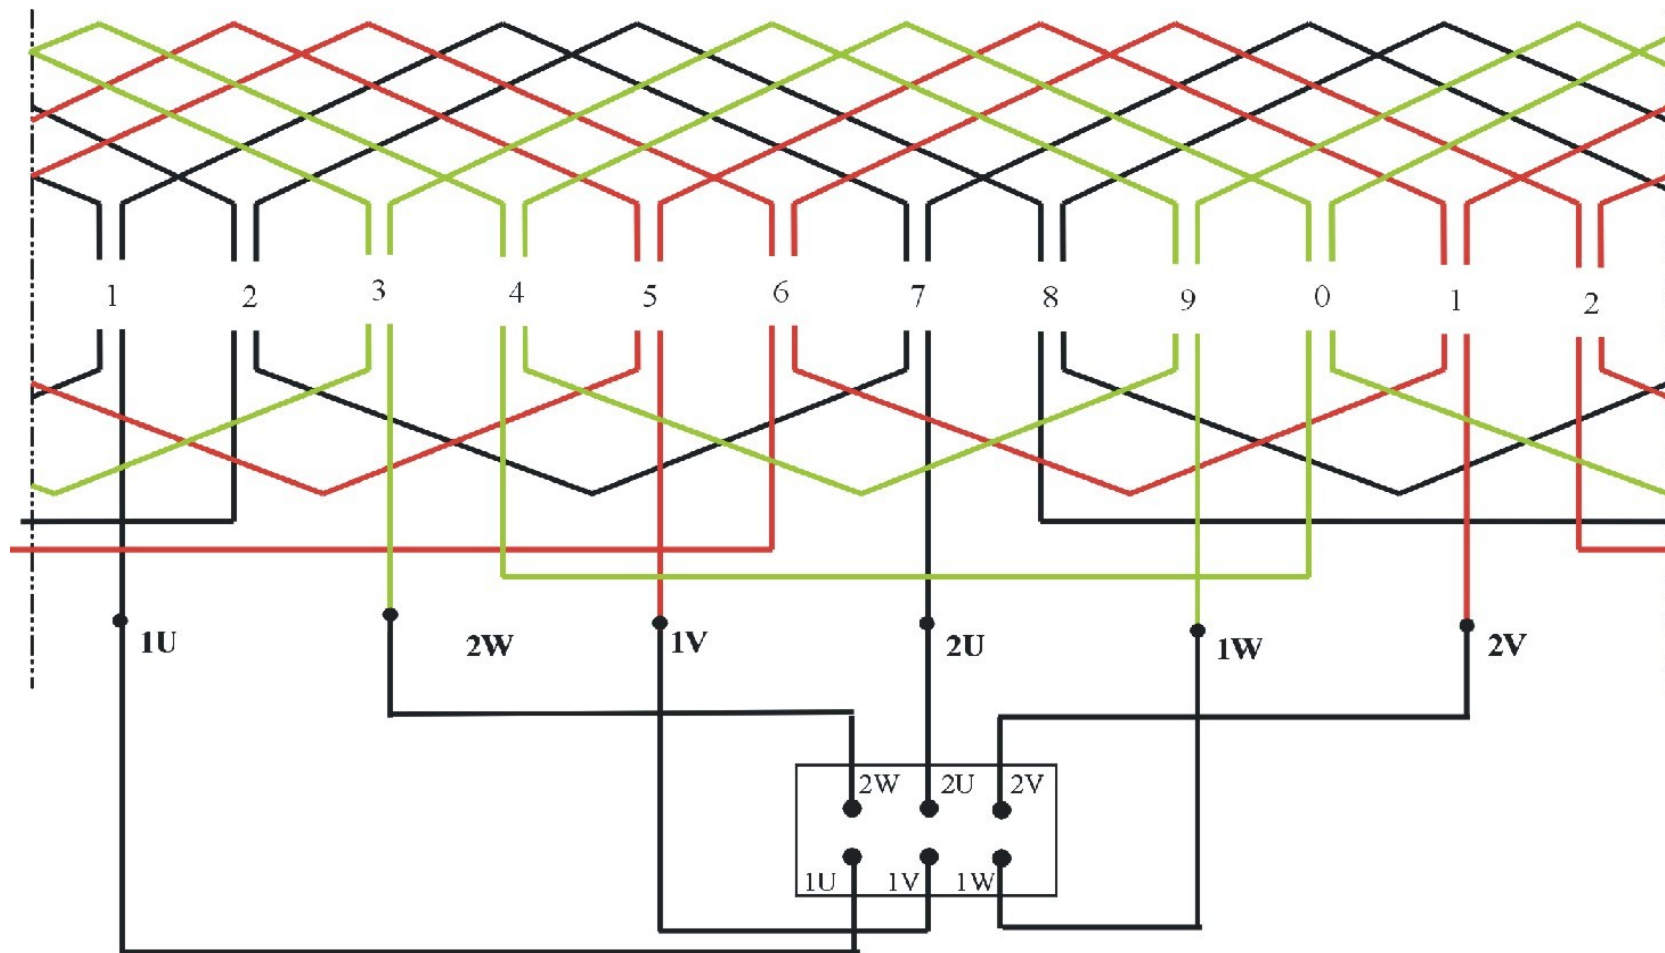


 
Ranuras 12 ($K=12$), dos polos ($2p=2$), trifásico ($q=3$). *Por polos.*



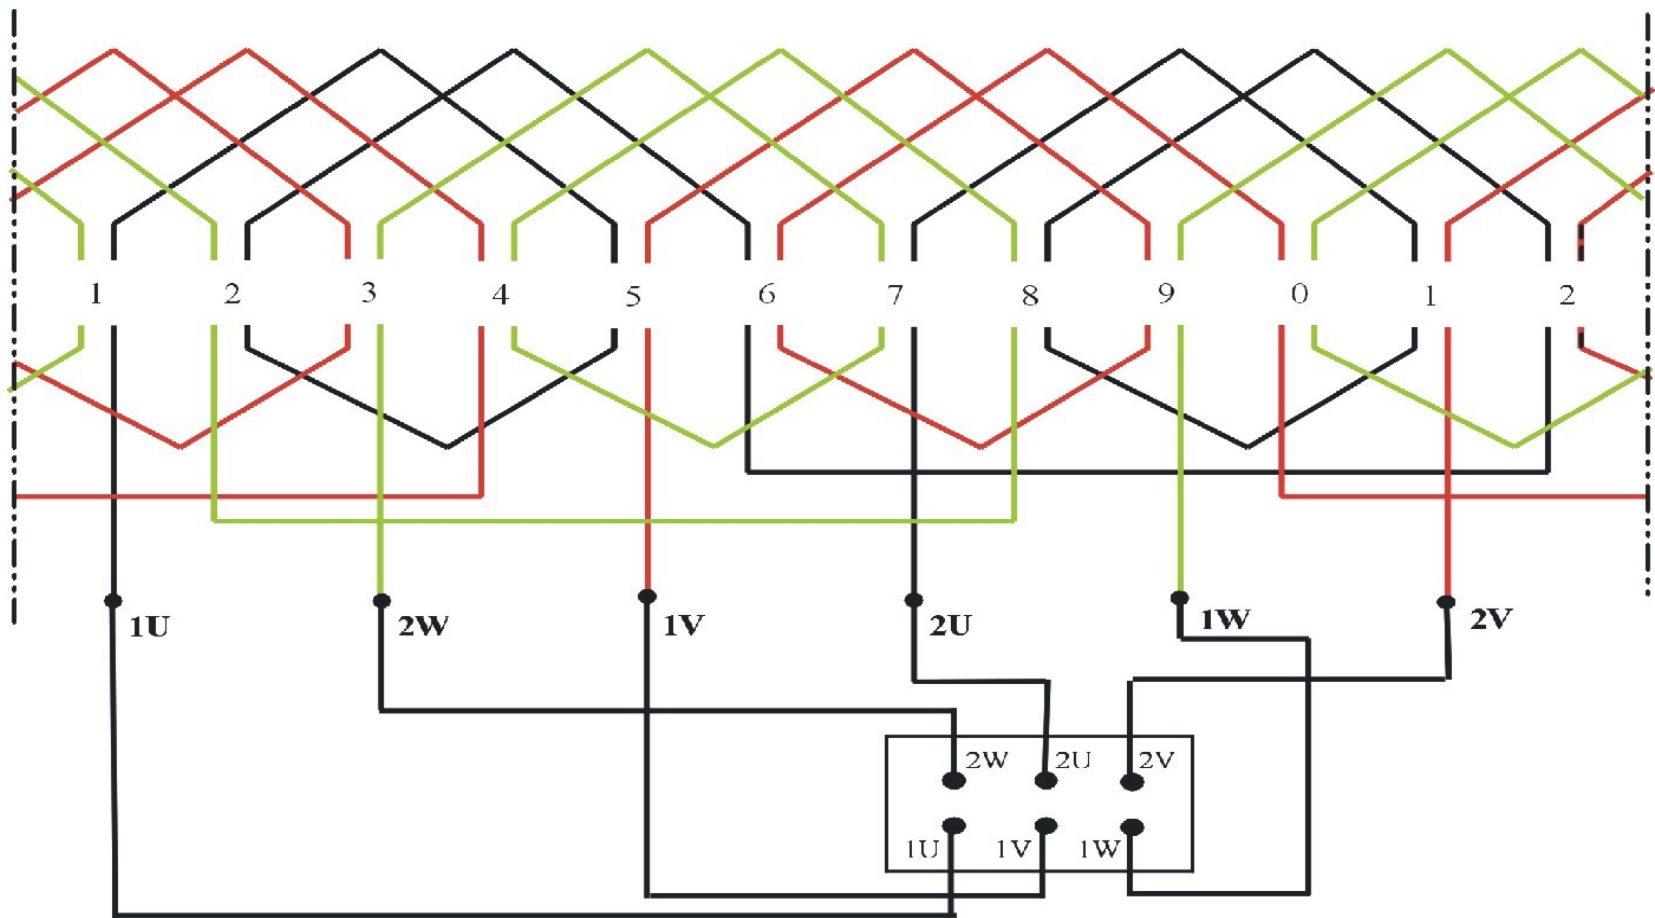


 
Ranuras 12 ($K=12$), dos polos ($2p=2$), trifásico ($q=3$). *Por polos.*
Paso acortado



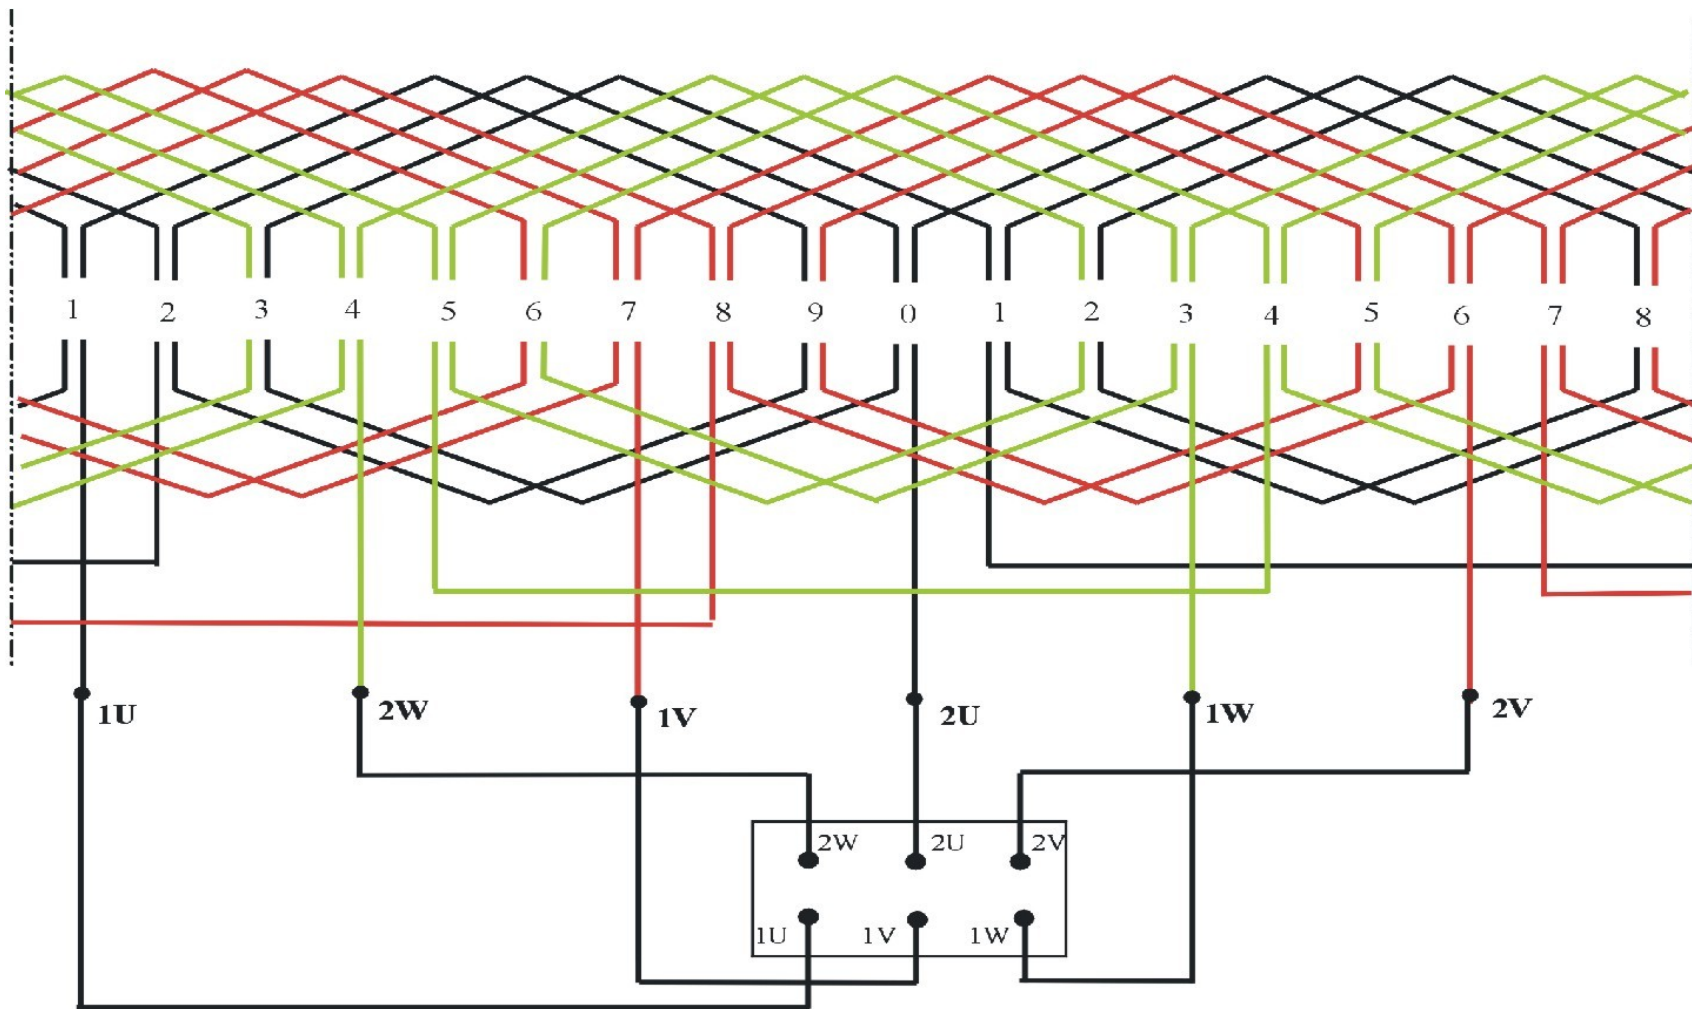


 
Ranuras 18 ($K=18$), número de polos 2 ($2p=2$), trifásico ($q=3$).
Por polos



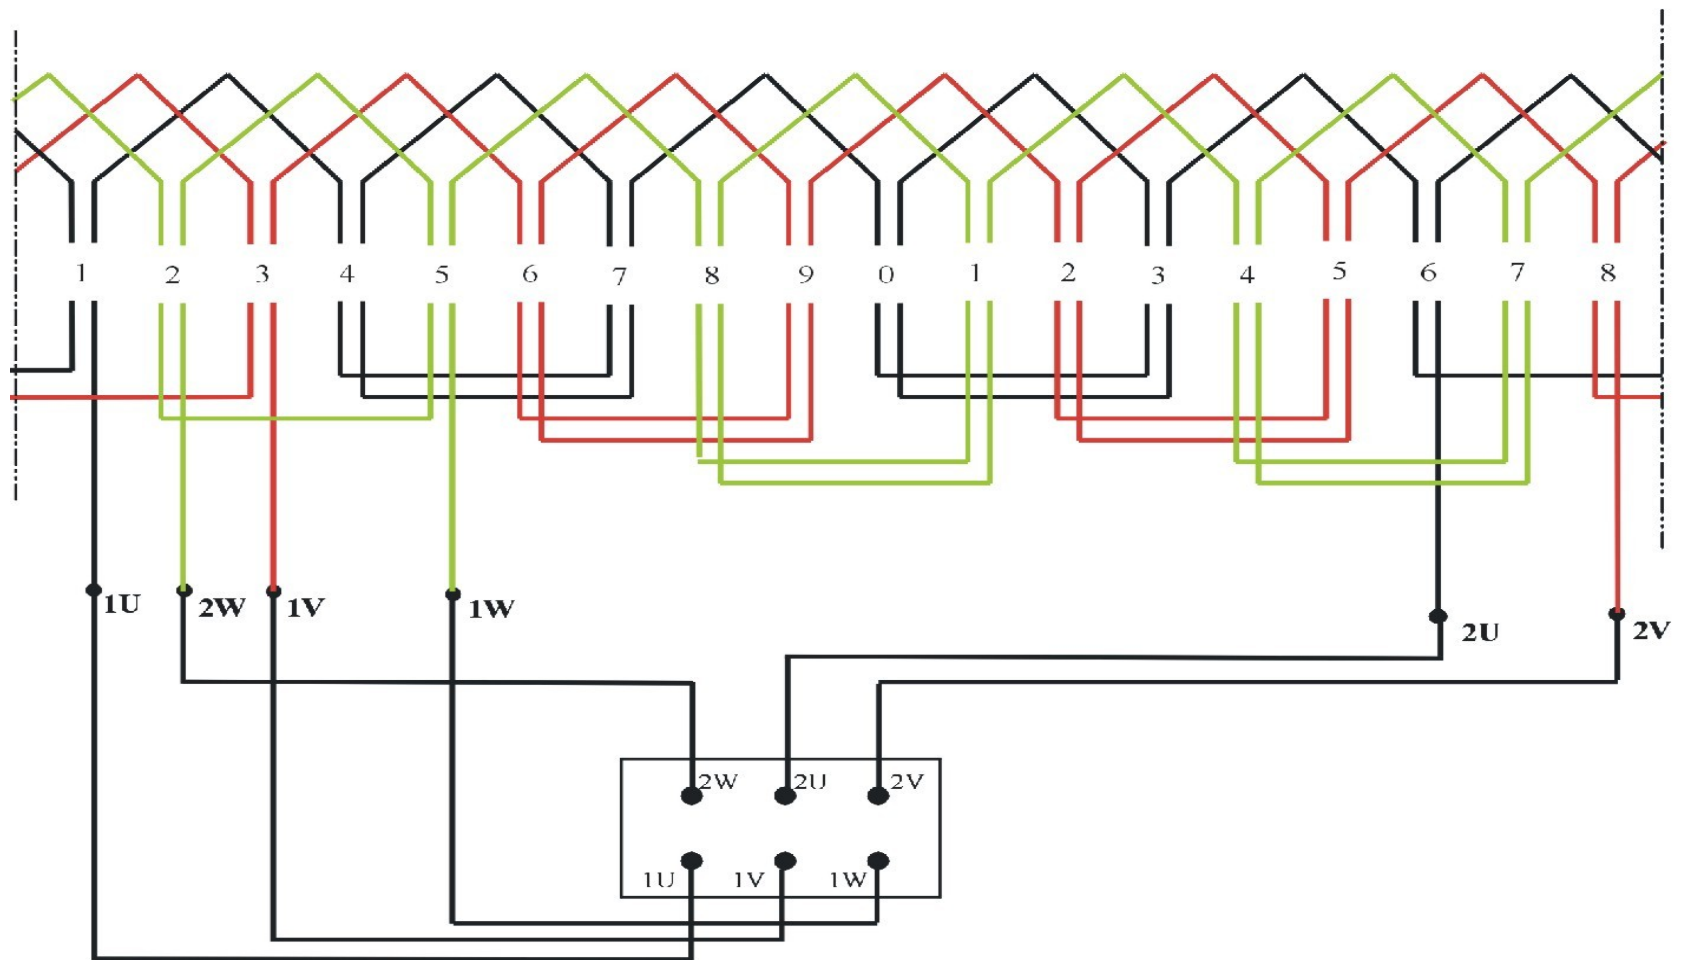


 
Ranuras 18 ($K=18$), número de polos 6 ($2p=6$), trifásico ($q=3$).
Por polos.



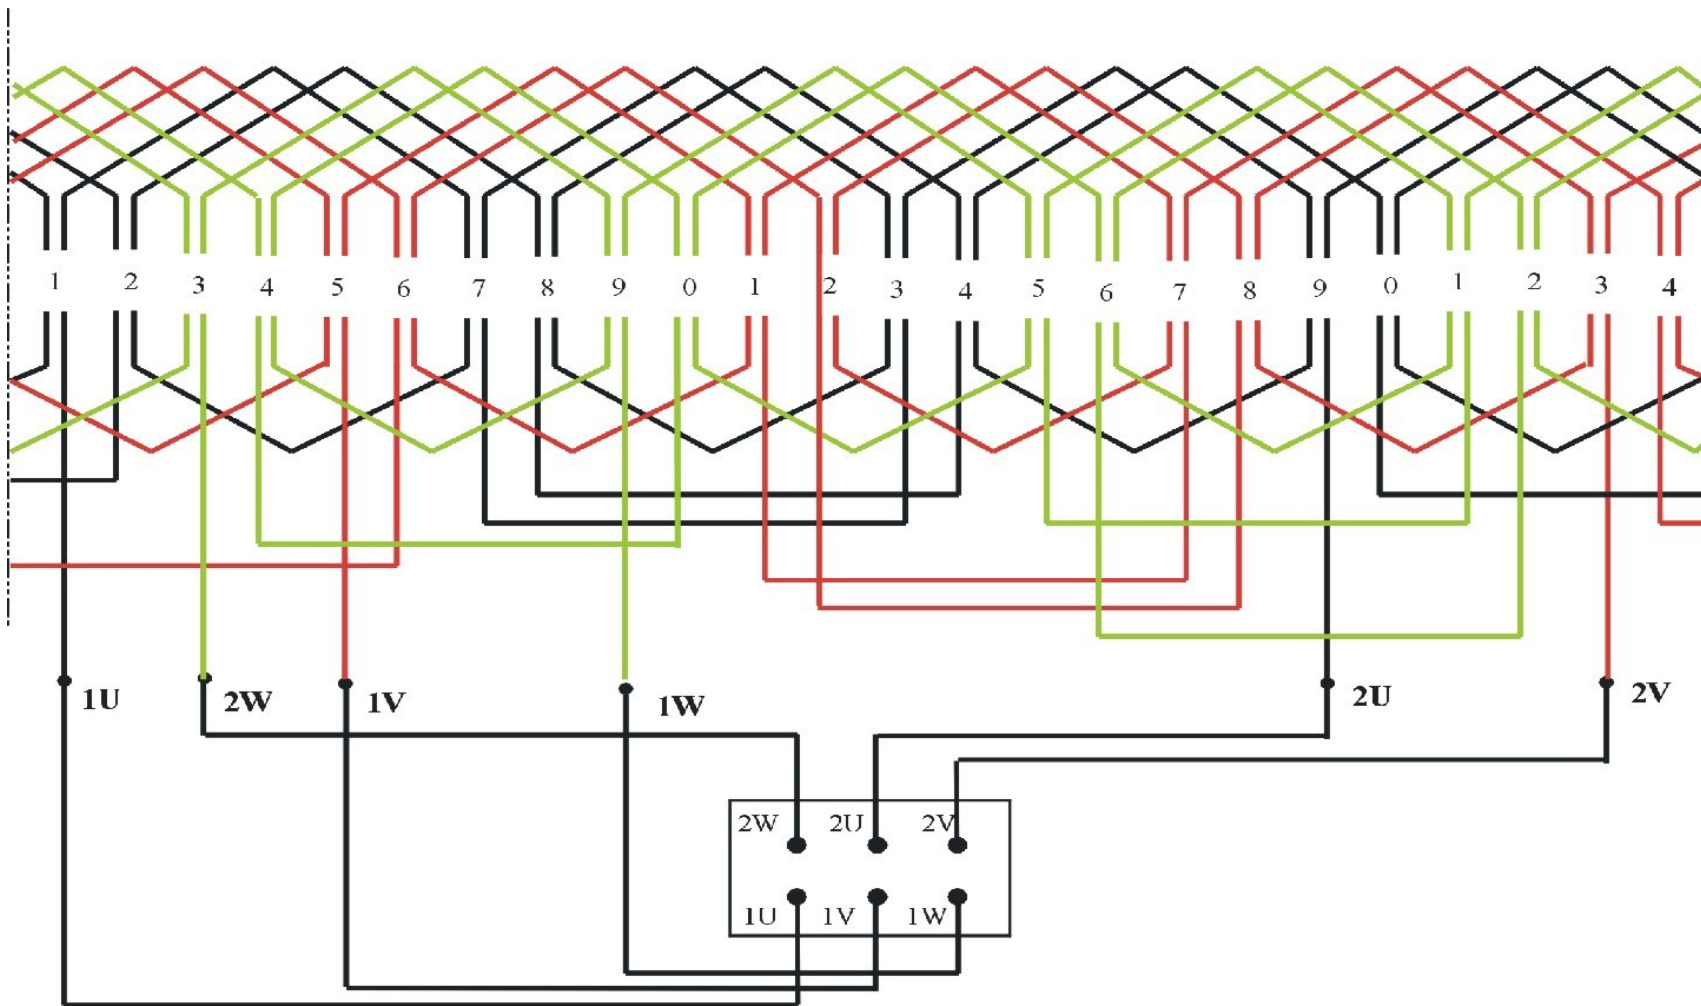


 
Ranuras 24 ($K=24$), número de polos 4 ($2p=4$), trifásico ($q=3$).
Por polos.



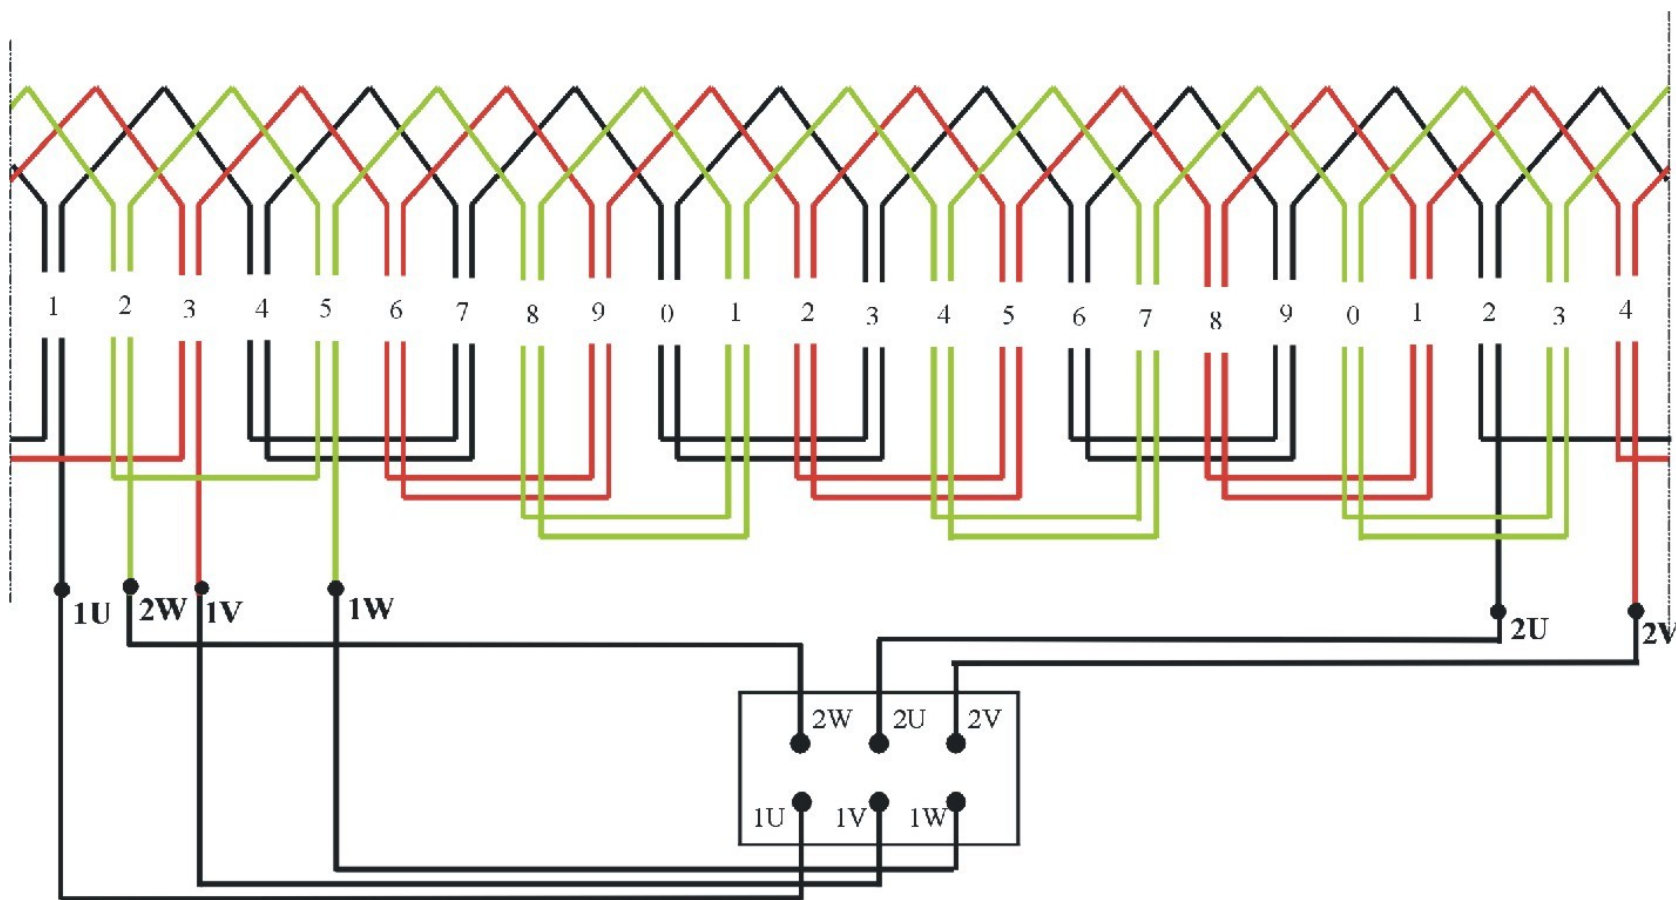


 Ranuras 24 ($K=24$), número de polos 8 ($2p=8$), trifásico ($q=3$).
Por polos.



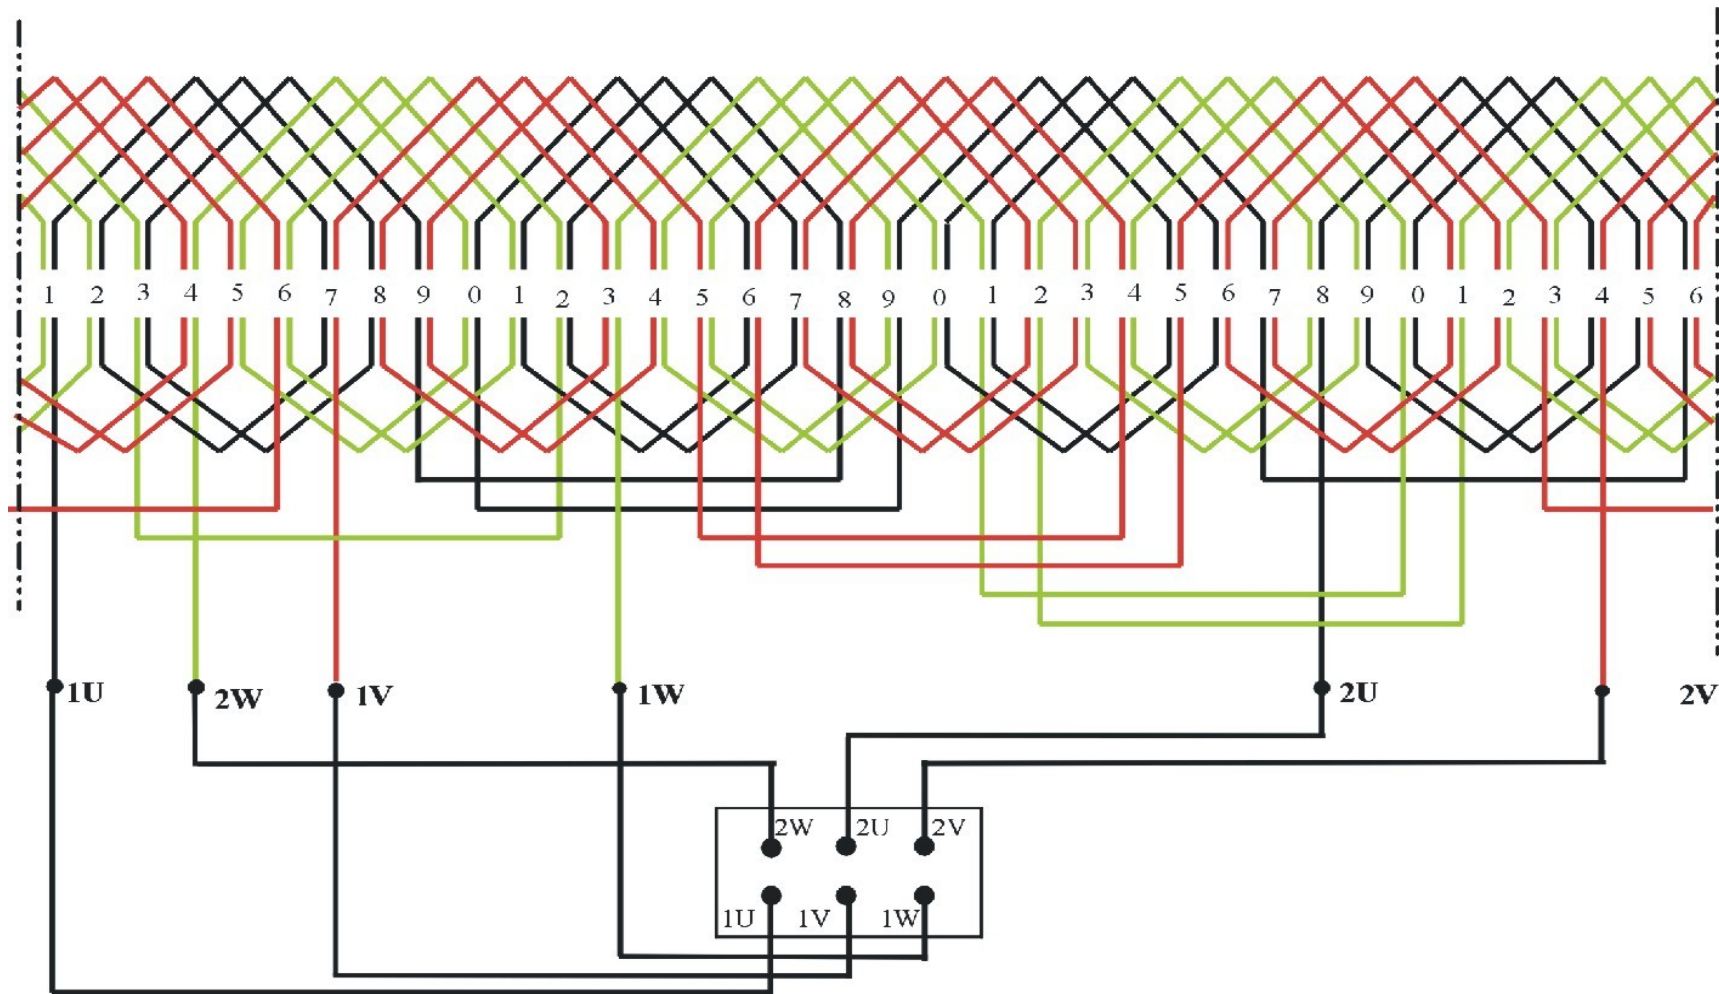

 Ranuras 36 ($K=36$), número de polos 4 ($2p=4$), trifásico ($q=3$).
Por polos.



Motores monofásicos

Podemos distinguir **3** tipos:

1.- Con bobinado auxiliar de arranque pueden ser:

a .- Motores de fase partida.

b .- Motores de condensador.


2 .- De espira en cortocircuito (**polo blindado**). 

3 .- Motores universales. 

Los de fase **partida** y de **condensador**, por la disposición de sus bobinados, pueden ser de **bobinados separados** o de **bobinados superpuestos**.




Motor monofásico de fase partida

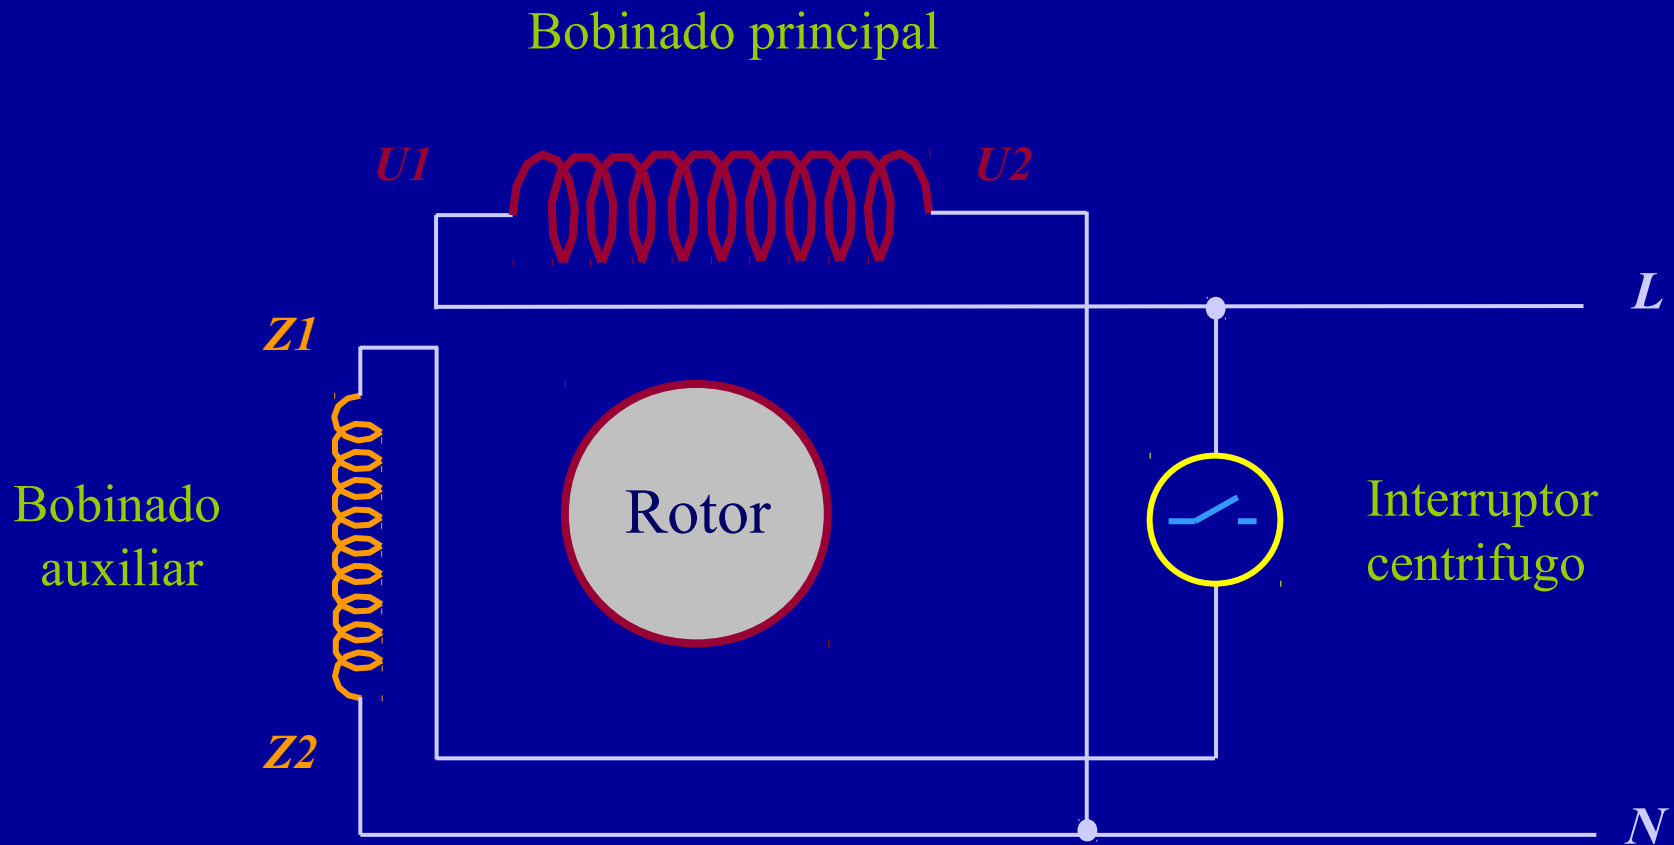

Se construyen en potencias de hasta 1/8 de CV

Motor monofásico de condensador

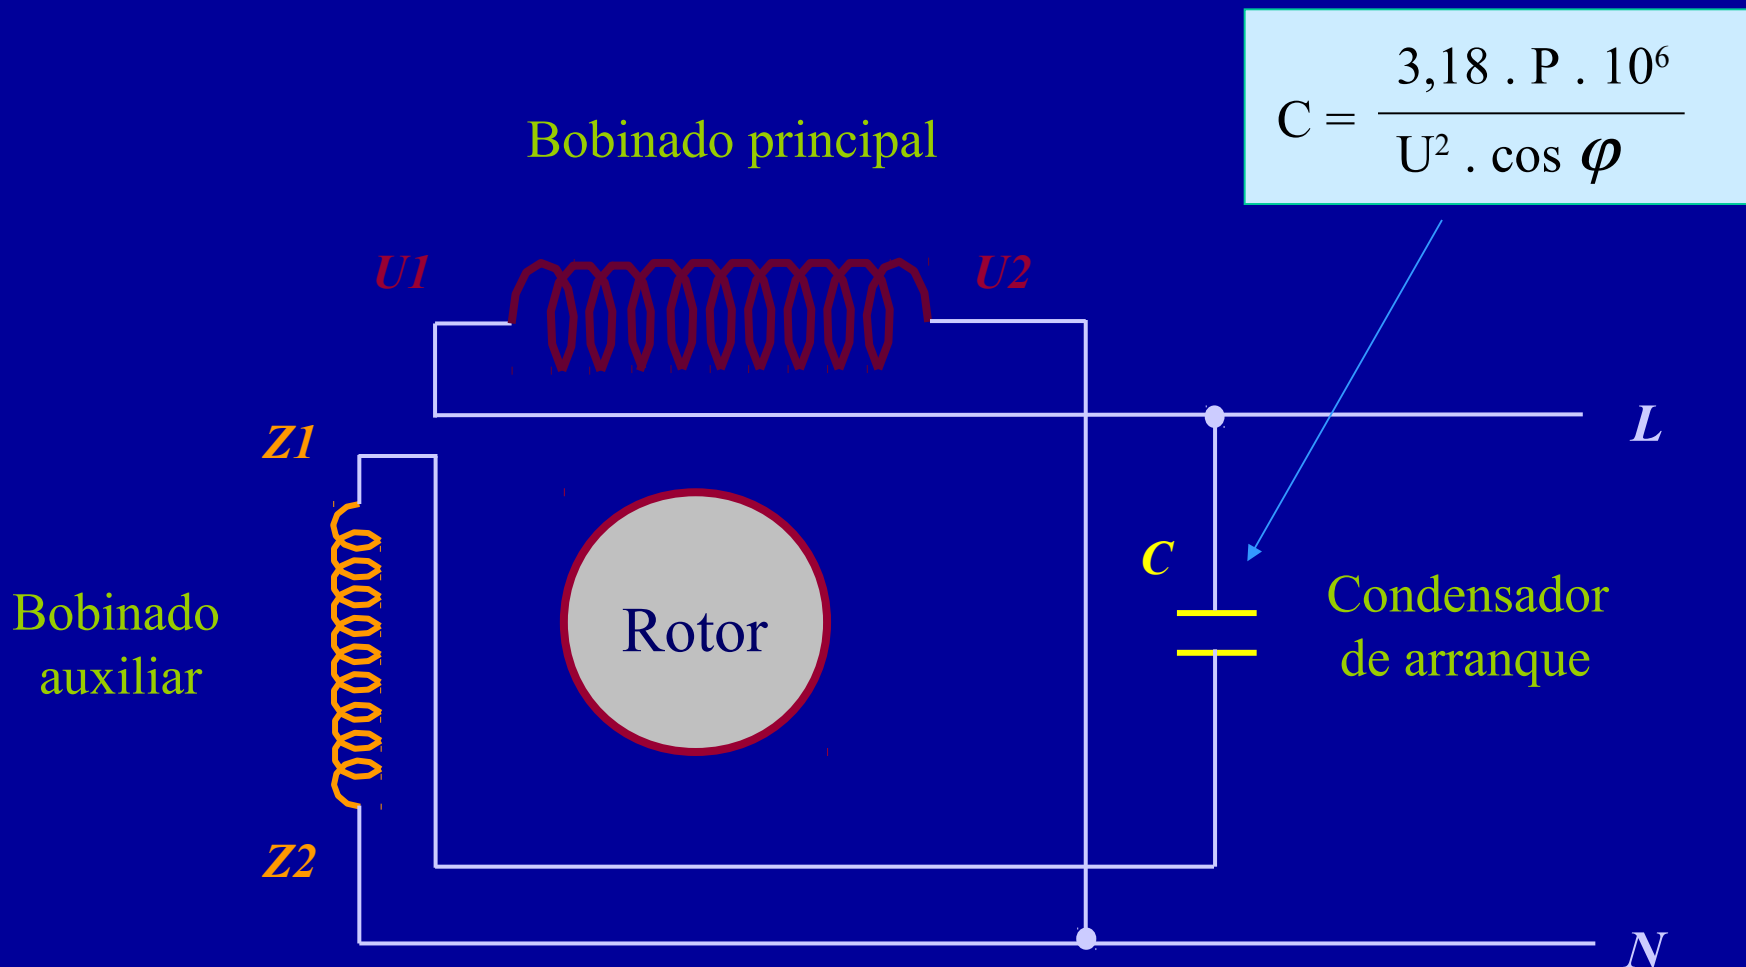

Se construyen en potencias de hasta 2 CV, aproximadamente.

Bobinado principal



 
$U1$

$U2$

$Z1$

$Z2$

Bobinado
auxiliar



Rotor

C



 
L



N

Cambio del sentido de giro

HACER CLIC PARA AVANZAR



Cálculo del bobinado monofásico de bobinados separados

 
El bobinado principal ocupa normalmente los $\frac{2}{3}$ de las ranuras del estator, y el $\frac{1}{3}$ restante el bobinado auxiliar.

Por lo tanto el número de bobinas de cada grupo U y la amplitud m del bobinado principal se obtiene por la fórmula:

$$U = m = \frac{K}{6p}$$

Como el bobinado auxiliar ocupa $\frac{1}{3}$ de las ranuras tendremos:

$$U_a = \frac{1}{3} \cdot \frac{K}{4p} = \frac{K}{12p}$$




La amplitud del grupo auxiliar m_a considerando que el bobinado principal ocupa los dos tercios de las ranuras será:

$$m_a = \frac{2}{3} \cdot \frac{K}{2p} = \frac{K}{3p}$$

El paso de principios Y_{90} :
 
$$Y_{90} = \frac{K}{4p}$$



BOBINADO MONOFASICO SEPARADO

DATOS DEL MOTOR


Nº DE RANURAS = $K = 24$

Nº DE POLOS = $2p = 4$

4 GRUPOS, BOBINADO
PRINCIPAL


4 GRUPOS, BOBINADO
AUXILIAR

DOS BOBINAS
POR GRUPO

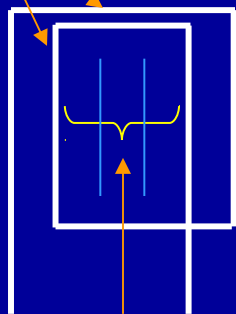

AMPLITUD 2

UNA BOBINA
POR GRUPO

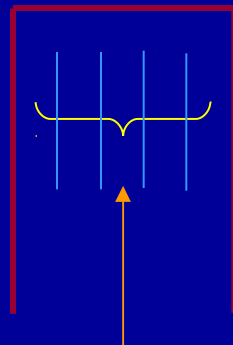

AMPLITUD 4

RESULTADOS

$$U = m = \frac{K}{6p} = \frac{24}{12} = 2$$


$$U_a = \frac{K}{12p} = \frac{24}{24} = 1$$

$$m_a = \frac{K}{3p} = \frac{24}{6} = 4$$

$$Y_{120} = \frac{K}{4p} = \frac{24}{8} = 3$$


HACER CLIC PARA AVANZAR



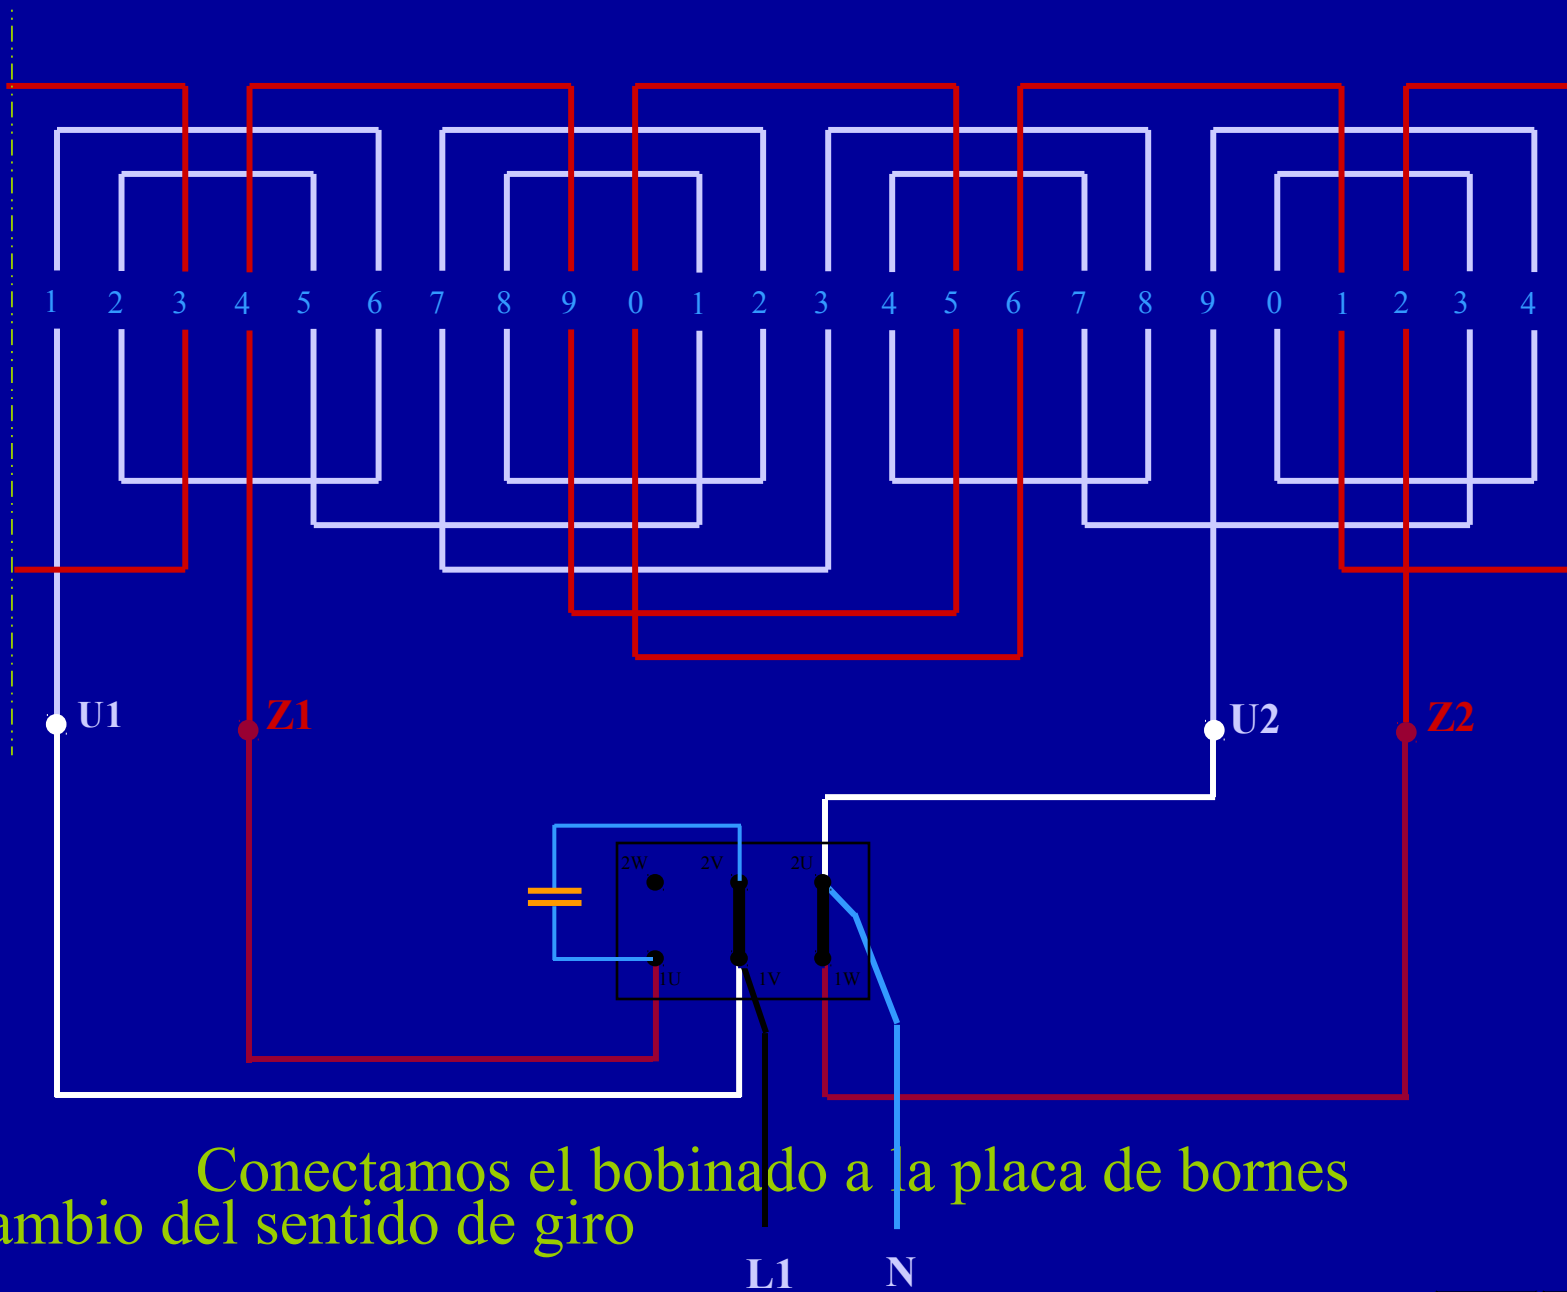

Conectamos el bobinado a la placa de bornes
Cambio del sentido de giro

 HACER CLIC PARA AVANZAR



CALCULO DE UN MOTOR MONOFASICO SUPERPUESTO

DATOS DEL MOTOR

 
Nº de ranuras $K = 24$; Nº de polos $2p = 4$

En los bobinados superpuestos se presentan algunas condiciones especiales:

- 1.- El bobinado principal puede llegar a ocupar el 83 % del total de ranuras debido a que ambos bobinados , auxiliar y principal compartirán algunas ranuras.
- 2.- El numero de bobinas por grupo del bobinado principal puede ser entero o entero mas medio, partiendo de la formula del bobinado separado.

Decimos que es media cuando dos bobinas del mismo bobinado (**principal o auxiliar**) comparten ranura. (**lo vemos en este caso**)

- 3.- Debido al acortamiento que sufre el paso de bobina ya que el numero de espiras de cada bobina será diferente, el numero de espiras eficaces de cada bobina se hará de forma independiente.
- 4.- El numero de espiras de las bobinas tanto del grupo principal como ^{auxiliar} podrán ser distintos.




CALCULOS DEL BOBINADO

Nº bobinas por grupo $U = U_a = \frac{K}{6p} = 2$ añadiremos 1 / 2 bobina

Amplitud $m = \frac{K - 2p \cdot 2U}{2p} = 1$

Amplitud $ma = \frac{K - 2p \cdot 2U_a}{2p} = 1$

 
Paso de principios $Y_{90} = \frac{K}{4p} = 3$ cogemos 1 - 4




GRUPOS RESULTANTES DEL CALCULO


4 GRUPOS BOBINADO PRINCIPAL

4 GRUPOS BOBINADO AUXILIAR

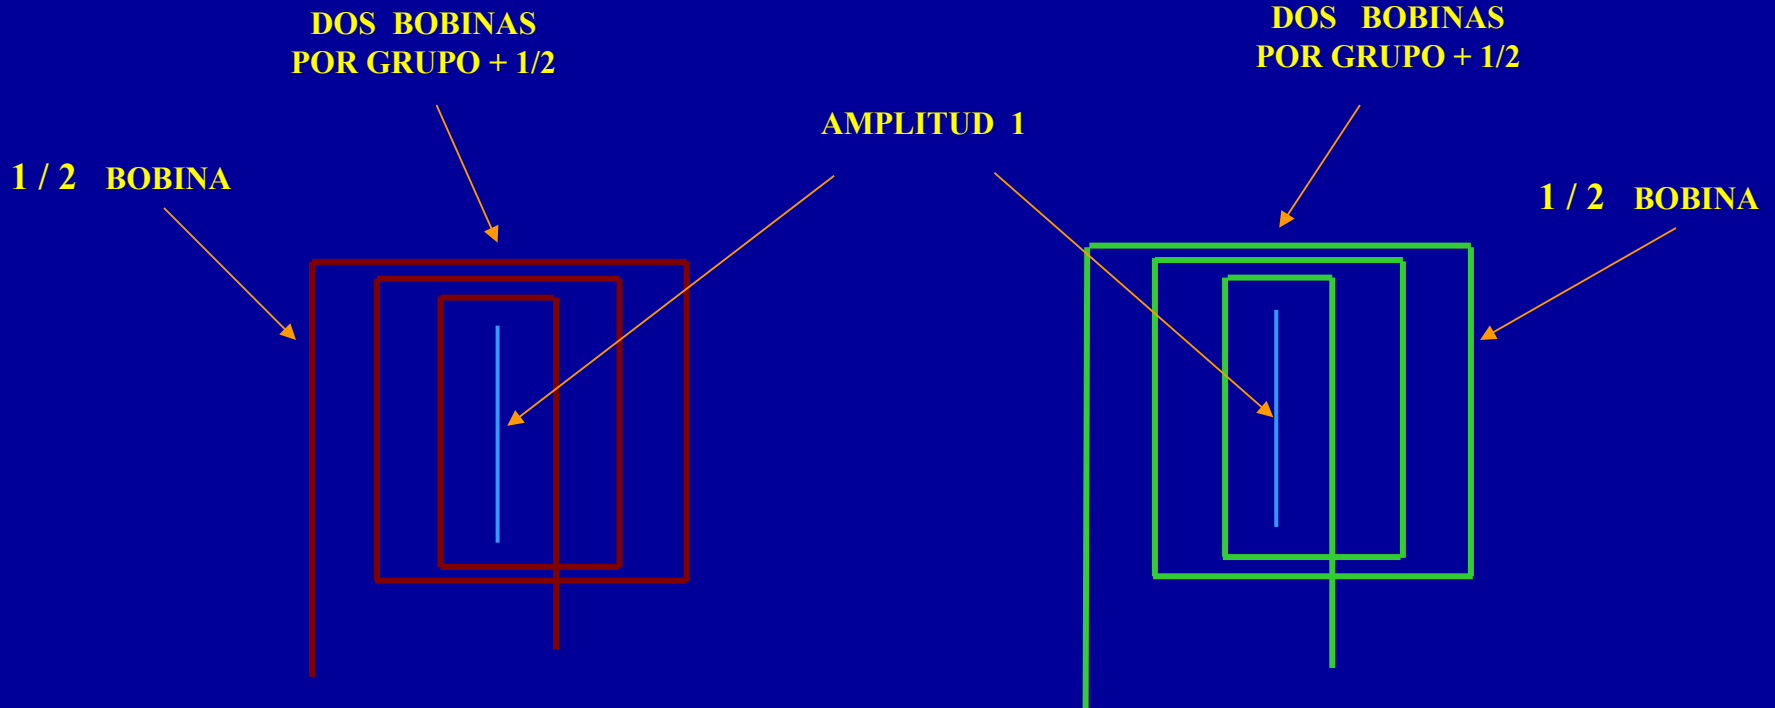

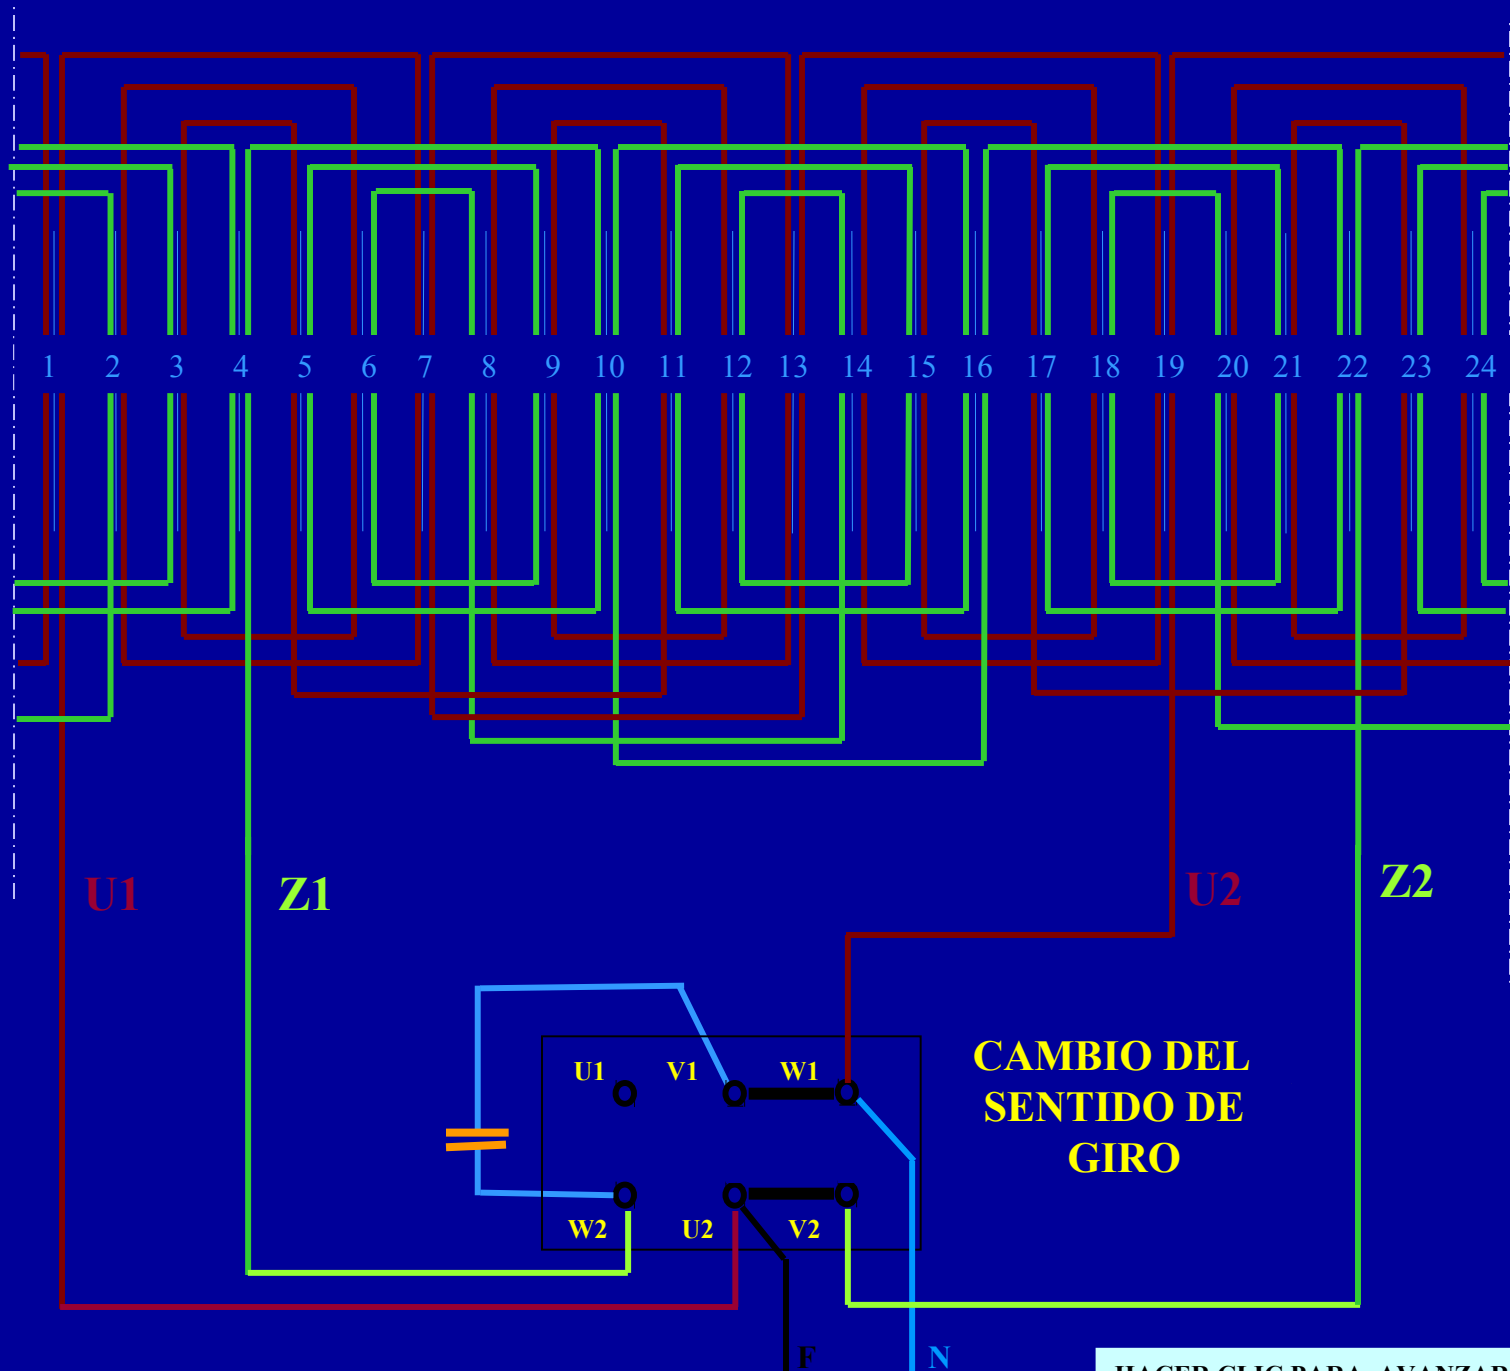

HACER CLIC PARA AVANZAR

 

OTRO EJEMPLO DE BOBINADO SUPERPUESTO

SERÁ UN BOBINADO DE $K = 36$; $2p = 4$

Según el cálculo $U = K / 6p = 3$

$$m = K - 2p \cdot 2U / 2p = 1$$

$$U_a = K / 6p = 3$$

$$m_a = K - 2p \cdot 2U_a / 2p = 2$$

De acuerdo con la experiencia haremos que cada grupo principal tenga $U + 1 = 4$ consiguiéndose un buen reparto, por lo que este bobinado ocupará $2p \cdot 2U = 2$ ranuras quedando 4 libres.

Al ser la amplitud del grupo principal un numero impar $m = 1$, es obligado hacer que el numero de bobinas por grupo $U_a = \text{entero} + \text{medio}$, resultando $U_a = K / 6p = 3 + \frac{1}{2}$

$$Y_{120} = K / 3p = 4,5$$


Recordar que el numero de espiras de las bobinas de cada grupo, principal y auxiliar suele ser distinto.



3 bobinas de cálculo + 1 = 4


3 bobinas + 1/2

1/2 bobina

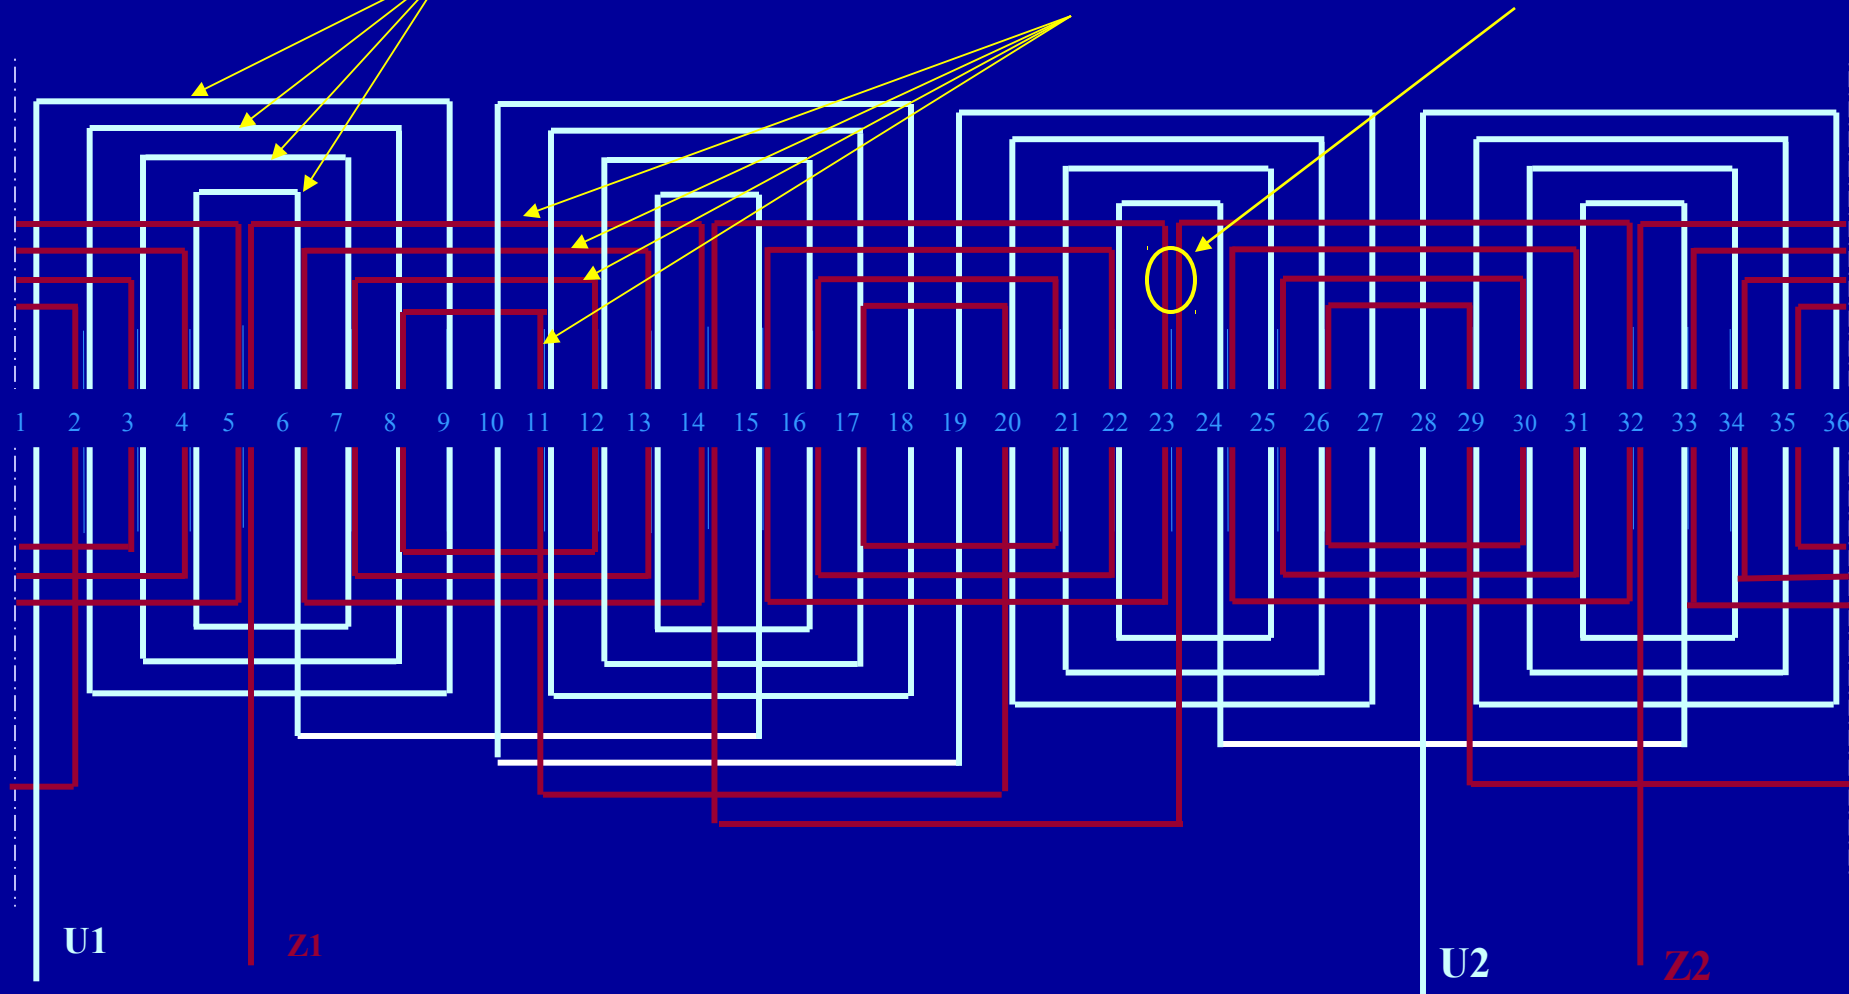


**BOBINADO FINALIZADO, (CONECTAMOS LA
PLACA DE BORNES COMO EN EL CASO ANTERIOR**

 HACER CLIC PARA AVANZAR




Colocación de bobinas

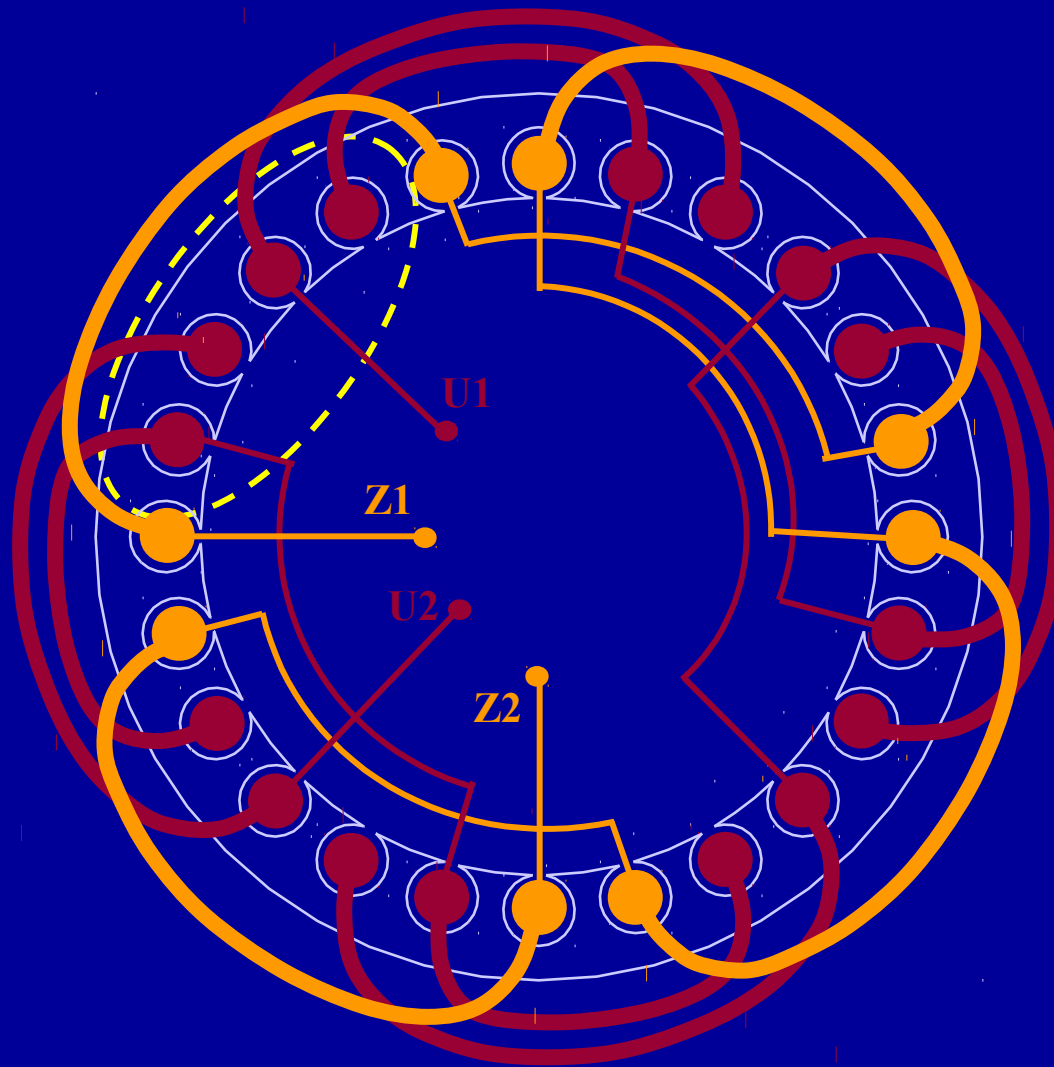


Realizar ahora las conexiones del bobinado auxiliar (conexión por polos).



 Fin



Inducido

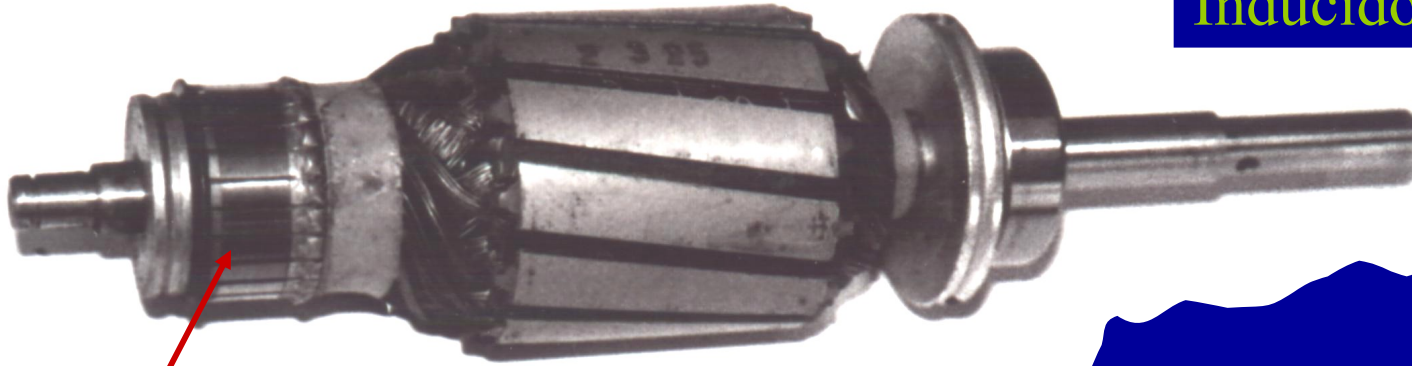


Colector
de delgas




Circuito inductor de
chapa magnética

 Bobinas inductoras




Motor universal


Portaescobillas

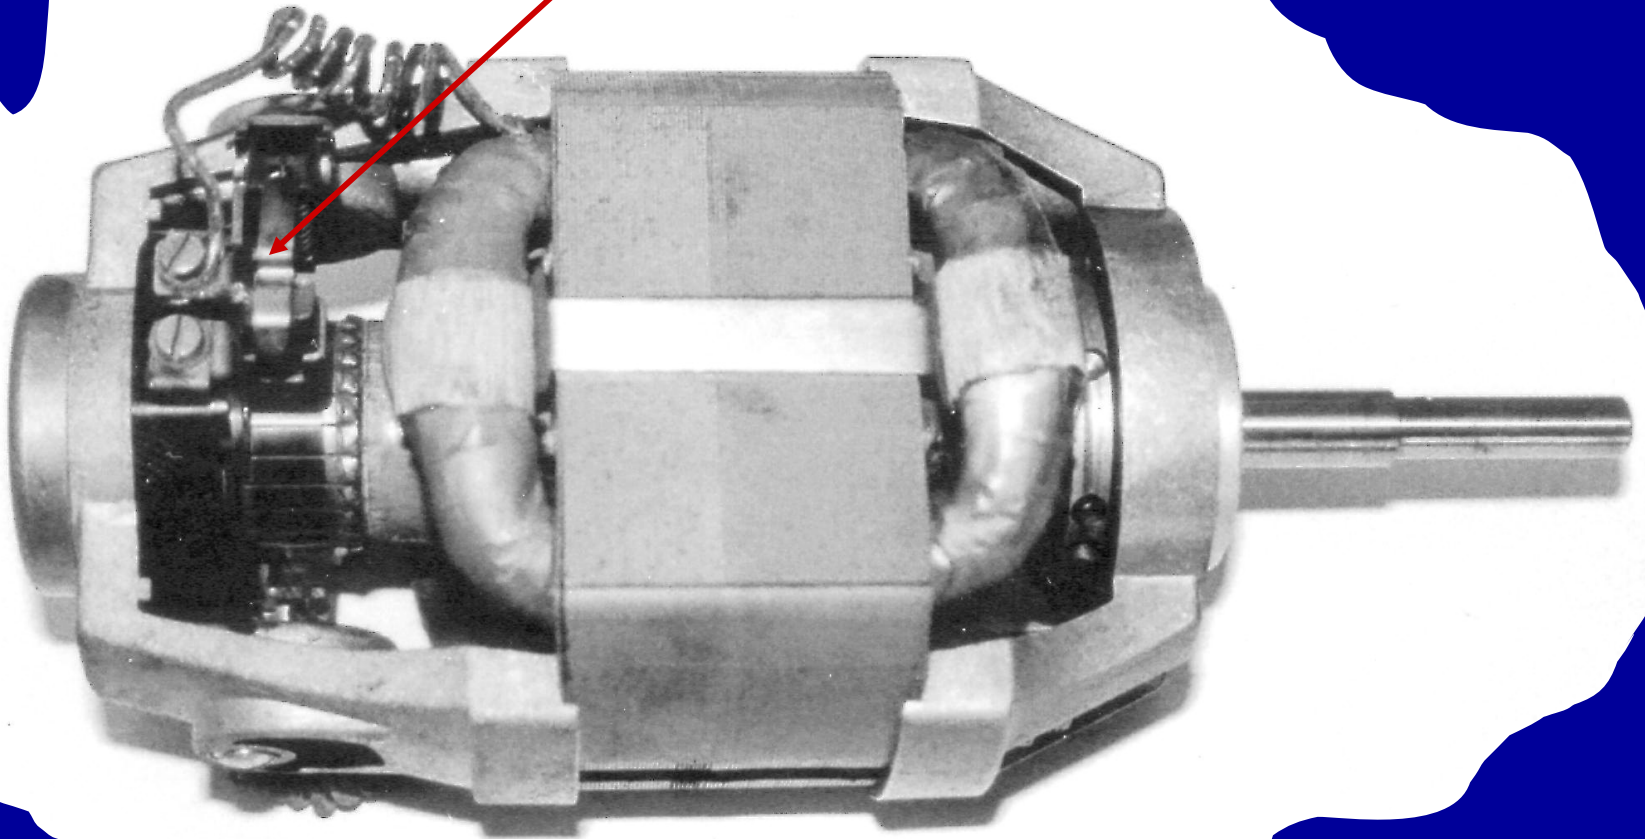

Motor de espira en cortocircuito

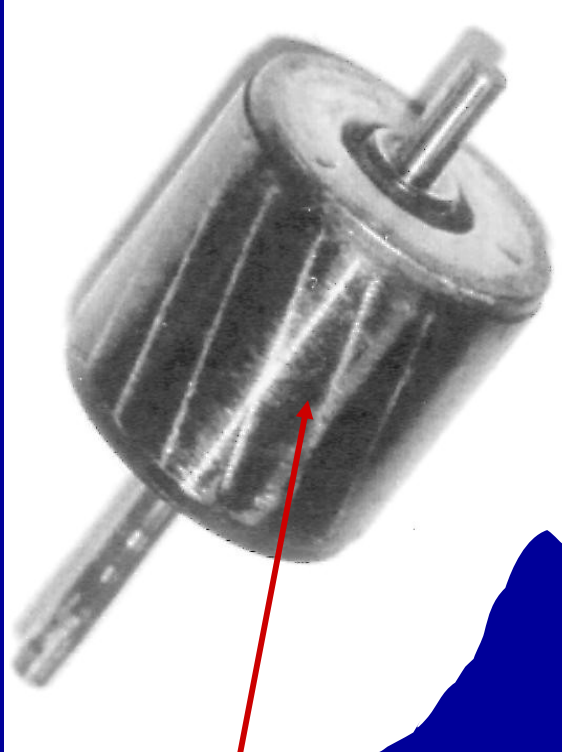

Inducido de
jaula de ardilla

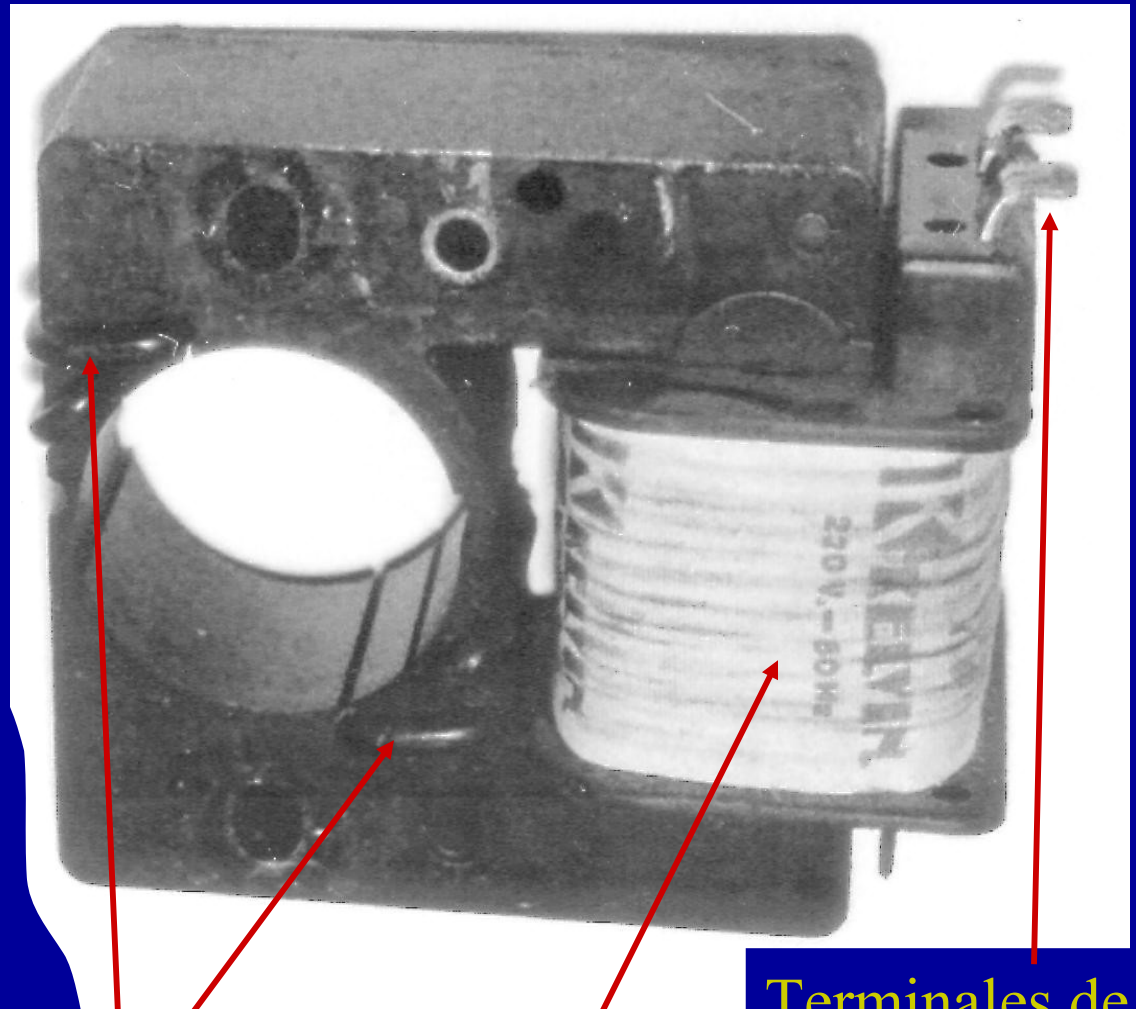

Espiras de
cortocircuito

Bobina
inductora

Terminales de
conexión

